


HiKOKI

Cordless Impact Driver/Wrench Atornillador/Llave de impacto a batería 充電式衝擊起子機／扳手機


WH 12DAF2 · WR 12DAF2

Handling instructions
Instrucciones de manejo
使用説明書

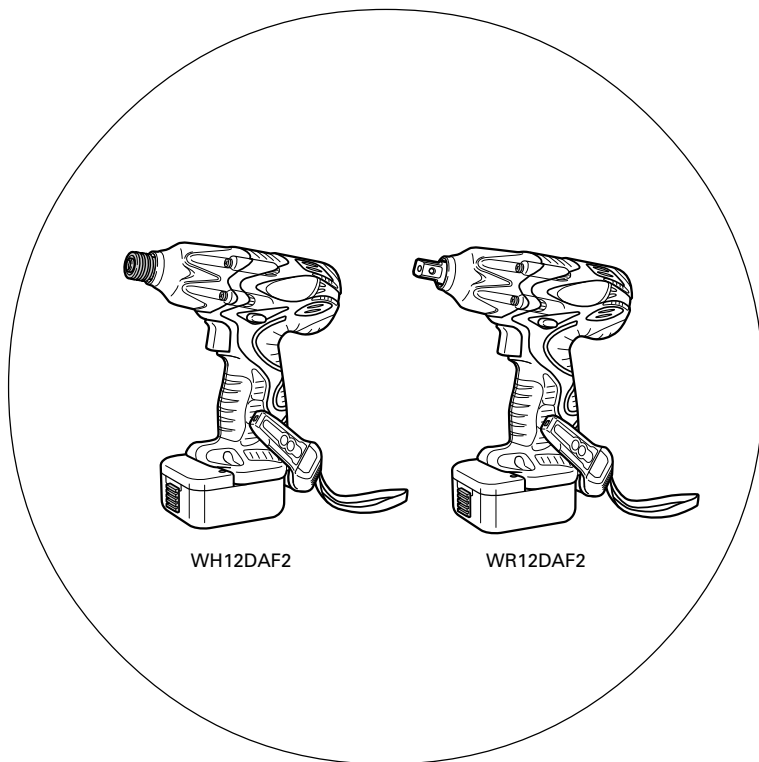


Read through carefully and understand these instructions before use.
Leer cuidadosamente y comprender estas instrucciones antes del uso.
使用前務請詳加閱讀。


1

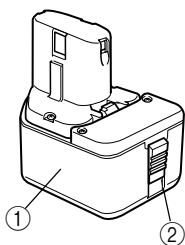

2

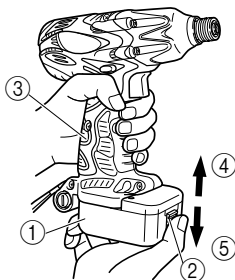


3

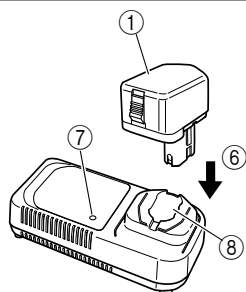


<UC14YFA>

4

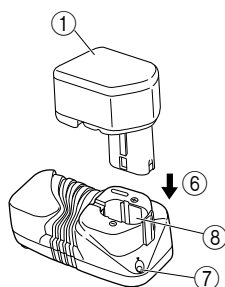


<UC18YG>


5

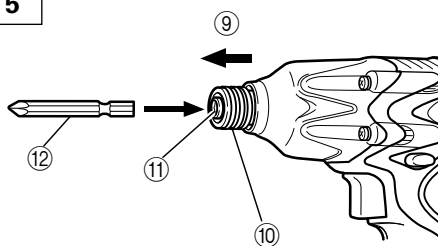


6








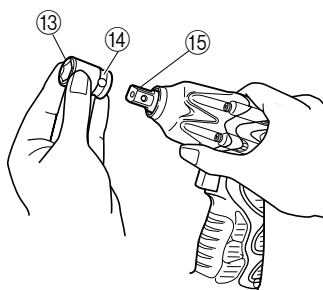



7

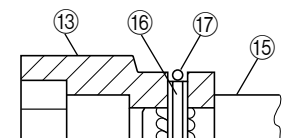

8

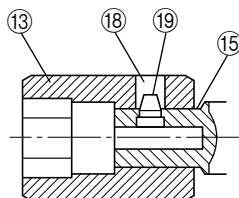

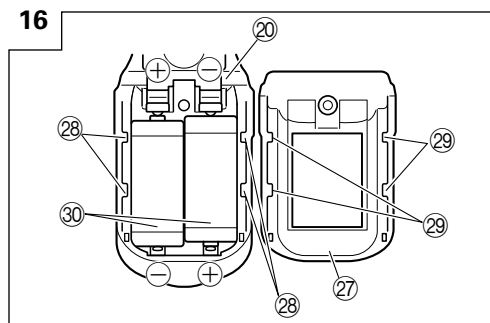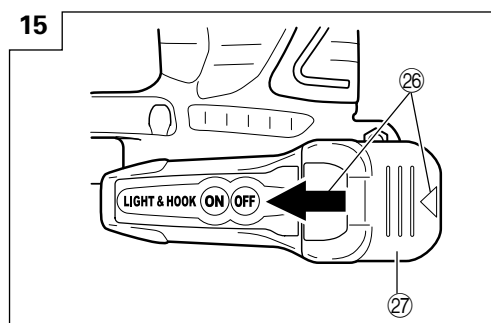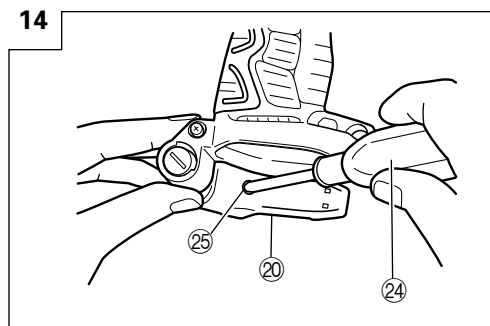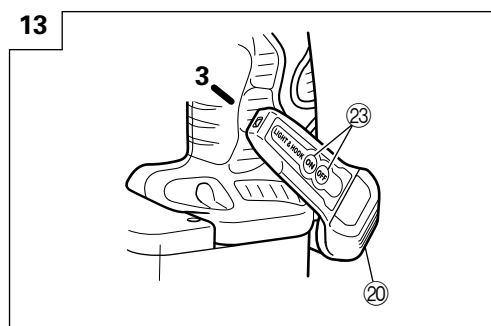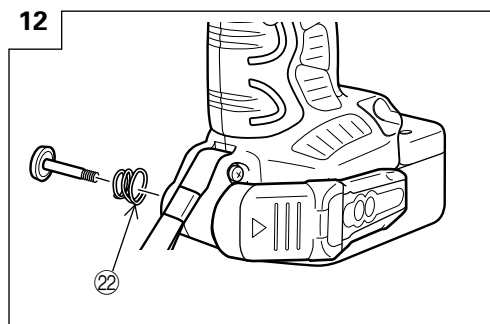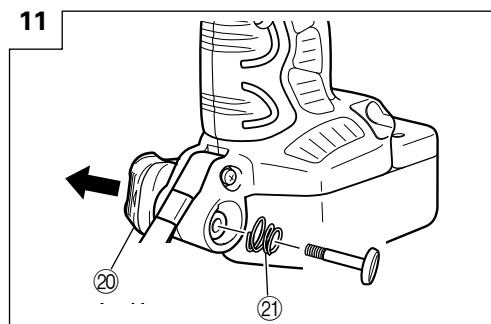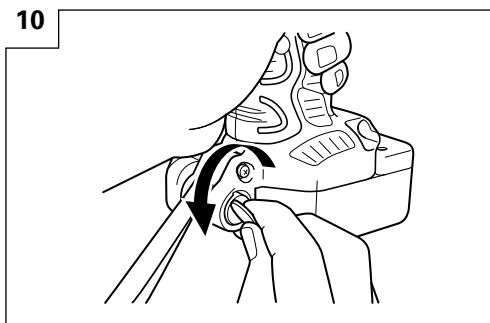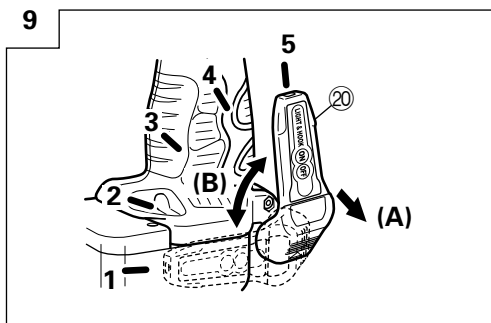

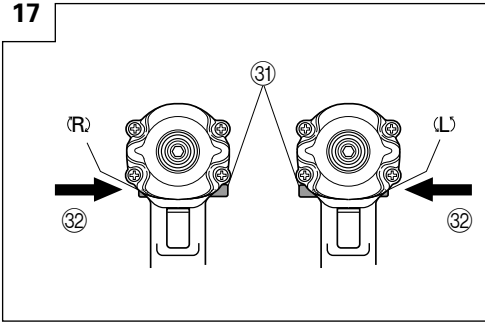

	English	Español	中國語
①	12 V Rechargeable battery	Batería recargable, 12 V	12伏特充電式電池
②	Latch	Enganche	插銷
③	Handle	Mango	把手
④	Insert	Insertar	插入
⑤	Pull out	Sacar	拉出
⑥	Insert	Insertar	插入
⑦	Pilot lamp	Lámpara piloto	指示燈
⑧	Hole for connecting the rechargeable battery	Agujero para conectar la batería recargable	充電式電池連接孔
⑨	Movement	Movimiento	移動
⑩	Guide sleeve	Manguito guía	導筒
⑪	Hexagonal hole in the anvil	Orificio hexagonal en el yunque	砧座的六角形孔
⑫	Driver bit	Punta de destornillador	起子刀頭
⑬	Hexagonal socket	Recaptáculo hexagonal	六角形套筒
⑭	Groove	Ranura	凹槽
⑮	Anvil	Yunque	砧座
⑯	Pin	Pasador	銷子
⑰	Ring	Anillo	O形環
⑱	Hole	Orificio	孔
⑲	Plunger	Embolo	柱塞
⑳	Hook	Gancho	掛鉤
㉑	Spring	Resorte	彈簧
㉒	Larger diameter faces away	El diámetro más grande queda en dirección opuesta	較大直徑向外
㉓	Switch	Interruptor	開關
㉔	Phillips-head screwdriver	Destornillador con cabeza Phillips	十字螺絲起子
㉕	Screw	Tornillo	螺釘
㉖	Arrow	Flecha	箭頭
㉗	Hook cover	Cubierta del gancho	掛鉤蓋
㉘	Indentation	Indentación	缺口
㉙	Protuberance	Saliente	凸起
㉚	AAAA batteries	Pilas AAAA	AAAA電池
㉛	Push button	Pulsador	按鈕
㉜	Push	Presionar	按

GENERAL OPERATIONAL PRECAUTIONS

WARNING! When using battery operated tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, leaking batteries and personal injury, including the following.

Read all these instructions before operating this product and save these instructions.

For safe operations:

1. Keep work area clean. Cluttered areas and benches invite injuries.
2. Consider work area environment. Do not expose tools to rain. Do not use tools in damp or wet locations. Keep work area well lit. Do not use tools where there is risk to cause fire or explosion.
3. Keep children away. Do not let visitors touch the tool. All visitors should be kept away from work area.
4. Store batteries or idle tools. When not in use, tools and batteries should be stored separately in a dry, high or locked up place, out of reach of children. Ensure that battery terminals cannot be shorted by other metal parts such as screws nails etc.
5. Do not force the tool. It will do the job better and safer at the rate for which it was intended.
6. Use the right tool. Do not force small tools or attachments to do the job of a heavy duty tool. Do not use tools for purposes not intended.
7. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery, they can be caught in moving parts. Rubber gloves and non-skid footwear are recommended when working outdoors. Wear protecting hair covering to contain long hair.
8. Use safety glasses. Also use face or dust mask if the cutting operation is dusty.
9. Connect dust extraction equipment. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.
10. Do not abuse the cord (if fitted). Never carry the tool by the cord or yank it to disconnect it from the socket. Keep the cord away from heat, oil and sharp edges.
11. Secure work. Use clamps or a vice to hold the work. It is safer than using your hand and it frees both hands to operate the tool.
12. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.
13. Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance. Follow instructions for lubrication and changing accessories. Inspect tool cords periodically and if damaged, have it repaired by authorized service facility. Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
14. Disconnect tools. Where the designs permits, disconnect the tool from its battery pack, when not in use, before servicing, and when changing accessories such as blades, bits and cutters.
15. Remove adjusting keys and wrenches. Form the habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from the tool before turning it on.
16. Avoid unintentional starting. Do not carry the tool with a finger on the switch.
17. Stay alert. Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the tool when you are tired.
18. Check damaged parts. Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function.

Check for alignment of moving parts, free running of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced by an authorized service center unless otherwise indicated in this handling instructions. Have defective switches replaced by an authorized service facility. Do not use the tool if the switch does not turn it on and off.

19. Warning
 - The use of any accessory or attachment, other than those recommended in this handling instructions, may present a risk of personal injury.
 - Ensure that the battery pack is correct for the tool.
 - Ensure that the outside surface of battery pack or tool is clean and dry before plugging into charger.
 - Ensure that batteries are charged using the correct charger recommended by the manufacturer. Incorrect use may result in a risk of electric shock, overheating or leakage of corrosive liquid from the battery.
20. Have your tool repaired by a qualified person. This tool is in accordance with the relevant safety requirements. Repairs should only be carried out by qualified persons using original spare parts, otherwise this may result in considerable danger to the user.
21. Disposal of battery. Ensure battery is disposed of safely as instructed by the manufacturer.
22. If under abusive conditions, liquid is ejected from the battery, avoid contact. If this accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes additionally, seek medical help.

PRECAUTIONS FOR CORDLESS IMPACT DRIVER

1. This is portable tool for tightening and loosening screws. Use it only for these operation.
2. Use the earplugs if using for a long time.
3. One-hand operation is extremely dangerous; hold the unit firmly with both hands when operating.
4. After installing the driver bit, pull lightly out the bit to make sure that it does not come loose. If the bit is not installed properly, it can come loose during use, which can be dangerous.
5. Use the bit that matches the screw.
6. Tightening a screw with the impact driver at an angle to that screw can damage the head of the screw and the proper force will not be transmitted to the screw. Tighten with this impact driver lined up straight with the screw.
7. Always charge the battery at a temperature of 0 – 40°C. A temperature of less than 0°C will result in over charging which is dangerous. The battery cannot be charged at a temperature greater than 40°C. The most suitable temperature for charging is that of 20 – 25°C.
8. Do not use the charger continuously. When one charging is completed, leave the charger for about 15 minutes before the next charging of battery.
9. Do not allow foreign matter to enter the hole for connecting the rechargeable battery.
10. Never disassemble the rechargeable battery and charger.
11. Never short-circuit the rechargeable battery. Short-circuiting the battery will cause a great electric current and overheat. It results in burn or damage to the battery.

12. Do not dispose of the battery in fire. If the battery burnt, it may explode.
13. Do not insert object into the air ventilation slots of the charger.
Inserting metal objects or inflammables into the charger air ventilation slots will result in electrical shock hazard or damaged charger.
14. Bring the battery to the shop from which it was purchased as soon as the post-charging battery life becomes too short for practical use. Do not dispose of the exhausted battery.
15. Using an exhausted battery will damage the charger.

PRECAUTIONS FOR CORDLESS IMPACT WRENCH

1. This is a portable tool for tightening and loosening bolts and nuts. Use it only for these operation.
2. Use the earplugs if using for a long time.
3. One-hand operation is extremely dangerous; hold the unit firmly with both hands when operating.
4. Check that the socket is not cracked or broken. Broken or cracked sockets are dangerous. Check the socket before using it.
5. Secure the socket with the socket pin and the ring. If the socket pin or ring securing the socket is damaged, the socket may come off from the impact wrench, which is quite dangerous. Do not use socket pins or rings that are deformed, worn out, cracked, or in any other way damaged. Always make sure to install the socket pin and ring in the correct position.
6. Check the tightening torque.
The appropriate torque for tightening a bolt depends on the material the bolt is made of, its dimensions, grade, etc.
Also, the tightening torque generated by this impact wrench depends on the materials and dimensions of the bolt, how long the impact wrench is applied for the way in which the socket is installed, etc. Also the torque when the battery has just been charged and when it is about to run out are slightly different. Use a torque wrench to check that the bolt has been tightened with the appropriate torque.
7. Stop the impact wrench before switching the direction of rotation. Always release the switch and wait for impact wrench to stop before switching the direction of rotation.
8. Never touch the turning part.
Do not allow the turning socket section to get near your hands or any other part of your body. You could

- be cut or caught in the socket. Also, be careful not to touch the socket after using continuously it for a long time. It gets quite hot and could burn you.
9. Never let the impact wrench turn without a load when using the universal joint.
If the socket turns without being connected to a load, the universal joint causes the socket to turn wildly. You could get hurt or the movement of the socket could shake the impact wrench so much as to make you drop it.
10. Always charge the battery at a temperature of 0 – 40°C.
A temperature of less than 0°C will result in over charging which is dangerous. The battery cannot be charged at a temperature greater than 40°C. The most suitable temperature for charging is that of 20 – 25°C.
11. Do not use the charger continuously.
When one charging is completed, leave the charger for about 15 minutes before the next charging of battery.
12. Do not allow foreign matter to enter the hole for connecting the rechargeable battery.
13. Never disassemble the rechargeable battery and charger.
14. Never short-circuit the rechargeable battery.
Short-circuiting the battery will cause a great electric current and overheat. It results in burn or damage to the battery.
15. Do not dispose of the battery in fire.
If the battery burnt, it may explode.
16. Do not insert object into the air ventilation slots of the charger.
Inserting metal objects or inflammables into the charger air ventilation slots will result in electrical shock hazard or damaged charger.
17. Bring the battery to the shop from which it was purchased as soon as the post-charging battery life becomes too short for practical use. Do not dispose of the exhausted battery.
18. Using an exhausted battery will damage the charger.

MODEL

WH12DAF2:with charger and case
WR12DAF2:with charger and case

SPECIFICATIONS

POWER TOOL

Model	WH12DAF2	WR12DAF2
No-load speed	0 – 2500/min	
Capacity	M4 – M8 (Small screw) M5 – M12 (Ordinary bolt) M5 – M10 (High tension bolt)	M6 – M14 (Ordinary bolt) M6 – M10 (High tension bolt)
Tightening torque	Maximum 110 N-m {1120 kgf-cm} Tightening is M12 high tension bolt (strength grade 12.9), when fully charged at 20°C temp. Tightening time: 3 sec.	Maximum 130 N-m {1330 kgf-cm} Tightening is M12 high tension bolt (strength grade 12.9), when fully charged at 20°C temp. Tightening time: 3 sec.
Rechargeable battery	EB1214S: Ni-Cd battery, 12 V (1.4 Ah 10 cells)	
	EB1220BL: Ni-Cd battery, 12 V (2.0 Ah 10 cells)	
	EB1226HL: Ni-MH battery, 12 V (2.6 Ah 10 cells)	
Weight	1.6 kg (EB1214S Installation)	

CHARGER

Model	UC14YFA	UC18YG
Charging time	EB1214S: Approx. 30 min. (at 20°C)	EB1214S: Approx. 30 min. (at 20°C)
	EB1220BL: Approx. 50 min. (at 20°C)	EB1220BL: Approx. 50 min. (at 20°C)
	EB1226HL: Approx. 60 min. (at 20°C)	×
Charging voltage	7.2 – 14.4 V	7.2 – 18 V
Weight	0.6 kg	0.3 kg

“x” Indicates that the battery pack is not compatible with that specific charger.

NOTE: The charging time may vary according to the ambient temperature and power source voltage.


STANDARD ACCESSORIES

1. Charger (UC14YFA or UC18YG) 1
 2. Plastic case 1
- Standard accessories are subject to change without notice.

OPTIONAL ACCESSORIES

(Sold separately)

1. Battery (EB1214S, EB1220BL, EB1226HL)

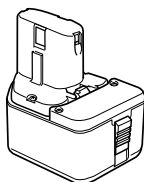

2. For WH12DAF2

There are two types of attachment sizes for the driver bit and the socket. Please refer to the table below and select the attachment size for the driver bit or socket that is appropriate for your WH12DAF2.

Attachment size		Purchase location
Type-L	17mm	Republic of Korea, Taiwan, Hong Kong, People's Republic of China, Republic of Singapore
	13mm	
Type-S	12mm	Other than above regions.
	9mm	

3. For WR12DAF2

The WR12DAF2 type is a 12.7 square driver specification. Please select the socket with the appropriate attachment size.

Optional accessories are subject to change without notice.

APPLICATION

<WH12DAF2>

- Driving and removing of small screws, small bolts, etc.

<WR12DAF2>

- Tightening and loosening of all types of bolts and nuts, used for securing structural items

BATTERY REMOVAL/INSTALLATION

1. **Battery removal**

Hold the handle tightly and push the battery latch to remove the battery. (See Fig. 1 and 2)

CAUTION:

Never short-circuit the battery.

2. **Battery installation**

Insert the battery while observing its polarities. (See Fig. 2)

CHARGING

<UC14YFA>

Before using the power tool, charge the battery as follows.

1. **Connect the charger's power cord to a receptacle**

When the power cord is connected, the charger's pilot lamp will blink in red. (At 1-second intervals.)

2. **Insert the battery into the charger**

Insert the battery firmly, in the direction shown in Fig. 3, until it contacts the bottom of the charger compartment.

CAUTION:

- If the battery is inserted in the reverse direction, not only recharging will become impossible, but it may also cause problems in the charger such as deformed recharging terminal.

3. **Charging**

When inserting a battery in the charger, charging will commence and the pilot lamp will light up continuously in red.

When the battery becomes fully recharged, the pilot lamp will blink in red. (At 1-second intervals.) (See Table 1)

- (1) **Pilot lamp indication**

The indications of the pilot lamp will be as shown in Table 1, according to the condition of the charger or the rechargeable battery.

Table 1

Indications of the lamps			
Before charging	Blinks (RED)	Lights for 0.5 seconds. Does not light for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds) 	
While charging	Lights (RED)	Lights continuously 	
Charging complete	Blinks (RED)	Lights for 0.5 seconds. Does not light for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds) 	
Charging impossible	Flikers (RED)	Lights for 0.1 seconds. Does not light for 0.1 seconds. (off for 0.1 seconds) 	Malfunction in the battery or the charger.
Charging impossible	Lights (GREEN)	Lights continuously 	The battery temperature is high, making recharging impossible.

- (2) Regarding the temperatures of the rechargeable battery
The temperatures for rechargeable batteries are as shown in the table below, and batteries that have become hot should be cooled for a while before being recharged.

Table 2 Recharging ranges of batteries

Rechargeable batteries	Temperatures at which the battery can be recharged
EB1214S, EB1220BL	-5°C – 60°C
EB1226HL	0°C – 45°C

4. Disconnect the charger's power cord from the receptacle
5. Hold the charger firmly and pull out the battery

NOTE:

Be sure to pull out the battery from the charger after use, and then keep it.

Regarding electric discharge in case of new batteries, etc.

As the internal chemical substance of new batteries and batteries that have not been used for an extended period is not activated, the electric discharge might be low when using them the first and second time.- This is a temporary phenomenon, and normal time required for recharging will be restored by recharging the batteries 2 – 3 times.

How to make the batteries perform longer

- (1) Recharge the batteries before they become completely exhausted.
When you feel that the power of the tool becomes weaker, stop using the tool and recharge its battery. If you continue to use the tool and exhaust the electric current, the battery may be damaged and its life will become shorter.
- (2) Avoid recharging at high temperatures.
A rechargeable battery will be hot immediately after use. If such a battery is recharged immediately after use, its internal chemical substance will deteriorate, and the battery life will be shortened. Leave the battery and recharge it after it has cooled for a while.

CAUTION:

- If the battery is charged while it is heated because it has been left for a long time in a location subject to direct sunlight or because the battery has just been used, the pilot lamp of the charger lights up green. In such a case, first let the battery cool, then start charging.
- When the pilot lamp flickers in red quickly (at 0.2-second intervals), check for and take out any foreign objects in the charger's battery installation hole. If there are no foreign objects, it is probable that the battery or charger is malfunctioning. Take it to your Authorized Service Center.
- Since the built-in micro computer takes about 3 seconds to confirm that the battery being charged with UC14YFA is taken out, wait for a minimum of 3 seconds before reinserting it to continue charging. If the battery is reinserted within 3 seconds, the battery may not be properly charged.

(UC18YG)

Before using the power tool, charge the battery as follows.

1. **Connect the charger power cord to the receptacle**
Connecting the power cord will turn on the charger.
2. **Insert the battery into the charger**
Insert the battery firmly while observing its direction, until it contacts the bottom of the charger (the pilot lamp lights up) (See Fig. 4).

CAUTION

If the pilot lamp does not light up, pull out the power cord from the receptacle and check the battery mounting condition.

- Regarding the temperatures of the rechargeable battery
The temperatures for rechargeable batteries are as shown in **Table 3**.

Table 3 Recharging ranges of batteries

Rechargeable batteries	Temperatures at which the battery can be recharged
EB1214S, EB1220BL	0°C – 45°C

- The pilot lamp goes off to indicate that the battery is fully charged.

The battery charging time becomes longer when a temperature is low or the voltage of the power source is too low.

When the pilot lamp does not go off even if more than 120 minutes have elapsed after starting of the charging, stop the charging and contact your HIKOKI AUTHORIZED SERVICE CENTER.

CAUTION

If the battery is heated due to direct sunlight, etc., just after operation, the charger pilot lamp may not light up. At that time, cool the battery first, then start charging.

3. **Disconnect the charger's power cord from the receptacle**

4. **Hold the charger firmly and pull out the battery**

NOTE

After charging, pull out batteries from the charger first, and then keep the batteries properly.

Regarding electric discharge in case of new batteries, etc.

As the internal chemical substance of new batteries and batteries that have not been used for an extended period is not activated, the electric discharge might be low when using them the first and second time. This is a temporary phenomenon, and normal time required for recharging will be restored by recharging the batteries 2 ~ 3 times.

How to make the batteries perform longer.

- (1) Recharge the batteries before they become completely exhausted.
When you feel that the power of the tool becomes weaker, stop using the tool and recharge its battery. If you continue to use the tool and exhaust the electric current, the battery may be damaged and its life will become shorter.
- (2) Avoid recharging at high temperatures.
A rechargeable battery will be hot immediately after use. If such a battery is recharged immediately after use, its internal chemical substance will deteriorate, and the battery life will be shortened. Leave the battery and recharge it after it has cooled for a while.

PRIOR TO OPERATION

1. Preparing and checking the work environment

Make sure that the work site meets all the conditions laid forth in the precautions.

2. Checking the battery

Make sure that the battery is installed firmly. If it is at all loose it could come off and cause an accident.

3. Installing the bit (WH12DAF2)

Always follow the following procedure to install driver bit. (Fig. 5)

- (1) Pull the guide sleeve away from front of the tool.
- (2) Insert the bit into the hexagonal hole in the anvil.
- (3) Release the guide sleeve and it returns to its original position.

CAUTION:

If the guide sleeve does not return to its original position, then the bit is not installed properly.

4. Selecting the socket matched to the bolt (WR12DAF2)

Be sure to use a socket which is matched to the bolt

to be tightened. Using an improper socket will not only result in insufficient tightening but also in damage to the socket or nut.

A worn or deformed hex. or square-holed socket will not give an adequate tightness for fitting to the nut or anvil, consequently resulting in loss of tightening torque.

Pay attention to wear of socket hole, and replace before further wear has developed.

Finally, install the socket prescribed in Item 5. The section on "Optional Accessories" details the relationship between bolt sizes and sockets. Sockets are named according to the dihedral width of the hexagonal hole.

5. Installing a socket (WR12DAF2)

Select the socket to be used.

- Pin, O-ring type (Fig. 6 and 7)

(1) Align the hole in the socket with the hole in the anvil and insert the anvil into the socket.

(2) Insert the pin into the socket.

(3) Attach the ring to the groove on the socket.

- Plunger type (Fig. 8)

Align the plunger located in the square part of the anvil with the hole in the hex. socket. Then push the plunger, and mount the hex. socket on the anvil. Check that the plunger is fully engaged in the hole. When removing the socket, reverse the sequence.

HOW TO USE

CAUTION:

- When using the light equipped hook, pay sufficient attention so that the main equipment does not fall. If the tool falls, there is a risk of accident.
- Do not attach the tip tool except phillips bit to the tool main unit when carrying the tool main unit with the light equipped hook suspended from a waist belt. Injury may result if you carry the equipment suspended from the waist belt with sharp tipped components such as drill bit attached.

1. Using the light equipped hook

The light equipped hook can be installed on the right or left side and the angle can be adjusted in 5 steps between 0° and 80°.

- (1) Operating the hook

(a) Pull out the hook toward you in the direction of arrow (A) and turn in the direction of arrow (B). (Fig. 9)

(b) The angle can be adjusted in 5 steps (0°, 20°, 40°, 60°, 80°).

Adjust the angle of the hook to the desired position for use.

- (2) Switching the hook position

CAUTION:

Incomplete installation of the hook may result in bodily injury when used.

(a) Securely hold the main unit and remove the screw using a slotted head screwdriver or a coin. (Fig. 10)

(b) Remove the hook and spring. (Fig. 11)

(c) Install the hook and spring on the other side and securely fasten with screw. (Fig. 12)

NOTE:

Pay attention to the spring orientation. Install the spring with larger diameter away from you. (Fig. 12)

- (3) Using as an auxiliary light
 - (a) Press the switch to turn off the light.
If forgotten, the light will turn off automatically after 15 minutes.
 - (b) The direction of the light can be adjusted within the range of hook positions 1 - 5. (**Fig. 13**)
 - Lighting time
AAAA manganese batteries: approx. 15 hrs.
AAAA alkali batteries: approx. 30 hrs.

CAUTION:

Do not look directly into the light.
Such actions could result in eye injury.

- (4) Replacing the batteries
 - (a) Loosen the hook screw with a phillips-head screwdriver (No. 1). (**Fig. 14**)
Remove the hook cover by pushing in the direction of the arrow. (**Fig. 15**)
 - (b) Remove the old batteries and insert the new batteries. Align with the hook indications and position the plus (+) and minus (-) terminals correctly. (**Fig. 16**)
 - (c) Align the indentation in the hook main body with the protuberance of the hook cover, press the hook cover in the direction opposite to that of the arrow shown in **Fig. 15** and then tighten the screw. Use commercially available AAAA batteries (1.5 V).

NOTE:

Do not tighten the screw excessively. Such action could strip the screw threads.

CAUTION:

- Failure to observe the following can result in battery leakage, rust or malfunction.
Position the plus (+) and minus (-) terminals correctly. Replace both batteries at the same time. Do not mix old and new batteries.
Remove exhausted batteries from the hook immediately.
- Do not discard batteries together with normal trash and do not throw batteries into fire.
- Store batteries out of the reach of children.
- Use batteries correctly in accordance with the battery specifications and indications.

2. Check the rotational direction

The bit rotates clockwise (viewed from the rear side) by pushing the R-side of the push button.
The L-side of the push button is pushed to turn the bit counterclockwise. (See **Fig. 17**) (The (L) and (R) marks are provided on the body.)

CAUTION:

The push button cannot be switched while the impact driver is turning. To switch the push button, stop the impact driver, then set the push button.

3. Switch operation

- When the trigger switch is depressed, the tool rotates. When the trigger is released, the tool stops.
 - The rotational speed can be controlled by varying the amount that the trigger switch is pulled. Speed is low when the trigger switch is pulled slightly and increases as the trigger switch is pulled more.
4. **Tightening and loosening screws (WH12DAF2)**
Install the bit that matches the screw, line up the bit in the grooves of the head of the screw, then tighten it.
Push the impact driver just enough to keep the bit fitting the head of the screw.

CAUTION:

Applying the impact driver for too long tightens the screw too much and can break it.

Tightening a screw with the impact driver at an angle to that screw can damage the head of the screw and the proper force will not be transmitted to the screw. Tighten with this impact driver lined up straight with the screw.

5. Number of screws tightenings possible (WH12DAF2)

Please refer to the table below for the number of screw tightened possible with one charge.

EB1214S

Screw used	No. of tightenings
Wood screw $\phi 4 \times 50$ (Soft wood)	Approx. 190
Machine screw M8 $\times$ 16	Approx. 500

These values may vary slightly, according to surrounding temperature and battery characteristics.

6. Number of bolt tightened possible (WR12DAF2)

Please refer to the table below for the number of bolt tightened possible with one charge.

EB1214S

Bolt used	No. of tightenings
M12 $\times$ 45 High tension bolt	Approx. 87

These values may vary slightly, according to surrounding temperature and battery characteristics.

NOTE:

The use of the battery EB1226HL in a cold condition (below 0 degree Centigrade) can sometimes result in the weakened tightening torque and reduced amount of work. This, however, is a temporary phenomenon, and returns to normal when the battery warms up.

OPERATIONAL CAUTIONS

1. Resting the unit after continuous work

After use for continuous bolt-tightening work, rest the unit for 15 minutes or so when replacing the battery. The temperature of the motor, switch, etc., will rise if the work is started again immediately after battery replacement, eventually resulting in burnout.

NOTE:

Do not touch the hammer case, as it gets very hot during continuous work.

2. Cautions on use of the speed control switch

This switch has a built-in, electronic circuit which steplessly varies the rotation speed. Consequently, when the switch trigger is pulled only slightly (low speed rotation) and the motor is stopped while continuously driving in screws, the components of the electronic circuit parts may overheat and be damaged.

3. Tightening torque

Refer to **Fig. 18** and **Fig. 19** for the tightening torque of bolts (according to size), under the conditions shown in **Fig. 20**. Please use this example as a general reference, as tightening torque will vary according to tightening conditions.

NOTE:

- If a long striking time is used, screws will be strongly tightened. This may cause the screw to break, or may damage the tip of the bit.
- If the unit is held at an angle to the screw being tightened, the head of the screw may be damaged, or the specified torque may not be transmitted to the screw. Always keep the unit and the screw being tightened in a straight line.

4. Use a tightening time suitable for the screw

The appropriate torque for a screw differs according to the material and size of the screw, and the material being screwed etc., so please use a tightening time suitable for the screw. In particular, if a long tightening time is used in the case of screws smaller than M8, there is a danger of the screw breaking, so please confirm the tightening time and the tightening torque beforehand.

5. Work at a tightening torque suitable for the bolt under impact

The optimum tightening torque for nuts or bolts differs with material and size of the nuts or bolts. An excessively large tightening torque for a small bolt may stretch or break the bolt. The tightening torque increases in proportion to the operation time. Use the correct operating time for the bolt.

6. Holding the tool

Hold the impact wrench firmly with both hands. In this case hold the wrench in line with the bolt.

It is not necessary to push the wrench very hard. Hold the wrench with a force just sufficient to counteract the impact force.

7. Confirm the tightening torque

The following factors contribute to a reduction of the tightening torque. So confirm the actual tightening torque needed by screwing up some bolts before the job with a hand torque wrench. Factors affecting the tightening torque are as follows.

(1) Voltage

When the discharge margin is reached, voltage decreases and tightening torque is lowered.

(2) Operating time

The tightening torque increases when the operating time increases. But the tightening torque does not increase above a certain value even if the tool is driven for a long time. (See **Fig. 18** and **19**)

(3) Diameter of bolt

The tightening torque differs with the diameter of the bolt as shown in **Fig. 18** and **19**. Generally a larger diameter bolt requires larger tightening torque.

(4) Tightening conditions

The tightening torque differs according to the torque ratio; class, and length of bolts even when bolts with the same size threads are used. The tightening torque also differs according to the condition of the surface of workpiece through which the bolts are to be tightened. When the bolt and nut turn together, torque is greatly reduced.

(5) Using optional parts (WR12DAF2)

The tightening torque is reduced a little when an extension bar, universal joint or a long socket is used.


(6) Clearance of the socket (WR12DAF2)

A worn or deformed hex. or a square-holed socket will not give an adequate tightness to the fitting between the nut or anvil, consequently resulting in loss of tightening torque.


Using an improper socket which does not match to the bolt will result in an insufficient tightening torque.

(7) Tightening torque varies, depending on the battery's charge level. (WR12DAF2)


Fig. 21 show examples of the relationship between tightening torque and the number of tightenings, for WR12DAF2. As shown, tightening torque gradually weakens with the increase in the number of tightenings. In particular, as the torque decreases very close to the complete discharge ("a" margin in graph), the unit's impact weakens, the number of time impacts declines and tightening torque drops off abruptly. If this occurs, check torque level, then recharge the battery if necessary.

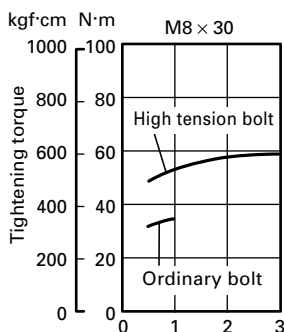(WH12DAF2)

Tightening time: sec.
(Steel plate thickness
t = 10 mm)

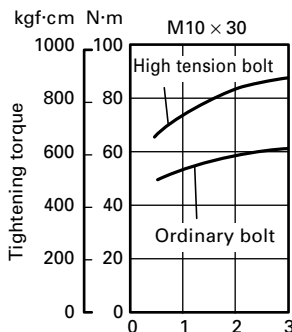


Tightening time: sec.
(Steel plate thickness
t = 10 mm)

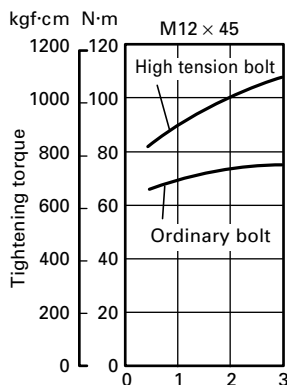


Tightening time: sec.
(Steel plate thickness
t = 25 mm)

Fig. 18


(WR12DAF2)

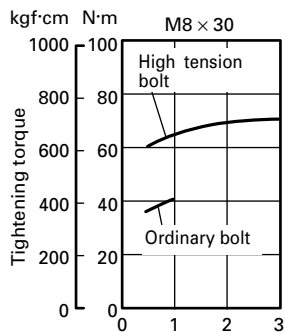

Tightening time: sec.
(Steel plate thickness
 $t = 10$ mm)

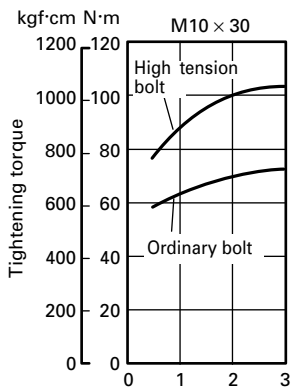


Tightening time: sec.
(Steel plate thickness
 $t = 10$ mm)

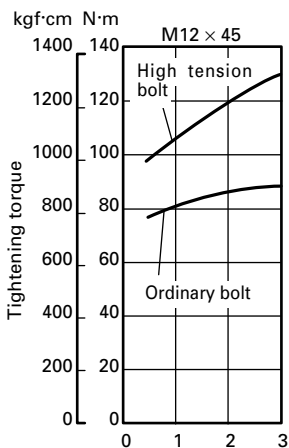

Tightening time: sec.
(Steel plate thickness
 $t = 25$ mm)

Fig. 19

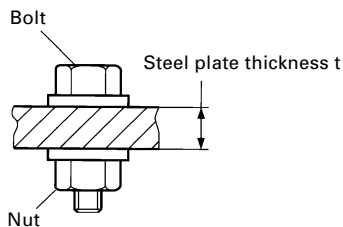

*The following bolt is used.
Ordinary bolt: Strength grade 4.8
High tension bolt: Strength grade 12.9

(Explanation of strength grade:
4 — Yield point of bolt: 32 kgf/mm²
8 — Pulling strength of bolt: 40 kgf/mm²)

Fig. 20

(WR12DAF2)

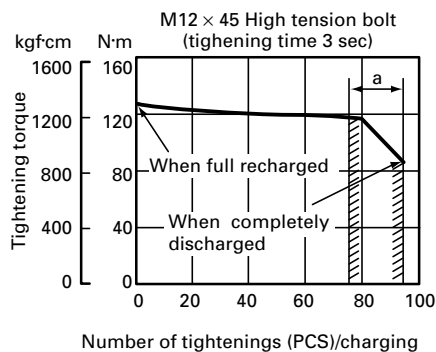


Fig. 21

MAINTENANCE AND INSPECTION

1. Inspecting the driver bit (WH12DAF2)

Using a broken bit or one with a worn out tip is dangerous because the bit can slip. Replace it.

2. Inspecting the socket (WR12DAF2)

A worn or deformed hex. or a square-holed socket will not give an adequate tightness to the fitting between the nut or anvil, consequently resulting in loss of tightening torque. Pay attention to wear of a socket holes periodically, and replace with a new one if needed.

3. Inspecting the mounting screws

Regularly inspect all mounting screws and ensure that they are properly tightened. Should any of the screws be loose, retighten them immediately. Failure to do so may result in serious hazard.

4. Cleaning of the outside

When the impact driver is stained, wipe with a soft dry cloth or a cloth moistened with soapy water. Do not use chloric solvents, gasoline or paint thinner, as they melt plastics.

5. Storage

Store the impact driver in a place in which the temperature is less than 40°C, and out of reach of children.

6. Service parts list

A : Item No.
B : Code No.
C : No. Used
D : Remarks

CAUTION:

Repair, modification and inspection of HiKOKI Power Tools must be carried out by an HiKOKI Authorized Service Center.

This Parts List will be helpful if presented with the tool to the HiKOKI Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.

In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.

MODIFICATIONS:

HiKOKI Power Tools are constantly being improved and modified to incorporate the latest technological advancements.

Accordingly, some parts (i.e. code numbers and/or design) may be changed without prior notice.

NOTE:

Due to HiKOKI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

PRECAUCIONES GENERALES PARA OPERACIÓN

¡ADVERTENCIA! Cuando utilice herramientas con pilas, siga siempre las precauciones básicas relativas a la seguridad para reducir el riesgo de incendio, la fuga de las pilas y los daños personales, incluidos los siguientes. Lea todas estas instrucciones antes de utilizar este producto y guárdelas.

Para realiza roperaciones seguras:

- Mantener el área de trabajo limpia, áreas y bancos de trabajo desordenados son causa de daños personales.
- Tenga en cuenta el entorno de trabajo. No exponga las herramientas a la lluvia. No utilice herramientas en lugares húmedos o mojados. Mantenga el área de trabajo bien iluminado. No utilice las herramientas cuando haya riesgo de incendio o explosión.
- Mantenga a los niños alejados del área de trabajo. No deje que otras personas toquen la herramienta. Toda persona ajena al trabajo debe mantenerse alejada del área de trabajo.
- Guardar las pilas o herramientas que no se utilicen. Cuando no se utilicen las herramientas y las pilas, deben guardarse por separado en un lugar seco, alto o con llave, fuera del alcance de los niños. Asegúrese de que los terminales de las pilas no pueden fundirse por otras piezas metálicas como tornillos, clavos, etc.
- No forzar las herramientas, éstas trabajarán más y con mayor seguridad cuando cumplan con las especificaciones para las cuales fueron diseñadas.
- Utilice la herramienta adecuada. No fuerce herramientas pequeñas o accesorios para hacer el trabajo de herramientas de alta resistencia. No utilice herramientas para fines para los que no están diseñadas.
- Vestir apropiadamente. No ponerse ropas que queden flojas ni tampoco joyas. Estas podrían quedar atrapadas en las partes móviles de las herramientas. Cuando se trabaje en exteriores, se recomienda el uso de guantes de goma y calzado que no resbale. Utilice elementos de protección para sujetar el cabello largo.
- Utilice gafas de seguridad. Asimismo, utilice mascarilla para el polvo o la cara si la operación de cortado levanta mucho polvo.
- Conecte un equipo colector de polvo. Si existen dispositivos para la conexión de equipos de extracción y recolección de polvo, cerciórese de quéstos estén conectados adecuadamente, y de utilizarlos en la forma correcta.
- No abuse del cable (si viene incorporado). No transporte la herramienta con el cable o tire de él para desconectarla del enchufe. Mantenga el cable alejado de las fuentes de calor, el aceite y bordes afilados.
- Asegurar la pieza de trabajo usando para ello abrazaderas o un tornillo. Esto es más seguro que usar las manos, además, ambas manos quedan libres para operar la herramienta.
- No extenderse excesivamente para efectuar un trabajo. Mantener en todo momento un buen balance y base de apoyo.
- Mantenga las herramientas con cuidado. Mantenga las herramientas de cortado afiladas y limpias para un funcionamiento mejor y más seguro. Siga las instrucciones de lubricación y cambio de accesorios. Inspeccione los cables de la herramienta periódicamente y si están dañados, llévelos a un servicio autorizado para que los repare. Mantenga los mangos secos, limpios y libres de aceite y grasa.

- Desconecte las herramientas
Cuando el diseño lo permita, extraiga el paquete de pilas de la herramienta cuando no la esté utilizando, antes de realizar su mantenimiento o cuando cambie accesorios como cuchillas, brocas y cortadoras.
- Quitar las cuñas y las llaves de tuercas. Acostumbrarse a comprobar si se han quitado las cuñas y las llaves de tuercas antes de poner las herramientas en funcionamiento.
- Evite que la herramienta se ponga en marcha inesperadamente. No transporte la herramienta con un dedo en el interruptor.
- Estar siempre alerta y poner atención a lo que se está haciendo, usar el sentido común y no operar con la herramienta cuando se esté cansado.
- Comprobar las piezas dañadas. Antes de seguir con el funcionamiento de las herramientas, las piezas que estén dañadas deberán comprobarse cuidadosamente para determinar si pueden funcionar apropiadamente y cumplir con la función para las que fueron diseñadas. Comprobar el alineamiento y agarrotamiento de piezas móviles, rotura de piezas, montura, y cualquier otra anomalía que pudiese afectar al rendimiento de la herramienta. Cualquier pieza que estuviese dañada deberá repararse apropiadamente o cambiarse en un centro de reparaciones autorizado, al menos que se indique, lo contrario en este manual de instrucciones. Deje que un servicio autorizado sustituya los interruptores defectuosos. No utilice la herramienta si el interruptor no la enciende o apaga.
- Advertencia
 - La utilización de cualquier accesorio o aditivo no recomendado en este manual de instrucciones puede conducir al riesgo de lesiones.
 - Asegúrese de que el paquete de pilas es correcto para la herramienta.
 - Asegúrese de que la superficie externa del paquete de pilas y la herramienta están limpias y secas antes de enchufar el cargador.
 - Asegúrese de que las pilas están cargadas utilizando el cargador correcto recomendado por el fabricante. Una utilización incorrecta puede causar una descarga eléctrica, un recalentamiento o una fuga de líquido corrosivo de las pilas.
- La herramienta debe ser reparada por una persona cualificada.
Esta herramienta cumple los requisitos relevantes sobre seguridad. Las reparaciones sólo deben realizarse por personas cualificadas que utilicen piezas de repuesto originales. De lo contrario, el usuario podría estar expuesto a importantes riesgos.
- Desecho de las pilas
Asegúrese de que las pilas se desechan de forma segura tal y como indica el fabricante.
- Si se utilizan bajo condiciones abusivas, saldrá líquido de las pilas. Evite el contacto.
Si ocurre esto, aclare con agua. Si entra líquido en contacto con los ojos, acuda a su médico.

PRECAUCIONES PARA EL ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA

- Esta es una herramienta portátil para apretar y aflojar tornillos. Empléela solamente para este fin.
- Utilizar tapones en los oídos cuando se utilice la herramienta durante un largo período de tiempo.
- El empleo con una sola mano es extremadamente peligroso; cuando utilice La unidad, sosténgala firmemente con ambas manos.

4. Después de instalar la punta de destornillador, tire ligeramente de la misma para asegurarse de que no esté floja. Si no instala adecuadamente la punta, es posible que ésta se afloje durante la operación, lo que podría resultar peligroso.
5. Emplee la punta de destornillador adecuada al tornillo.
6. El apretado angular de un tornillo con el atornillador de impacto puede dañar la cabeza del mismo, y es posible que a éste no se le transmita la fuerza apropiada. Apriete con este atornillador de impacto alineado con el tornillo.
7. Siempre cargar la batería a una temperatura de 0–40°C.
Una temperatura inferior a 0°C causa una sobrecarga, lo que es peligroso. No puede cargarse la batería a una temperatura mayor de 40°C. La temperatura más apropiada para cargar es la de 20–25°C.
8. No usar el cargador continuamente. Cuando se completa la carga, dejar descansar el cargador por 15 minutos antes de proseguir con la carga siguiente.
9. No dejar que entre suciedad por el orificio de conexión de la batería recargable.
10. Nunca desarmar la batería recargable ni el cargador.
11. Nunca poner en cortocircuito la batería recargable. Poner en cortocircuito a la batería produce una corriente eléctrica enorme y el consecuente recalentamiento, pudiendo quemar o deteriorar la batería.
12. No tirar la batería al fuego.
Si se quema la batería puede explotar.
13. No insertar ningún objeto en las ranuras de ventilación del cargador.
La penetración de objetos metálicos o inflamables en dichas ranuras puede provocar electrochoques o dañar el cargador.
14. Llevar la batería al sitio de compra original en el caso de que la duración de la batería recargable sea reducida al usarse. No tirar la batería descargada.
15. El uso de una batería descargada dañará el cargador.

PRECAUCIONES PARA LA LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA

1. Esta es una herramienta portátil para apretar y aflojar tornillos. Empleéla solamente para este fin.
2. Utilizar tapones en los oídos cuando se utilice la herramienta durante un largo período de tiempo.
3. El empleo con una sola mano es extremadamente peligroso; cuando utilice la unidad, sosténgala firmemente con ambas manos.
4. Compruebe que el receptáculo no esté rajado ni roto.
Los receptáculos rajados o rotos son peligrosos. Compruébelos antes de emplearlos.
5. Sujete el receptáculo con el pasador y el anillo. Si el pasador o el anillo de sujeción del receptáculo está dañado, éste oye de salirse de la llave de percusión, lo que puede resultar bastante peligroso. No emplee pasadores ni anillos deformados, gastados, rajados, ni con cualquier otro daño. Asegúrese siempre de instalar el pasador y el anillo en la posición correcta.
6. Verifique el par de apriete. El par correcto para apretar un perno dependerá del material dicho perno, sus dimensiones, clase, etc.
Además, el par de apriete generado por esta llave de percusión dependerá de los materiales y dimensiones del perno, el tiempo que se aplique la llave, la forma en la que se haya instalado el receptáculo, etc.

Además, el par con la batería recién cargada y con ella a punto de agatarse será ligeramente diferente. Emplee una llave torquítrica para comprobar si el perno se ha apretado con el par apropiado.

7. Antes de cambiar el sentido de rotación para la llave de percusión. Antes de cabiar el sentido de rotación, suelte el interruptor y espere hasta que la llave de percusión se pare.
8. No toque nunca las partes giratorias.
No permita que la sección del receptáculo entre en contacto con sus manos ni con ninguna otra parte del cuerpo. El receptáculo podría dañarle. Además, tenga cuidado de no tocarlo después de haberlo empleado continuamente durante mucho tiempo ya que estará caliente y podría producirle quemaduras.
9. No deje nunca que la llave de percusión gire sin carga cuando emplee la junta cardánica.
Si el receptáculo gira sin carga conectada, la junta cardánica hará que el receptáculo gire libremente, en cuyo caso podría sufrir daños personales, o las sacudidas del receptáculo podrían hacer que la llave de percusión se cayese.
10. Siempre cargar la batería a una temperatura de 0–40°C.
Una temperatura inferior a 0°C causa una sobrecarga, lo que es peligroso. No puede cargarse la batería a una temperatura mayor de 40°C. La temperatura más apropiada para cargar es la de 20–25°C.
11. No usar el cargador continuamente. Cuando se completa la carga, dejar descansar el cargador por 15 minutos antes de proseguir con la carga siguiente.
12. No dejar que entre suciedad por el orificio de conexión de la batería recargable.
13. Nunca desarmar la batería recargable ni el cargador.
14. Nunca poner en cortocircuito la batería recargable. Poner en cortocircuito a la batería produce una corriente eléctrica enorme y el consecuente recalentamiento, pudiendo quemar o deteriorar la batería.
15. No tirar la batería al fuego.
Si se quema la batería puede explotar.
16. No insertar ningún objeto en las ranuras de ventilación del cargador.
La penetración de objetos metálicos o inflamables en dichas ranuras puede provocar electrochoques o dañar el cargador.
17. Llevar la batería al sitio de compra original en el caso de que la duración de la batería recargable sea reducida al usarse. No tirar la batería descargada.
18. El uso de una batería descargada dañará el cargador.

MODELO

WH12DAF2: con cargador y caja
WR12DAF2: con cargador y caja

ESPECIFICACIONES

HERRAMIENTA MOTORIZADA

Modelo	WH12DAF2	WR12DAF2
Velocidad sin carga	0 – 2500/min	
Capacidad	M4 – M8 (Tornillo pequeño) M5 – M12 (Perno ordinario) M5 – M10 (Pernos de gran resistencia a la tracción)	M6 – M14 (Perno ordinario) M6 – M10 (Pernos de gran resistencia a la tracción)
Torsión de apriete	Máxima 110 N·m {1120 kgf·cm} La torsión es de pernos M12 de gran resistencia a la tracción (división de dureza 12,9) con la batería completamente cargada a 20°C de temperatura. Tiempo de torsión: 3 seg.	Máxima 130 N·m {1330 kgf·cm} La torsión es de M12 Pernos de gran resistencia a la tracción (división de dureza 12,9), con la batería completamente cargada, a 20°C de temperatura. Tiempo de torsión: 3 seg.
Batería recargable	EB1214S: Batería Ni-Cd, 12 V (1,4 Ah 10 elementos)	
	EB1220BL: Batería Ni-Cd, 12 V (2,0 Ah 10 elementos)	
	EB1226HL: Batería Ni-MH, 12 V (2,6 Ah 10 elementos)	
Peso	1,6 kg (Instalación de EB1214S)	

CARGADOR

Modelo	UC14YFA	UC18YG
Tiempo de carga	EB1214S: Aprox. 30 min. (a 20°C)	EB1214S: Aprox. 30 min. (a 20°C)
	EB1220BL: Aprox. 50 min. (a 20°C)	EB1220BL: Aprox. 50 min. (a 20°C)
	EB1226HL: Aprox. 60 min. (a 20°C)	×
Tensión de carga	7,2 – 14,4 V	7,2 – 18 V
Peso	0,6 kg	0,3 kg

“x” indica que el paquete de batería no es compatible con dicho cargador.


NOTA: El tiempo de carga puede variar de acuerdo con la temperatura ambiente y la tensión de la fuente de alimentación.

ACCESORIOS ESTÁNDAR

- Cargador (UC14YFA o UC18YG) 1
 - Caja de plástico 1
- Los accesorios están sujetos a cambio sin previo aviso.

**ACCESORIOS OPCIONALES
(de venta por separado)**

- Batterie (EB1214S, EB1220BL, EB1226HL)

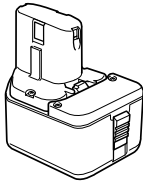

- Para WH12DAF2**
Hay dos tipos de tamaños de accesorios para la broca del atornillador y el receptáculo. Consulte la tabla de abajo y seleccione el tamaño del accesorio para la broca del atornillador o el receptáculo adecuado para su WH12DAF2.

Tamaño del accesorio		Lugar de compra
Tipo-L	17mm	República de Corea, Taiwán, Hong Kong, República Popular de China, República de Singapur
	13mm	
Tipo-S	12mm	Otras regiones diferentes a las indicadas más arriba.
	9mm	

- Para WR12DAF2**
El WR12DAF2 es un atornillador cuadrado de 12,7. Seleccione el receptáculo con el tamaño de accesorio adecuado.

Los accesorios estándar están sujetos a cambio sin previo aviso.

APLICACIÓN

- (WH12DAF2)
- Apretado y aflojado de tornillos pequeños, pernos pequeños, etc.

(WR12DAF2)

- Apretado y aflojado de cualquier tipo de pernos y tuercas pasa asegurar estructuras.

DESMONTAJE E INSTALACIÓN DE BATERÍA

1. Desmontaje de la batería

Sujetar firmemente el asidero y presionar el cierre de la batería para desmontarla (Ver las Figs. 1 y 2).

PRECAUCIÓN:

No cortocircuitar nunca la batería.

2. Instalación de la batería

Insertar la batería observando sus polaridades (Ver la Fig. 2).

CARGA

(UC14YFA)

Antes de utilizar la herramienta eléctrica, cargue la batería de la siguiente manera.

1. Enchufe el cable de alimentación del cargador a un tomacorriente de CA

Cuando haya conectado el enchufe del cargador a una toma de la red, la lámpara piloto se encenderá en rojo. (A intervalos de 1 segundo.)

2. Inserte la batería en el cargador

Inserte firmemente la batería en la dirección mostrada en la Fig.3, hasta que entre en contacto con el fondo del compartimiento del cargador.

PRECAUCIÓN:

- Si inserta la batería al revés, no sólo será imposible cargarlas, sino que también se podrán producir problemas en el cargador, como la deformación del terminal de recarga.

3. Carga


Cuando inserte una batería en el cargador, la carga comenzará la lámpara piloto permanecerá continuamente encendida en rojo.

Cuando la batería se haya cargado completamente, la lámpara piloto parpadeará en rojo. (A intervalos de 1 segundo.) (Vea las Tabla 1)

(1) Indicaciones de la lámpara piloto

Las indicaciones de la lámpara piloto mostradas en la Tabla 1, se producirán de acuerdo con la condición del cargador o de la batería.

Tabla 1

Indicaciones de la lámpara piloto			
Antes de la carga	Parpadeo (ROJA)	Se encenderá durante 0,5 segundos. No se encenderá durante 0,5 segundos. (Apagada durante 0,5 segundos) 	
Durante la carga	Iluminación (ROJA)	Iluminación permanente 	
Carga completa	Parpadeo (ROJA)	Se encenderá durante 0,5 segundos. No se encenderá durante 0,5 segundos. (Apagada durante 0,5 segundos) 	
Carga imposible	Parpadeo (ROJA)	Se encenderá durante 0,1 segundos. No se encenderá durante 0,1 segundos. (Apagada durante 0,1 segundos) 	Mal funcionamiento de la batería o del cargador
Carga imposible	Iluminación (VERDE)	Iluminación permanente 	La temperatura de la batería es alta, lo que imposibilita la carga.

(2) Temperatura de las baterías

La temperatura de las baterías se muestra en la tabla siguiente, y las baterías que se hayan calentado deberán dejarse enfriar durante cierto tiempo antes de cargarlas.

Tabla 2 Márgenes de carga de las baterías

Batería	Temperatura con la que podrá cargarse la batería
EB1214S, EB1220BL	-5°C – 60°C
EB1226HL	0°C – 45°C

4. Desenchufe el cable de alimentación del cargador del tomacorriente de CA

5. Sostenga el cargador firmemente y saque la batería

NOTA:

Asegúrese de extraer la batería del cargador después del uso, y guárdela después.

Descarga eléctrica en caso de baterías nuevas, etc.

Como la substancia química interna de las baterías nuevas o las que no se hayan utilizado durante mucho tiempo no está activada, la descarga eléctrica puede ser inferior cuando se utilicen por primera y segunda vez. Este fenómeno es temporal, y el tiempo normal requerido para la recarga se restablecerá recargando las baterías 2 – 3 veces.

Forma de hacer que las baterías duren más

(1) Recargue las baterías antes de que se hayan agotado completamente.

Si siente que la potencia de la herramienta eléctrica se debilita, deje de utilizarla y recargue la batería. Si continuase utilizando la herramienta hasta agotar la

capacidad de la batería, ésta podría dañarse y su duración útil podría acortarse.

- (2) Evite realizar la recarga a altas temperaturas. Una batería se calentará inmediatamente después de haberla utilizado. Si recargase tal batería inmediatamente después de haberla utilizado, su substancia química interna se deterioraría, y la duración útil de la batería se acortaría. Deje la batería y recárguela después de que se haya enfriado durante cierto tiempo.

PRECAUCIÓN:

- Si carga la batería mientras esté caliente por haber estado mucho tiempo en un lugar sometido a la luz solar directo, o por haber acabado de utilizarla, es posible que la lámpara piloto del cargador se encienda en verde. En tales casos, deje primero que se enfríe la batería e inicie luego la carga.
- Cuando la lámpara piloto parpadee rápidamente en rojo (a intervalos de 0,2 segundos), realice una comprobación y extraiga los objetos extraños del orificio de instalación de batería del cargador. Si no hay ningún objeto extraño, es posible que la batería o el cargador funcione mal: Llévelos a un agente de servicio técnico autorizado.
- Como el microcomputador incorporado tarda unos 3 segundos en confirmar que se extraído la batería cargada con el UC14YFA, espere por lo menos 3 segundos antes de volverla a insertar para continuar cargando. Si reinserta la batería antes de 3 segundos, es posible que no se cargue adecuadamente.

(UC18YG)

Antes de utilizar la herramienta eléctrica, cargue la batería de la siguiente manera.

1. Conectar el cable de alimentación del cargador a la toma de CA

Al conectar el cable de alimentación se encenderá el cargador.

2. Insertar la batería en el cargador

Inserte firmemente la batería prestando atención a la orientación, hasta que entre en contacto con la parte inferior del cargador (la lámpara piloto se ilumina) (Véase Figs. 4).

PRECAUCIÓN

Si no se enciende la lámpara piloto, desenchufar el cable de alimentación de la toma de la red y verificar la condición de montaje de la batería.

- Temperatura de las baterías
Las temperaturas de las pilas recargables se indican en la **Tabla 3**.

Tabla 3 Márgenes de carga de las baterías

Baterías	Temperatura con la que podrá cargarse la batería
EB1214S, EB1220BL	0°C – 45°C

- La lámpara piloto se apaga para indicar que la batería está completamente cargada.
El tiempo de carga será más largo a temperatura baja o si la tensión de la fuente de alimentación es demasiado baja.
Cuando la lámpara piloto no se apague incluso cuando hayan transcurrido más de 120 minutos después de haberse iniciado la carga, pare ésta y póngase en contacto con un CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO POR HIKOKI.

PRECAUCIÓN

Si se calienta la batería debido a la luz directa del sol etc, justo antes la operación, la lámpara piloto del cargador puede que no se ilumine. En este caso, enfriar primero la batería y a continuación empezar a cargar.

3. Desenchufe el cable de alimentación del cargador del tomacorriente de CA

4. Sostenga el cargador firmemente y saque la batería

NOTA

Después de la operación de carga, extraiga primero las baterías del cargador y guárdelas adecuadamente.

Descarga eléctrica en caso de baterías nuevas, etc.

Como la substancia química interna de las baterías nuevas o las que no se hayan utilizado durante mucho tiempo no está activada, la descarga eléctrica puede ser inferior cuando se utilicen por primera y segunda vez. Este fenómeno es temporal, y el tiempo normal requerido para la recarga se restablecerá recargando las baterías 2 – 3 veces.

Forma de hacer que las baterías duren más.

- (1) Recargue las baterías antes de que se hayan agotado completamente.
Si siente que la potencia de la herramienta eléctrica se debilita, deje de utilizarla y recargue su batería. Si continuase utilizando la herramienta hasta agotar la capacidad de la batería, ésta podría dañarse y su duración útil podría acortarse.
- (2) Evite realizar la recarga a altas temperaturas
Una batería se calentará inmediatamente después de haberla utilizado. Si recargase tal batería inmediatamente después de haberla utilizado, su substancia química interna se deterioraría, y la duración útil de la batería se acortaría. Deje la batería y recárguela después de que se haya enfriado durante cierto tiempo.

ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA

- 1. Preparación y comprobación de las condiciones ambientales de trabajo**
Asegúrese de que el sitio de trabajo cumpla todas las condiciones indicadas en las precauciones.
- 2. Comprobación de la batería**
Asegúrese de que la batería esté firmemente instalada. Si está floja, puede caerse y provocar accidentes.
- 3. Instalación de la punta de destornillador (WH12DAF2)**
Para instalar la punta de destornillador, realice siempre el procedimiento siguiente. (**Fig. 5**)
 - (1) Tire del manguito guía alejándolo de la parte delantera de la herramienta.
 - (2) Inserte la punta de destornillador en el orificio hexagonal en el yunque.
 - (3) Suelte el manguito guía y devuélvalo a su posición original.

PRECAUCIÓN:

Si el manguito guía no vuelve a su posición original, significará que la punta de destornillador no está correctamente instalada.

- 4. Selección del receptáculo que concuerde con el perno (WR12DAF2)**
Cérrase de utilizar un receptáculo que concuerde con el perno a ser apretado. Si se utilizase un

receptáculo inadecuado, el apriete no será satisfactorio y la cabeza del perno o la tuerca se dañarán.

Un receptáculo, hexagonal o cuadrado, deformado no quedará bien apretado en la tuerca o en el yunque por lo que la tensión de apriete no será la adecuada. Poner atención al desgaste de los agujeros del receptáculo y cambiarlo antes de que el destaste sea excesivo.

Finalmente, instale el receptáculo prescrito en el ítem 5. En la sección de "Accesorios opcionales" se ofrecen los detalles sobre la relación entre el tamaño de los pernos y los receptáculos. Los receptáculos se denominan de acuerdo con la distancia entre las superficies opuestas del orificio hexagonal.

5. Instalación de un receptáculo (WR12DAF2)

Seleccione el receptáculo que desee emplear.

● Pasador, junta tórica (Figs. 6 y 7)

(1) Alinee el orificio del receptáculo con el del yunque en inserte éste en el primero.

(2) Inserte el pasador en el orificio del receptáculo.

(3) Fije el anillo a la ranura del receptáculo.

● Tipo émbolo (Fig. 8)

Alinee el émbolo situado en la parte cuadrada de la boca con el orificio del cuo hexagonal. Después empuje el émbolo y monte el cubo hexagonal en la boca. Compruebe que el émbolo esté completamente enganchada en el orificio. Para extraer el cubo invierta la secuencia.

COMO SE USA

PRECAUCIÓN:

○ Cuando utilice el gancho equipado con luz, preste atención para que la unidad no se caiga. La caída de la herramienta implica el riesgo de accidentes.

○ Cuando lleve la unidad principal de la herramienta provista de gancho equipado con luz colgada del cinturón, evite fijar puntas de herramienta, a excepción de una broca Phillips.

Si llevara el equipo colgado del cinturón con una broca de barrena u otros componentes de extremo afilado fijado al mismo, se podrían producir lesiones.

1. Uso del gancho equipado con luz

El gancho equipado con luz puede instalarse en el lateral derecho o izquierdo, y el ángulo puede ajustarse en 5 pasos, entre 0° y 80°.

(1) Operación del gancho

(a) Extraiga el gancho hacia sí en la dirección de la flecha (A) y gírelo en la dirección de la flecha (B). (Fig. 9)

(b) El ángulo se puede ajustar en 5 pasos (0°, 20°, 40°, 60°, 80°).

Ajuste el ángulo del gancho en la posición conveniente para el uso.

(2) Cambio de la posición del gancho

PRECAUCIÓN:

La instalación incompleta del gancho puede provocar lesiones corporales durante el uso.

(a) Sujete firmemente la unidad principal y saque el tornillo usando un destornillador de cabeza ranurada o una moneda. (Fig. 10)

(b) Saque el gancho y el resorte. (Fig. 11)

(c) Instale el gancho y el resorte en el otro lateral y asegure firmemente con el tornillo. (Fig. 12)

NOTA:

Preste atención a la orientación del resorte. El diámetro más grande debe quedar opuesto a usted. (Fig. 12)

(3) Empleo como luz auxiliar

(a) Presione el interruptor para apagar la luz.

Si se olvida de apagar la luz, la misma se apagará automáticamente al cabo de 15 minutos.

(b) La dirección de la luz se puede ajustar dentro del alcance de las posiciones 1 - 5 del gancho. (Fig. 13)

○ Tiempo de iluminación

Pilas de manganeso AAAA: aprox. 15 horas

Pilas alcalinas AAAA: aprox. 30 horas

PRECAUCIÓN:

No mire directamente hacia la luz.

Tal acción podría dañar la vista.

(4) Sustitución de las pilas

(a) Afloje el tornillo de gancho con un destornillador tipo Phillips (Núm.1) (Fig. 14)

Quite la tapa del gancho empujando en la dirección de la flecha. (Fig. 15)

(b) Retire las pilas usadas e introduzca las pilas nuevas. Alineélas con las indicaciones del gancho y posicione correctamente los terminales positivo (+) y negativo (-). (Fig. 16)

(c) Haga coincidir la muesca del cuerpo principal del gancho con el saliente de la tapa del gancho, presione la tapa en la dirección opuesta a la flecha mostrada en la Fig. 15 y apriete el tornillo.

Utilice pilas AAAA (1,5 V) disponibles en los establecimientos del ramo.

NOTA:

No apriete los tornillos excesivamente, pues se podrían dañar las roscas de los tornillos.

PRECAUCIÓN:

○ La negligencia en la observación de las siguientes precauciones puede provocar fugas de electrolito, oxidación o fallos de funcionamiento.

Posicione correctamente los terminales positivo (+) y negativo (-).

Siempre cambie ambas pilas a la vez. No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.

Las pilas agotadas deben ser retiradas inmediatamente del gancho.

○ No descarte las pilas junto con la basura normal y no las arroje al fuego.

○ Guarde las pilas fuera del alcance de los niños.

○ Utilice las pilas correctamente, de acuerdo con las especificaciones e indicaciones provistas con las mismas.

2. Comprobación de la dirección de rotación

La broca gira hacia la derecha (vista desde atrás) al oprimir el lado R (dcha.) del botón pulsador. El lado L (izda.) del botón pulsador se utiliza para hacer que la broca gire hacia la izquierda. (Vea la Fig. 17) (Las marcas (L) y (R) están en el cuerpo.)

PRECAUCIÓN:

El botón pulsador no podrá accionarse mientras la herramienta esté en funcionamiento. Para accionar el botón pulsador, pare en primer lugar la herramienta, y después presione el botón pulsador.

3. Operación de conmutación

○ Cuando apriete el disparador, la herramienta girará. Al soltar el disparador, la herramienta se parará.

- La velocidad de rotación podrá controlarse variando la presión de apriete del disparador. La velocidad será lenta cuando se apriete ligeramente el disparador, y aumentará a medida que lo apriete más.
 - 4. **Apretado y aflojado de pernos (WH12DAF2)**
Instale la punta de destornillador adecuada al tornillo, alinéela con las ranuras de la cabeza del mismo, y después apriételo.
Empuje el atornillador de percusión lo suficientemente como para que la punta de destornillador encaje en la cabeza del tornillo.
- PRECAUCIÓN:**
Si aplica demasiado tiempo el atornillador de impacto sobre el tornillo, éste se apretará demasiado y se romperá.
Apriete los tornillos con el ángulo que no dañe sus cabezas y de forma que se pueda aplicar la fuerza apropiada.
Apriete con el atornillador de impacto alineado con el tornillo.
5. **Número posible de aprietes (WH12DAF2)**
Con respecto al número de aprietes de tornillos con una carga, consultar la tabla siguiente.

EB1214S

Tornillos utilizados	N° de aprietes
Tornillo para madera $\varnothing 4 \times 50$ (Madera blanda)	Aprox. 190
Tornillo para metales M8 $\times$ 16	Aprox. 500

- Estos valores pueden variar ligeramente de acuerdo con la temperatura ambiental y las características de la batería.
6. **Número posible de aprietes (WR12DAF2)**
Con respecto al número de aprietes de tornillos con una carga, consultar la tabla siguiente.

EB1214S

Perno utilizados	N° de aprietes
Perno de alta tensión M12 $\times$ 45	Circa. 87

- Estos valores pueden variar ligeramente de acuerdo con la temperatura ambiental y las características de la batería.
- NOTA:**
La utilización de la batería EB1226HL en lugares fríos. (menos de 0 grados centígrados) puede resultar a veces en la reducción del par de apriete y el rendimiento del trabajo. Sin embargo, éste es un fenómeno temporal y, cuando la batería se caliente, volverá a la normalidad.

PRECAUCIONES OPERACIONALES

1. **Reposo de la herramienta después de un funcionamiento prolongado**
Tras una tarea de apriete de pernos de larga duración, deje la unidad en reposo durante unos 15 minutos al reemplazar la batería. Si reinicia la tarea inmediatamente después de reemplazar la batería, aumentaría la temperatura del motor, del interruptor, etc., con los consiguientes riesgos de quemadura.

- NOTA:**
No toque la caja del martillo, ya que se recalienta mucho durante el trabajo continuo.
2. **Precauciones sobre el empleo del interruptor de control de velocidad**
Este interruptor posee un circuito electrónico incorporado que varía la velocidad de rotación. Por consiguiente, cuando apriete el gatillo sólo ligeramente (baja velocidad de rotación) y el motor se pare mientras esté insertando continuamente tornillos, los componentes de dicho circuito electrónico pueden recalentar y dañarse.
3. **Par de apriete**
Con respecto al par de apriete de los pernos (según el tamaño), refiérase a las **Figs. 18 y 19**, bajo las condiciones mostradas en la **Fig. 20**. Emplee este ejemplo como referencia general, ya que el par de apriete variará de acuerdo con las condiciones de apriete.

- NOTA:**
○ Si emplea un tiempo de golpeteo largo, los tornillos se apretarán fuertemente. Esto puede causar la rotura de los tornillos, o el daño del extremo de la punta del destornillador.
- Si mantiene la unidad inclinada con respecto al tornillo que esté apretando, la cabeza del mismo puede dañarse, o es posible que el par de apriete no se transmita al mismo. Mantenga siempre en línea recta la unidad y el tornillo que esté apretando.
4. **Emplee el tiempo de apriete adecuado al tornillo**
El par adecuado a un tornillo difiere de acuerdo con el material y el tamaño del mismo, el material en el que se esté atornillando, etc. Por lo tanto, emplee el tiempo de apriete adecuado al tornillo. En especial, en caso de tornillos menores a M8 si utiliza un tiempo de apriete largo, existe el peligro de rotura de los tornillos, motivo por el que se le aconseja confirmar con antelación el tiempo y el par de apriete.
5. **Tensión de apriete apropiada para los pernos y tuercas**
La tensión de apriete óptima para pernos y tuercas difiere según su material y tamaño. Una tensión de apriete excesiva para un perno pequeño podría deformarlo o romperlo. La tensión de apriete aumenta proporcionalmente al tiempo de operación. Utilice la indicación de la escala y el tiempo de operación adecuados a cada perno.
6. **Sufeción de la herramienta**
Subjetar firmemente el aprietatuercas neumático de percusión con ambas manos, sujetando el asa del cuerpo y el asa lateral, y ponerlo en línea con el perno. No es necesario presionar el aprietatuercas excesivamente. Sufetar el aprietatuercas con una fuerza equivalente a la fuerza de apriete.
7. **Confirmación de la tensión de apriete**
Los factores que se mencionen a continuación contribuyen a reducir la tensión de apriete. Comprobar por ello la tensión de apriete necesaria atornillando previamente algunos tornillos con una llave de tuercas manual. Factores que afectan a la tensión de apriete.
- (1) **Tensión**
Cuando se alcance el margen de descarga, la tensión se reducirá y la torsión de apriete disminuirá.
- (2) **Tiempo de operación**
La tensión de apriete aumenta al aumentar el tiempo de operación. La tensión de apriete sin embargo no

supera cierto valor a pesar de que la herramienta funcione durante un largo periodo de tiempo. (Véase **Figs. 18 y 19**)

(3) Diámetro del perno

El par de apriete difiere según el diámetro del perno, tal como se muestra en la **Figs. 18 y 19**.

Generalmente, cuanto mayor sea el diámetro del perno, mayor será la tensión de apriete.

(4) Condiciones de apriete

La tensión de apriete difiere según la clase y longitud de los tornillos; a pesar de que éstos tengan la rosca del mismo tamaño. La tensión de apriete difiere también según las condiciones de las superficies del metal en el cual van a apretarse los pernos. Cuando el perno y la tuerca giran conjuntamente, el par se reduce considerablemente.

(5) Utilización de piezas opcionales (WR12DAF2)

La tensión de apriete se reduce un poco cuando se utiliza una barra de extensión, una junta universal o un receptáculo de gran tamaño.

(6) Holgura del receptáculo (WR12DAF2)

Un receptáculo con sus agujeros hexagonal o cuadrado deformados no quedará bien sujeto a la tuerca o al yunque por lo que la tensión de apriete no será apropiada.

Un receptáculo inapropiado, que no concuerde con el perno, también evitará que la tensión de apriete sea adecuada.

(WH12DAF2)

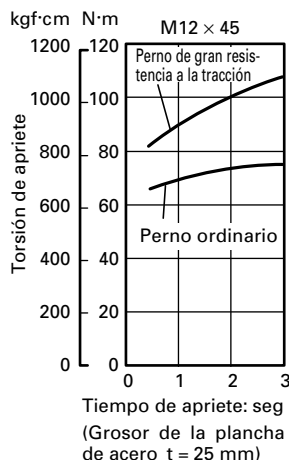
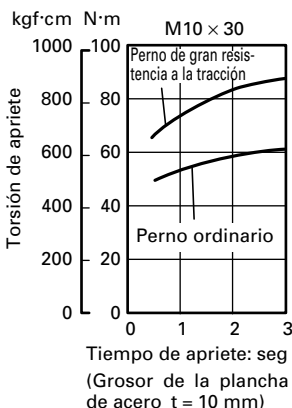
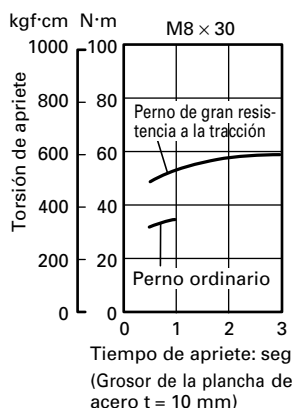


Fig. 18

(WR12DAF2)




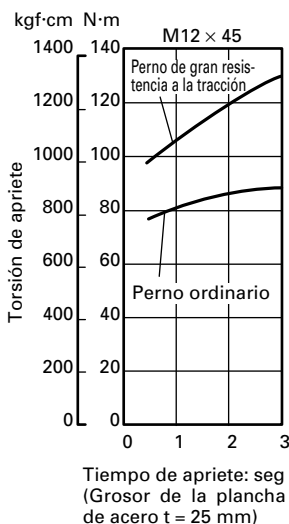


Fig. 19

(7) La torsión de apriete variará de acuerdo con el nivel de carga de la batería. (WR12DAF2)
En las **Figs 21** se muestran ejemplos de la relación entre el par de apriete y el número de aprietes para WR12DAF2. Como indica la figura, la torsión de apriete disminuirá gradualmente a medida que aumente el número de aprietes. En particular, cuando el nivel de la batería se acerque a la descarga completa

(margen "a" del gráfico), la fuerza de percusión de la herramienta se debilitará, el número de percusiones disminuirá, y la torsión de apriete caerá rápidamente. Cuando ocurra esto, compruebe la torsión de apriete y, si necesario, recargue la batería.

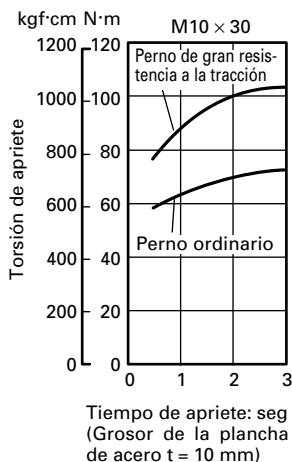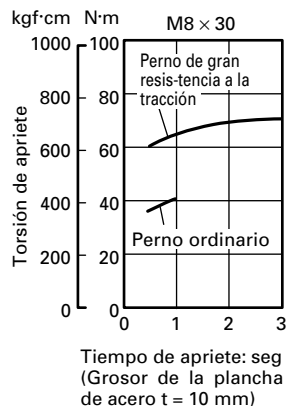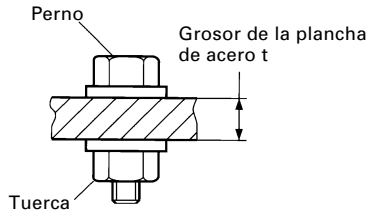

* Se emplean los pernos siguientes
Perno ordinario: División de dureza 4,8
Perno de gran resistencia a la tracción: División de dureza 12,9
(Explicación de la clasificación de la resistencia:
4 — Punto de relajamiento del perno: 32 kgf/mm²
8 — Resistencia a la tracción del perno: 40 kgf/mm²)

Fig. 20

(WR12DAF2)

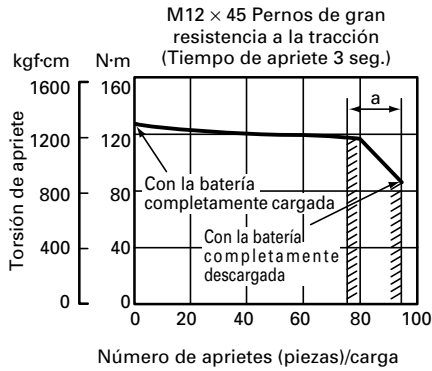


Fig. 21

MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

- 1. **Inspección de las puntas de atornillador (WH12DAF2)**
El empleo de una punta rota o desgastada es peligroso porque ésta podría deslizarse. Reemplázela.
- 2. **Inspección del receptáculo (WR12DAF2)**
Un receptáculo con sus agujeros hexagonal o cuadrado deformados no quedará bien sujeto a tuerca o al yunque por lo que la tensión de apriete no será apropiada. Periódicamente, poner atención al desgaste de los agujeros del receptáculo y cambiarlo por otro nuevo cuando sea necesario.
- 3. **Inspeccionar los tornillos de montaje**
Regularmente inspeccionar todos los tornillos de montaje y asegurarse que estén apretados firmemente. Si cualquier tornillo estuviera suelto, volver a apretarlo inmediatamente. El no hacer esto provocará un riesgo serio.

- 4. **Limpieza en el exterior**
Cuando el atornillador de impacto a batería esté sucio, limpiarlo con un paño suave y seco o con un paño mojado en agua jabonosa. No utilizar disolventes clóricos, gasolina o disolventes parapinturas ya que éstos funden los materiales plásticos.
- 5. **Almacenamiento**
Guarde el atornillador de impacto a batería en un lugar en el cual la temperatura sea inferior a 40°C y esté alejado del alcance de los niños.
- 6. **Lista de repuestos**
A : N°. ítem
B : N°. código
C : N°. usado
D : Observaciones

PRECAUCIÓN:

La reparación, modificación e inspección de las herramientas eléctricas HiKOKI deben ser realizadas por un Centro de Servicio Autorizado de HiKOKI.

Esta lista de repuestos será de utilidad si es presentada junto con la herramienta al Centro de Servicio Autorizado de HiKOKI para solicitar la reparación o cualquier otro tipo de mantenimiento.

En el manejo y el mantenimiento de las herramientas eléctricas, se deberán observar las normas y reglamentos vigentes en cada país.

MODIFICACIONES:

HiKOKI Power Tools introduce constantemente mejoras y modificaciones para incorporar los últimos avances tecnológicos.

Por consiguiente, algunas partes (por ejemplo, números de códigos y/o diseño) pueden ser modificadas sin previo aviso.

NOTA:

Debido al programa continuo de investigación y desarrollo de HiKOKI estas especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

作業上的一般注意事項

警告！當使用以電池操作的工具時，應始終遵循基本安全注意事項，以減小火災、電池洩漏和人員受傷的危險，包括以下內容。

在操作本機之前，請通讀本說明書，並予以妥善保管。

安全操作注意事項：

1. 工作場所應打掃乾淨，清理妥當，雜亂無章將導致事故。
2. 注意工作區環境。請勿將工具淋雨。請勿在潮濕處使用工具。工作區要保持明亮。
請勿在易引起火災或爆炸的地方使用工具。
3. 遠離兒童！請勿讓訪客觸摸工具。所有訪客均須保持安全距離。
4. 電池或閒置工具應妥善保存。不使用時，工具和電池應分離地保存在乾燥處、高處或能鎖閉處，以防兒童接觸。
確保電池端子不會因其他金屬零件(如螺釘等)而造成短路。
5. 不得使勁用力推壓。電動工具需按設計條件才能有效而安全地工作，絕不可勉強。
6. 妥選使用工具。不可使用小型工具或附件去從事重活。請勿將工具用於規定外的作業。
7. 工作時衣服穿戴要合適。不要讓鬆散的衣角和寶石類捲入轉動部份。屋外作業時，最好手戴橡膠手套，腳穿防滑膠鞋。同時要戴上能夠罩籠長髮的工作帽。
8. 請使用安全眼鏡。如果切割作業中灰塵多，還要帶上面罩或防塵口罩。
9. 連接除塵設備
如果提供連接除塵和集塵的設備，請確認是否已經連接好並且使用正常。
10. 塞繩不可濫用(如果安裝)。本工具切勿拿著塞繩搬動或從插座中拔出。不可讓塞繩受熱、沾油及碰到銳利邊緣。
11. 作業以安全第一為原則。工件要用夾具或台鉗卡緊。這樣做，比用手按壓更為可靠，也能夠讓雙手專心操作。
12. 要在力所能及的範圍內進行作業。作業時腳步要站穩，身體姿勢要保持平衡。
13. 電動工具要小心保養。刀具要經常保持鋒利、清潔，以確保性能與安全。請按照潤滑和更換的附

件說明進行。定期檢查電動工具電線,如果破損，只能請授權的服務店來修理。手柄要保持乾燥、清潔，無油脂。

14. 斷開電動工具，在設計允許的情況下，當電動工具未使用時、維修前以及更換刀片、刀頭與刀具等附件時，應斷開電動工具與電池組。
15. 開動前務必把調整用鍵和扳手類拆除下來。這一點與安全有關。應養成習慣，嚴格遵守。
16. 謹防不慎打開開關。搬運鑽機時，請勿將手指攔在開關上。
17. 保持高度警覺，充分掌握情況，以正常的判斷力從事作業。疲憊時切不可開動電動工具。
18. 檢查損壞部件。在繼續使用電動工具之前，應詳細檢查各部零件以及防護裝置有無損壞，以便決定能否正常工作，能否發揮正常效能。檢查轉動部份的對準、空轉、各零件有無異常，安裝是否妥善以及其它足以給工作帶來不良影響的情況。如防護以及其它零件損傷了。除非本說明書中已有記載否則應即委託服務中心進行修理或更換。故障開關只能請授權的服務店來更換。如果開關無法開啓和關閉，不可使用電動工具。
19. 警告
 - 為了防止人身傷害，不得使用電動工具去進行規定外的作業。並祇能使用本說明書目錄中所指定的附件。
 - 確保電池組匹配電動工具。
 - 插入充電器前，確保電池組或電動工具外表面清潔及乾燥。
 - 確保使用製造商推薦的正確充電器對電池進行充電。使用不當充電器有觸電、過熱或腐蝕液體從電池洩漏的危險。
20. 電動工具應請有資格人員進行修理。
本工具符合相關安全要求。只能請有資格人員使用原始備件進行修理，否則會對使用者造成極大危險。
21. 電池處理
確保按照製造商指示安全地處理電池。
22. 如果濫用電池，液體會從電池噴出，此時請勿接觸液體
如果意外沾到電池液，請用水沖洗。如果眼睛沾到電池液，請立即就醫。

充電式衝擊起子機的注意事項

1. 本工具為旋緊和旋鬆螺釘的便攜式工具。請將其僅用於這類作業。
2. 長時間使用時，請戴上耳塞。
3. 單手操作極為危險；作業時請用雙手將本工具抓穩。
4. 裝好起子刀頭後，輕輕向外拉刀頭，檢查其是否鬆動。如果沒有正確安裝刀頭，使用時刀頭會鬆動，相當危險。
5. 使用與螺釘匹配的刀頭。
6. 旋緊螺釘時，衝擊起子若未與螺釘成直線，有可能損壞螺釘頭，而且也無法施力。旋緊螺釘時，衝擊起子一定要與螺釘成直線。
7. 請於0~40°C的溫度下進行充電。溫度低於0°C會導致充電過度，非常危險。電池不能在高於40°C的溫度下充電。最適合充電的溫度是20~25°C之間。
8. 請勿連續使用充電器。
完成一次充電後，請將充電器擱置大約15分鐘，然後再進行下一次充電。
9. 勿讓雜質進入充電電池連接口內。
10. 切勿拆卸充電電池與充電器。
11. 切勿使充電電池短路。
電池短路將會造成很大的電流和過熱，從而燒壞電池。
12. 請勿將電池丟入火中。電池受熱會爆炸。
13. 請勿將異物插入充電器的通風口。若將金屬異物或易燃物插入通風口，將引起觸電事故或使充電器受損。
14. 充電後電池壽命若太短不夠使用，請儘快將電池送往經銷店。不可將用過的電池丟棄。
15. 請勿使用耗竭了的電池，否則將會損壞充電器。

充電式衝擊扳手機的注意事項

1. 本工具為旋緊和旋鬆螺栓和螺母的便攜式工具。請將其僅用於這類作業。
2. 長時間使用時，請戴上耳塞。
3. 單手操作極為危險；作業時請用雙手將本工具抓穩。
4. 檢查確認套筒沒有破裂。
破裂的套筒非常危險。使用套筒前請進行檢查。
5. 用套筒銷子和O形環固定套筒。
如果固定套筒的銷子和O形環受損，套筒可能會從衝擊扳手上脫落，這種情況非常危險。如果套筒的銷子和O形環變形、磨損、破裂或有其他方面的

損壞，請不要使用。請務必將套筒的銷子和O形環安裝在正確的位置。

6. 檢查旋緊扭矩。
旋緊螺栓的適當扭矩取決於螺栓的製造材料、尺寸、等級等。
另外，本衝擊扳手產生的旋緊扭矩也取決於螺栓的材料和尺寸，以及套筒安裝方式所要求的衝擊扳手的長度。
另外，在電池剛充電時和電池快用完時，扭矩也略有不同。可使用扭矩扳手來檢查螺栓是否已按適當的扭矩旋緊。另外，在電池剛充電時和電池快用完時，扭矩也略有不同。可使用扭矩扳手來檢查螺栓是否已按適當的扭矩旋緊。
7. 在轉換旋轉方向之前先讓衝擊扳手停下來。在轉換旋轉方向之前，務必鬆開開關，等衝擊扳手停下來。
8. 禁止接觸旋轉部位。
不要讓旋轉的套筒部分靠近手或身體其他部位。否則可能會被套筒割傷或卡住。另外，在套筒長時間持續使用之後，注意不要碰到套筒。因為套筒變得很熱，可以將人灼傷。
9. 使用萬向接頭時，不要讓衝擊扳手空負荷旋轉。
如果在沒有連接負荷時讓套筒旋轉，萬向接頭會造成套筒劇烈旋轉。
這樣會造成人身傷害；套筒的劇烈運動還會震動衝擊扳手以致扳手脫落。
10. 務請在0~40°C的溫度下進行充電。溫度低於0°C將會導致充電過度，極其危險。電池不能在高於40°C的溫度下充電。最適合於充電的溫度是20~25°C。
11. 一次充電完成後，請將充電器擱置15分鐘以上，然後再進行下一次充電。
請勿連續給兩節以上的電池充電。
12. 勿讓雜質進入充電電池連結口內。
13. 切勿拆卸充電式電池與充電器。
14. 切勿使充電式電池短路。使電池短路將會造成很大的電流和過熱，從而燒壞電池。
15. 請勿將電池丟入火中。
電池受熱將會爆炸。
16. 請勿將異物插入充電器的通風口。
若將金屬異物或易燃物插入通風口的話，將會引起觸電事故或使充電器受損。

17. 充電後電池壽命太短不夠使用時，請盡快將電池送往經銷店。不可將用過的電池亂丟。
18. 請勿使用耗竭了的電池，否則將會損壞充電器。

型 號

WH12DAF2：帶充電器和外套
WR12DAF2：帶充電器和外套

規 格

電源工具

型式	WH12DAF2	WR12DAF2
無負荷速度	0 - 2500 轉/分	
性能	M4 - M8（小螺釘） M5 - M12（普通螺栓） M5 - M10（高張力螺栓）	M6 - M14（普通螺栓） M6 - M10（高張力螺栓）
旋緊扭矩	最大值 110 N・m {1120 kgf・cm} 在20℃下充分充電時，旋緊M12高張力螺栓（強度等級12.9）。 旋緊時間：3 秒	最大值 130 N・m {1330 kgf・cm} 在20℃下充分充電時，旋緊M12高張力螺栓（強度等級12.9）。 旋緊時間：3 秒
充電電池	EB1214S： Ni-Cd 電池， 12 V（1.4 Ah， 10 節電池）	
	EB1220BL： Ni-Cd 電池， 12 V（2.0 Ah， 10 節電池）	
	EB1226HL： Ni-MH 電池， 12 V（2.6 Ah， 10 節電池）	
重量	1.6 kg（EB1214S 安裝）	

充電器

型式	UC14YFA	UC18YG
充電時間	EB1214S：約30分鐘（20℃下）	EB1214S：約30分鐘（20℃下）
	EB1220BL：約50分鐘（20℃下）	EB1220BL：約50分鐘（20℃下）
	EB1226HL：約60分鐘（20℃下）	×
充電電壓	7.2 - 14.4 V	7.2 - 18 V
重量	0.6 kg	0.3 kg

“×”表示沒有用指定的充電器進行充電。
註:充電時間會根據溫度和電源電壓產生變化。


標準附件

1. 充電器 (UC14YFA或UC18YG) 1
2. 塑料盒 1

標準附件可能不預先通告而徑予更改。

選購附件 (分開銷售)

1. 電池 (EB1214S, EB1220BL, EB1226HL)

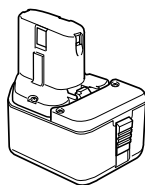

2. 對於 WH12DAF2

起子刀頭和砧座的附件尺寸有兩種類型。請參考下表並為您的WH12DAF2選取適當的起子刀頭和砧座附件尺寸。

附件尺寸		購買地點
型-L		韓國、台灣、香港、中華人民共和國、新加坡
型-S		其他地區

3. 關於WR12DAF2

WR12DAF2型是12.7正方形起子機規格。請選擇具有適當附件尺寸的砧座。

選購附件可能不預先通告而徑予更改。

用途

〈WH12DAF2〉

- 轉動及拆卸小螺釘與小螺栓等。

〈WR12DAF2〉

- 旋緊或旋鬆固定結構性物品的各類螺栓和螺母。

電池的拆卸/安裝法

1. 電池的拆卸法

請先緊抓住把手、然後再推壓電池插銷以拆下電池 (見圖 1 和圖 2)。

注意

請勿使電池短路。

2. 電池的安裝法

請先確認了電池的正負極後，再將電池插進去 (見圖 2)。

充電

〈UC14YFA〉

使用電源工具前，請按以下方式為電池充電。

1. 將充電器的電線連接到插座上

電線連接後，充電器的指示燈呈紅色閃爍 (間隔為1秒)。

2. 將電池插入充電器

按照圖3所示方向將電池用力插入，直到電池接觸到充電器盒的底部。

注意

如果將電池的方向插反，非但不能進行充電，而且會造成熔絲爆斷，或者造成充電器內部故障，如充電線端變形等。

3. 充電

將電池插入充電器後充電開始，指示燈將會持續發紅色光。

電池充足電後，指示燈呈紅色閃爍 (間隔為1秒) (見表1)。

- (1) 指示燈的狀態

根據充電器和充電電池的狀況，指示燈的指示如表1所示。

表 1

指示燈的狀態			
充電前	閃爍 (紅色)	亮0.5秒,不亮0.5秒。(熄滅0.5秒) 	
充電期間	亮 (紅色)	持續發亮 	
充電完成	閃爍 (紅色)	亮0.5秒,不亮0.5秒。(熄滅0.5秒) 	
無法進行充電	閃爍 (紅色)	亮0.1秒,不亮0.1秒。(熄滅0.1秒) 	電池或充電器故障。
無法進行充電	亮 (綠色)	持續發亮 	電池溫度過高造成無法充電。

(2) 關於充電電池的溫度

充電電池的溫度如下表所示，變熱的電池在充電前應該先冷卻一會。

表2 電池充電範圍

充電電池	可以對電池進行充電的溫度
EB1214S, EB1220BL	-5°C – 60°C
EB1226HL	0°C – 45°C

4. 將充電器電線從插頭拔下

5. 抓穩充電器並取出電池

註

充電後，先將電池從充電器中取出，然後妥善存放。

關於使用新電池等情況下的放電

由於新電池和未經長期使用的電池的內部化學物質沒有活性，在前一兩次使用時放電量會較低。這只是暫時現象，通過 2 至 3 次充電後，將會恢復充電所需正常時間。

怎樣讓電池使用時間更長

(1) 在電池電量完全耗盡之前給電池充電。

在感覺工具的動力變弱時，停止使用工具並為電池充電。

如果繼續使用工具消耗電流，可能會造成對電池的損壞，電池使用壽命會縮短。

(2) 避免在高溫下充電。

充電電池在剛使用後會發熱。如果在電池剛使用後為電池充電，電池的內部化學物質的性能會下降，電池使用壽命會縮短。請先將電池放置一會，待電池冷卻後再進行充電。

注意

- 陽光直射或剛剛用過後，電池會變熱，若於此時進行充電，充電器會亮起綠色指示燈，請等電池冷卻後再充電。
- 如果指示燈呈紅色快速閃爍（間隔為 0.2 秒），檢查充電器電池安裝孔內是否存在異物，並將其取出。如果沒有異物，則可能是電池或充電器存在故障。請將其送到您的授權服務中心。
- 由於 UC14YFA 內置微電腦需要大約 3 秒的時間來確認進行充電的電池已經被取出，請等待至少 3 秒後再將電池重新插入繼續進行充電。如果電池在 3 秒之內重新插入，則電池可能會不能正確充電。

〈UC18YG〉

使用電源工具前，請按以下方式為電池充電。

1. 將充電器的電源線插頭插入插座

接好電源線後便開始充電。

2. 將電池插入充電器

按正確的電極方向插入電池直至其接觸到充電器底部（此時指示燈亮起）（見圖 4）。

注意

如果指示燈不亮，則請從插座上拔出電源線插頭並檢查電池的安裝情況。

- 關於充電電池的溫度。
充電電池的溫度如表3所示。

表3 電池充電範圍

充電電池	可以對電池進行充電的溫度
EB1214S, EB1220BL	0°C – 45°C

- 指示燈熄滅表示電池已經充好。
如果溫度或電源電壓偏低，電池充電時間則會延長。
如果充電已超過超過120分而指示燈仍不熄滅，則應停止充電並與您的HIKOKI授權維修中心聯繫。

注意

作業停止後，如電池（因曬太陽等原因）而變熱，充電指示燈會不亮。這時，應先讓電池冷卻，然後再充電。

3. 將充電器電線從插頭拔下
4. 抓穩充電器並取出電池

註

充電後，先將電池從充電器中取出，然後妥善存放。

關於使用新電池等情況下的放電。

由於新電池和未經長期使用的電池的內部化學物質沒有活性，在前三兩次使用時放電量會較低。這只是暫時現象，通過2至3次充電後，將會恢復充電所需正常時間。

怎樣讓電池使用時間更長。

- (1) 在電池電量完全耗盡之前給電池充電。
在感覺工具的動力變弱時，停止使用工具並為電池充電。
如果繼續使用工具消耗電流，可能會造成對電池的損壞，電池使用壽命會縮短。

- (2) 避免在高溫下充電。

充電電池在剛使用後會發熱。如果在電池剛使用後為電池充電，電池的內部化學物質的性能會下降，電池使用壽命會縮短。請先將電池放置一會，待電池冷卻後再進行充電。

作業之前

1. 準備並檢查工作環境

請確保工作地點符合注意事項中的所有條件。

2. 檢查電池

請確保電池安裝牢固。如果電池十分鬆動，則會脫落並造成事故。

3. 安裝刀頭（WH12DAF2）

請按照以下步驟安裝起子刀頭（圖5）。

- (1) 從本機前端拉出導筒。
- (2) 將刀頭插入砧座的六角形孔。
- (3) 鬆開導筒，導筒會回歸原位。

注意

導筒若未回歸原位，代表刀頭沒裝好。

4. 選擇與螺栓匹配的套筒（WR12DAF2）

請務必使用與要旋緊的螺栓相匹配的套筒。使用不合適的套筒不僅無法充分旋緊螺栓，而且會損壞套筒或螺母。

磨損或變形的六角形或方形套筒沒有足夠的緊密性與螺母或砧座吻合，因此會造成旋緊扭矩的降低。

請注意套筒孔的磨損，在進一步磨損產生之前進行更換。

最後，按照第4項的規定安裝套筒。“可選擇附件”部分詳細說明瞭螺栓尺寸和套筒間的關係。套筒根據其六角形孔的兩面角寬度命名。

5. 安裝套筒（WR12DAF2）

選擇要使用的套筒。

● 銷子、O形環的類型（圖6和圖7）

- (1) 將套筒的孔與砧座的孔對準並將砧座插入套筒。
- (2) 將銷子插入套筒。
- (3) 將O形環套到套筒的凹槽上。

● 柱塞式（圖8）

將砧座方形部分上的柱塞與六角形套筒的孔對準。然後推動柱塞，將六角形套筒安裝到砧座上。檢查柱塞是否與套筒完全吻合。要卸下套筒時，按相反的順序操作。

使用方法

注意

- 使用裝有標燈的掛鉤時，千萬注意不要讓主要設備掉落。如果工具掉落，則有發生事故的危險。
- 在用腰帶上懸掛的裝有標燈的掛鉤攜帶工具主體時，請不要在工具主體上裝配除菲利浦刀頭以外的尖頭工具。如果在腰帶上懸掛帶有尖頭部件（如鑽頭）的設備，可能會造成傷害。

1. 使用裝有標燈的掛鉤

裝有標燈的掛鉤可以佩帶在右側或左側，可以在0°到80°之間的5個檔位調整角度。

(1) 掛鉤的操作

- (a) 對著自己按照箭頭(A)的方向拉出掛鉤，然後按照箭頭(B)的方向轉動（圖9）。
- (b) 可以在5個檔位調整角度（0°、20°、40°、60°、80°）。將掛鉤的角度調整到想要使用的位置。

(2) 切換掛鉤位置

注意

裝配掛鉤不徹底可能會在使用時造成人身傷害。

- (a) 抓牢工具主體，用槽頭螺絲起子或硬幣將螺絲卸下（圖10）。
- (b) 取下掛鉤和彈簧（圖11）。
- (c) 在另一側裝上掛鉤和彈簧，並上緊螺絲（圖12）。

註

注意彈簧的方位。安裝彈簧時，將較大直徑的一面背對自己（圖12）。

(3) 使用輔助燈

- (a) 按下開關可關閉燈。如果忘記關燈，15分鐘後燈會自動熄滅。
- (b) 可在掛鉤位置1－5範圍內調整照明方向（圖13）。
 - 照明時間
 - AAAA錳電池：大約15小時
 - AAAA鹼性電池：大約30小時

注意

切勿直視輔助燈。
否則會傷害眼睛。

(4) 更換電池

- (a) 使用十字螺絲起子（1號）鬆開掛鉤螺釘（圖14）。
 - 按照箭頭方向推開掛鉤蓋（圖15）。
- (b) 取出舊電池，裝入新電池。根據掛鉤指示正確安放正極（+）與負極（-）（圖16）。
- (c) 將掛鉤主體上的缺口與掛鉤蓋上的凸起對齊，依圖15中的箭頭相反的方向按下掛鉤蓋，並旋緊螺釘。
 - 使用市售AAAA電池（1.5V）。

註

切勿過度旋緊螺釘，否則會損壞螺釘的螺紋。

注意

- 不遵守以下事項會導致電池洩漏、生鏽或發生故障。
 - 正確放置電池正極（+）與負極（-）。
 - 一次更換兩節電池，切勿混合使用新舊電池。
 - 即時取出耗盡的電池。
- 切勿將電池與一般垃圾一起丟棄，切勿將電池放入火中。
- 將電池放在兒童不能觸及的地方。
- 根據電池規格與說明正確使用電池。

2. 檢查轉動方向

按下按鈕的R邊，刀頭順時針旋轉（從後面看）。
按下按鈕的L邊，刀頭逆時針旋轉（見圖17）（機身上標有求和-的符號）。

注意

當衝擊起子正在旋轉時，不能轉換按鈕。要轉換按鈕，請先讓衝擊起子停下來，然後再設置按鈕。

3. 轉換操作

- 按下觸發開關時，工具旋轉。鬆開觸發開關時，工具停止。
- 旋轉速度可由按下觸發開關的量的變化來控制。輕微按下觸發開關時速度較低，觸發開關按下較多時速度加快。

4. 旋緊與旋鬆螺釘（WH12DAF2）

安裝與螺釘匹配的刀頭，使刀頭對準螺釘帽上的凹槽，旋緊螺釘。

不需過度按壓衝擊起子，只需將刀頭置於螺釘頭上的凹槽中即可。

注意

如果用衝擊起子過度旋緊螺釘，會使螺釘過緊，螺釘可能斷裂。

旋緊螺釘時，如果衝擊起子與螺釘未保持一直線，可能會損壞螺釘帽，並且無法正確施力。旋緊螺釘時務必使衝擊起子與螺釘成一直線。

5. 可旋緊的螺釘數 (WH12DAF2)

一次充電可旋緊的螺釘數請參考下表。

EB1214S

所用螺釘	旋緊次數
木製螺釘 $\varnothing 4 \times 50$ (軟木)	約 190
機械螺釘 $M8 \times 16$	約 550

這些數值可能會因環境溫度與電池特性而略有變化。

6. 可以旋緊螺栓的次數 (WR12DAF2)

關於一次充電可以旋緊螺栓的次數請參考下表。

EB1214S

使用的螺栓	旋緊次數
$M12 \times 45$ 高張力螺栓	約 87

這些數值可能會因環境溫度和電池特性而略有變化。

註

在寒冷環境 (0°C 以下) 中使用 EB1226HL 電池有時會造成旋緊扭矩變弱以及作業量的減少。但是，這只是暫時現象，在電池變熱後將會恢復正常。

作業注意事項

1. 持續工作後讓本機休息

在使用本機進行持續的旋緊螺栓工作後，讓本機休息15分鐘左右，並更換電池。如果立即換上電池再繼續工作，電機、開關等的溫度將會升高，並最終燒毀。

註

切勿觸摸套筒，連續工作後套筒會變得很燙。

2. 使用速度控制開關時的注意事項

本開關有一個內置電子電路可以無級改變旋轉速

度。因此，在旋緊螺栓進程中電機停止時，如果只是輕微地按下開關的觸發器（低速旋轉），電子電路部分的元件會過熱或損壞。

3. 旋緊扭矩

螺栓的旋緊扭矩（根據尺寸）請參考圖18及19，條件如圖20所示。請將此例用作一般性參考，因為旋緊扭矩會因旋緊條件而發生變化。

注意

- 如果衝擊時間過長，螺釘會過緊，有可能使螺釘斷裂，也可能損壞刀頭的尖端。
- 旋緊螺釘時，部件與螺釘若未保持一直線，可能會損壞螺釘頭，或者無法在螺釘上施加指定的扭矩。旋緊螺釘時務必使部件與螺釘保持一直線。

4. 旋緊時間要恰當

根據螺釘的材料與尺寸以及螺孔的材料等因素，所需扭矩有所不同。所以旋緊時間要適合特定螺釘。尤其是對於小於M8的螺釘，如果旋緊時間過長，可能使螺釘斷裂。所以請預先確認旋緊時間與旋緊扭矩。

5. 以適於受衝擊螺栓的旋緊扭矩進行操作

螺栓和螺母最適宜的旋緊扭矩因螺栓或螺母的材料和尺寸而有所不同。對小螺栓使用過大的旋緊扭矩會扭曲或損壞螺栓。旋緊扭矩的增加與操作時間成正比。請使用正確的螺栓操作時間。

6. 把持工具

用雙手抓穩工具。在這種情況下抓住扳手對準螺栓。沒有必要非常用力地推送扳手。抓住扳手，只要讓力量足以抵消衝擊力即可。

7. 確定旋緊扭矩

下列因素會造成旋緊扭矩的下降。因此請在工作前用手工扭矩扳手來確定上緊螺栓所需的實際旋緊扭矩。影響旋緊扭矩的因素如下。

- (1) 電壓
達到放電極限時，電壓降低，旋緊扭矩也減少。
- (2) 操作時間
操作時間增加時旋緊扭矩也增加。但是，即使工具驅動很長的一段時間，旋緊扭矩也不會增大到超過某個特定值（見圖18及19）。
- (3) 螺栓的直徑

如圖18及19所示，旋緊扭矩根據螺栓的直徑變化。一般來說較大直徑的螺栓需要較大的旋緊扭矩。

(4) 旋緊的狀態

即使使用相同尺寸螺紋的螺栓，旋緊扭矩根據螺栓的扭矩比率、等級和長度也各不相同。旋緊扭矩還因螺栓所要上緊的加工件的表面狀況而有所不同。螺栓和螺母一起轉動時，扭矩會大大減少。

(5) 使用可選配件（WR12DAF2）

使用接長杆、萬向接頭或長套筒時，旋緊扭矩會略有減少。

(6) 套筒的間隙（WR12DAF2）

磨損或變形的六角形或方形孔套筒無法與螺母或砧座充分吻合，因此會造成旋緊扭矩的降低。
使用與螺栓不匹配的不合適套筒會造成扭矩不足。

(7) 根據電池電量，旋緊扭矩會有變化。（WR12DAF2）

圖21顯示WR12DAF2的旋緊扭矩與旋緊次數之間的關係。如圖所示，隨著旋緊次數增加，旋緊扭矩逐漸下降。特別是電量接近完全耗盡時，（圖中的“a”部分），部件的衝擊力減弱，衝擊的次數下降，扭矩會突然減少。這時應檢查扭矩，如有必要，請進行充電。

〈WH12DAF2〉





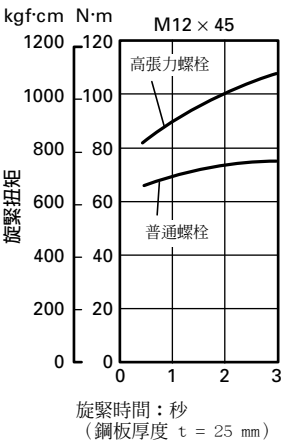


圖18


<WR12DAF2>

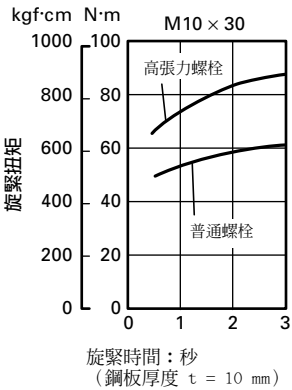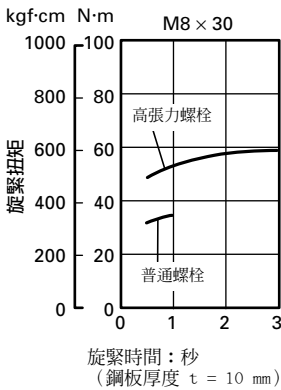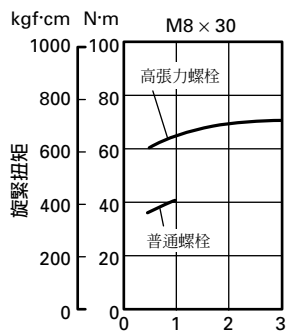

旋緊時間：秒
(鋼板厚度 $t = 10 \text{ mm}$)

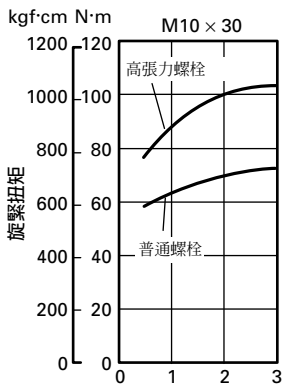


旋緊時間：秒
(鋼板厚度 $t = 10 \text{ mm}$)

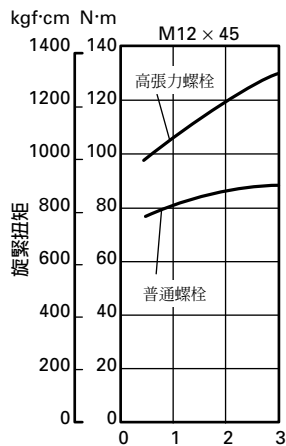

旋緊時間：秒
(鋼板厚度 $t = 25 \text{ mm}$)

圖19

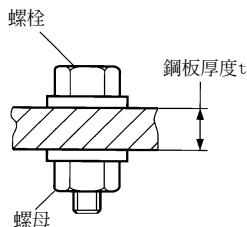

* 請使用下列螺栓
普通螺栓：強度等級4.8
高張力螺栓：強度等級12.9

(強度等級說明：
4 — 螺栓屈服點：32 kgf/mm²
8 — 螺栓的拉伸強度：40 kgf/mm²)

圖20

<WR12DAF2>

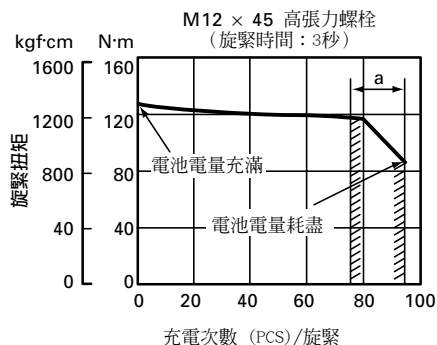


圖21

維護和檢查

1. 檢查起子刀頭（WH12DAF2）

使用破裂的刀頭或尖端磨損的刀頭非常危險，刀頭可能打滑。應立即更換。

2. 檢查套筒（WR12DAF2）

磨損或變形的六角形或方形孔套筒無法與螺母或砧座充分吻合，因此會造成旋緊扭矩的降低。請注意定期檢查套筒孔的磨損狀況，如有必要請更換新套筒。

3. 檢查安裝螺釘

要經常檢查安裝螺釘是否緊固妥善。若發現螺釘鬆了，應立即重新扭緊，否則會導致嚴重的事務。

4. 清理外部

電動工具沾污時，用乾軟布或沾肥皂水的布擦拭。切勿使用氮溶液、汽油或稀釋劑，以免塑膠部分溶化。

5. 收藏

電動工具應收藏於溫度低於40°C而為小孩拿不到的地方。

6. 維修部件目錄

A：項目號碼

B：代碼號碼

C：所使用號碼

D：備註

注意

HIKOKI電動工具的修理、維護和檢查必須由HIKOKI所認可的維修中心進行。

當尋求修理或其他維護時，將本部件目錄與工具一起提交給HIKOKI所認可的維修中心會對您有所幫助。在操作和維護電動工具中，必須遵守各國的安全規則和標準規定。

改進


HIKOKI電動工具隨時都在進行改進以適應最新的技術進步。

因此，有些部件（如，代碼號碼和／或設計）可能未預先通知而進行改進。


註

為求改進，本所冊所載規格可能不預先通告而徑予更改。


WH12DAF2

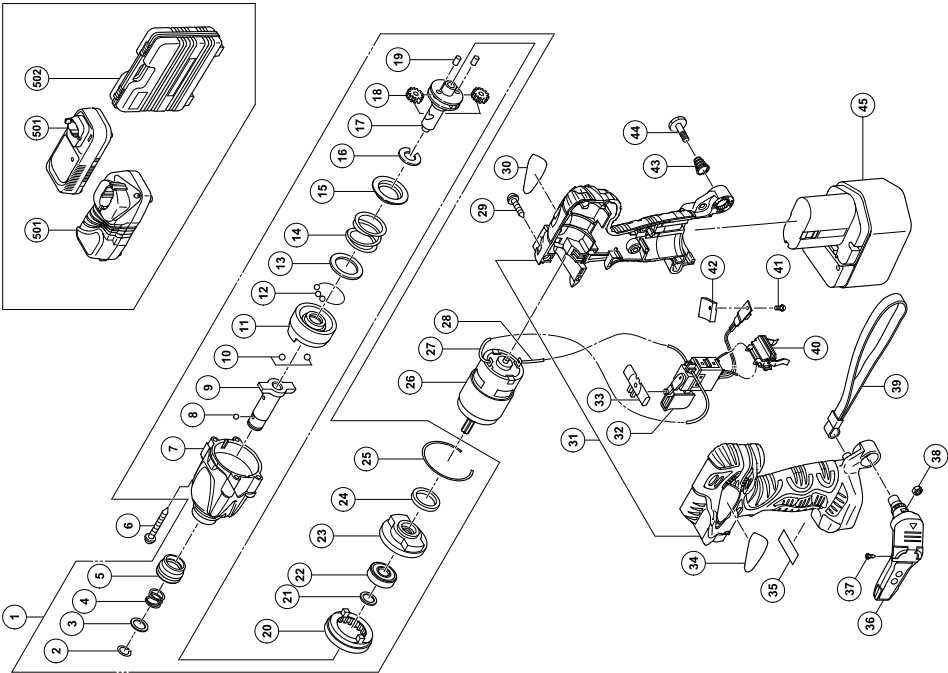



A	B	C	D
1-1	323-939	1	"2-5, 7-25"
1-2	324-854	1	S TYPE "2-5, 7-25"
2	315-984	1	
3	315-983	1	
4	320-409	1	
5	323-954	1	
6	992-630	4	D4 × 40
7	323-940	1	
8	319-535	1	D3.5
9-1	321-884	1	S TYPE
9-2	321-915	1	D5.556
10	959-154	2	
11	323-949	1	D3
12	321-934	28	
13	315-978	1	
14	323-944	1	
15	316-172	1	
16	316-171	1	
17	323-945	1	
18	323-941	2	
19	323-942	2	
20	323-946	1	
21	319-911	1	
22	690-1VV	1	6901VVCMP52L
23	323-947	1	
24	321-894	1	
25	321-893	1	
26	323-948	1	
27	321-876	1	115L
28	321-877	1	60L
29	302-086	7	D4 × 20
30	—	1	
31	324-855	1	
32	321-917	1	
33	321-871	1	
34	—	1	
35	—	1	
36	321-918	1	" 37, 38"
37	321-672	2	D2 × 6
38	320-288	1	M5

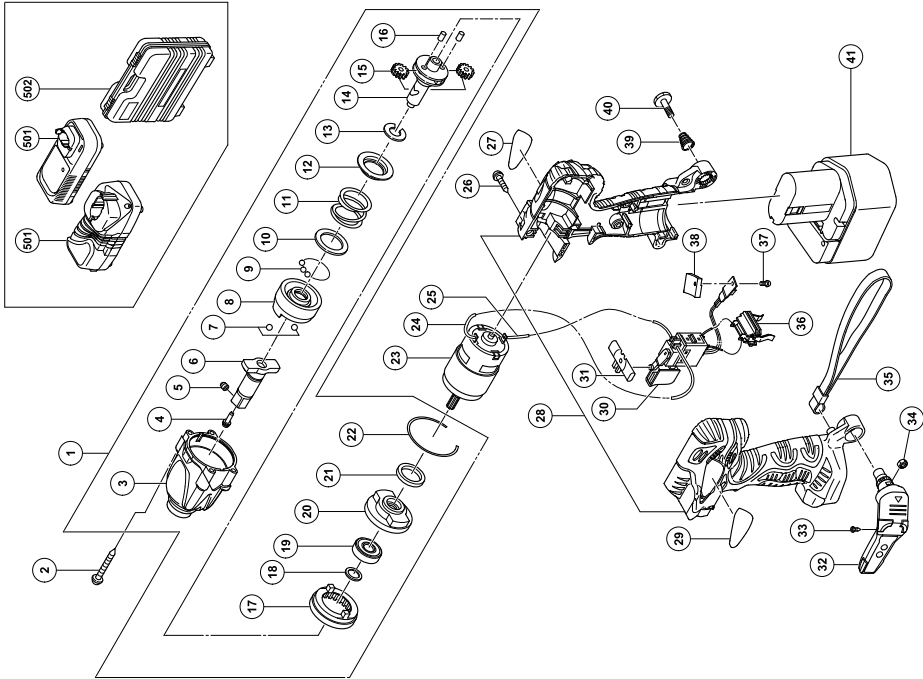

A	B	C	D
1	324-856	1	"3-22"
2	992-630	4	D4 × 40
3	324-857	1	
4	323-194	1	
5	323-193	1	
6	323-192	1	
7	959-154	2	D5.556
8	323-949	1	
9	321-934	28	D3
10	315-978	1	
11	323-944	1	
12	316-172	1	
13	316-171	1	
14	323-945	1	
15	323-941	2	
16	323-942	2	
17	323-946	1	
18	319-911	1	
19	690-1VW	1	6901VCMPS2L
20	323-947	1	
21	321-894	1	
22	321-893	1	
23	323-948	1	
24	321-876	1	115L
25	321-877	1	60L
26	302-086	7	D4 × 20
27	_____	1	
28	324-855	1	
30	321-917	1	
31	321-871	1	
29	_____	1	
32	321-918	1	" 33, 34"
33	321-672	2	D2 × 6
34	320-288	1	M5
35	306-952	1	
36	323-710	1	
37	320-777	1	
38	320-776	1	
A	B	C	D
39	319-926	1	
40	319-927	1	M5
41-1	_____	1	EB1214S
41-2	_____	1	EB1220BL
41-3	_____	1	EB1226HL
501-1	_____	1	UC18YG
501-2	_____	1	UC14YFA
502-1	324-359	1	
502-2	322-611	1	"GBR"

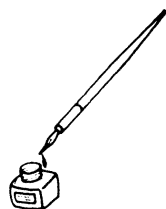

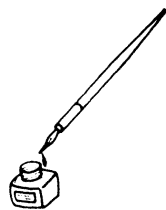

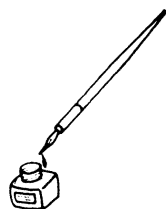

Koki Holdings Co., Ltd.

進口商：明峯永業股份有限公司
地址：台北市延平北路1段35號
(02) 2556-6633

806
Code No. C99141431
Printed in China