


WR36DA • WR36DB



WR36DA

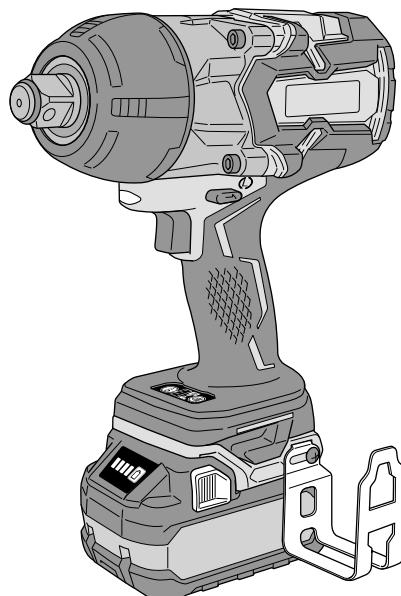

en Handling instructions

zh 使用說明書





ko 취급 설명서

vi Hướng dẫn sử dụng




th คู่มือการใช้งาน

id Petunjuk pemakaian

ar تطليمات المعالجة

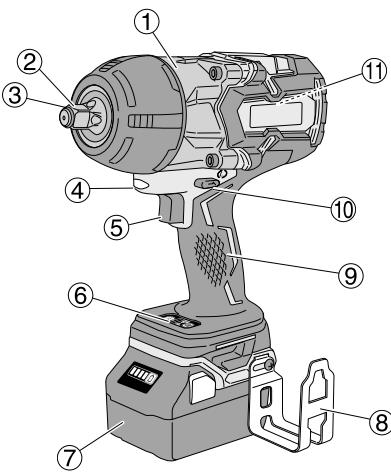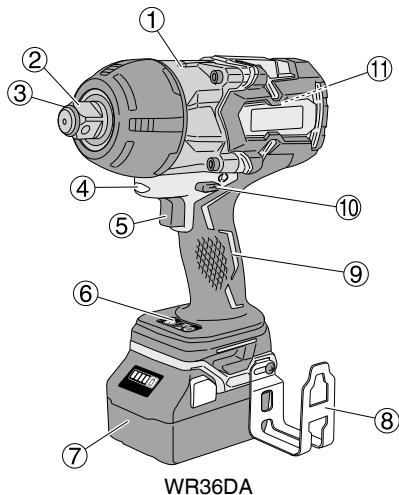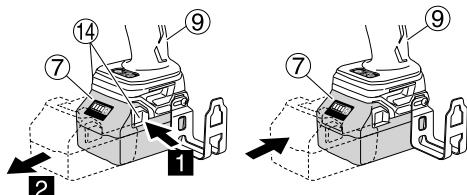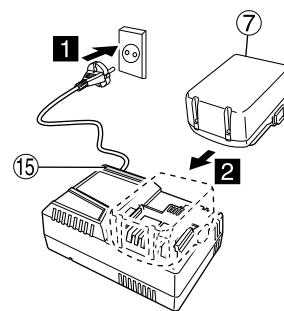
1**2****3****4**

WR36DA

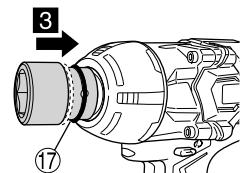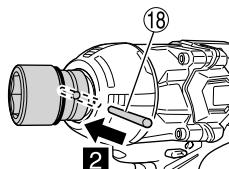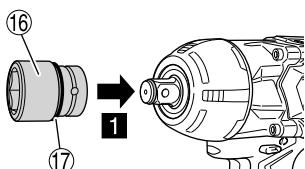


5


WR36DB

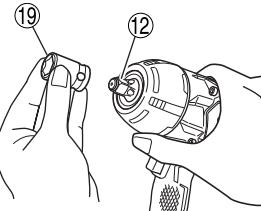


6

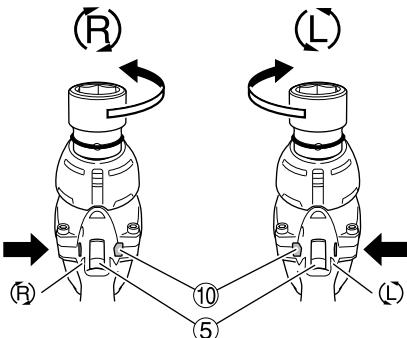


7



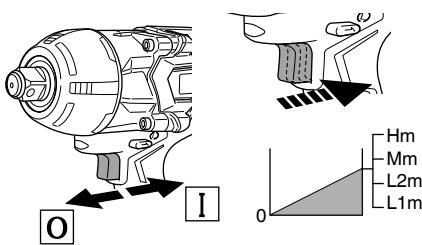


8

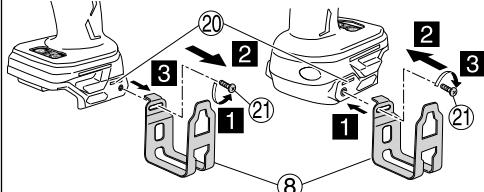


9

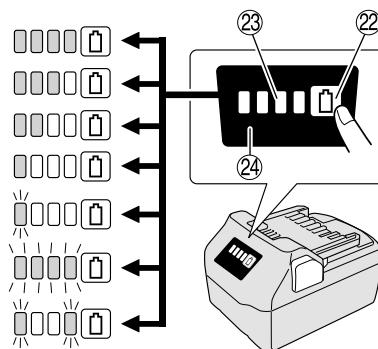


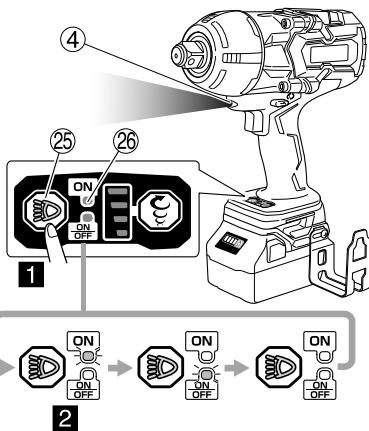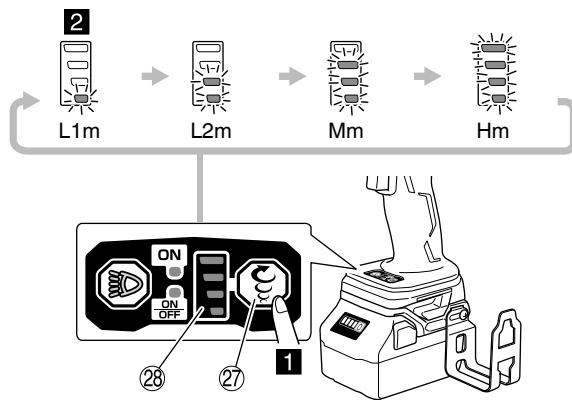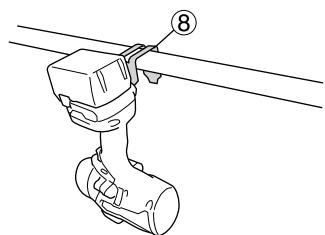10**11****12**


13

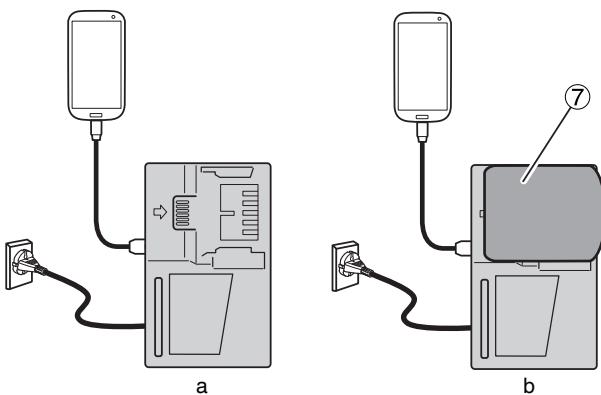

14

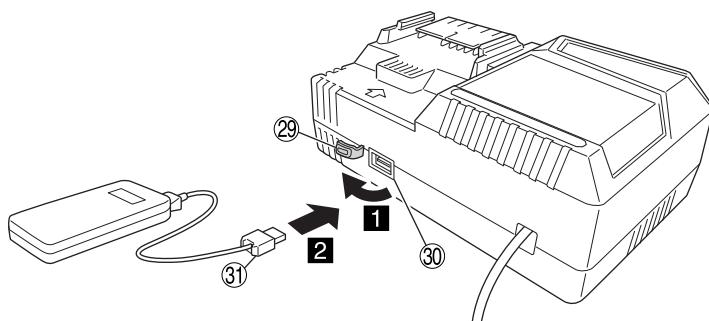

15

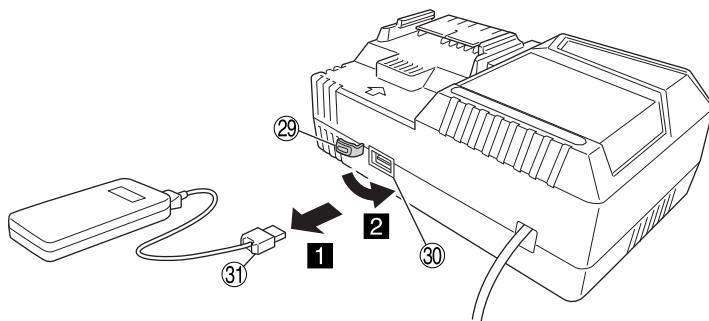

GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING

Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

a) **Keep work area clean and well lit.**

Cluttered or dark areas invite accidents.

b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.**

Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.**

Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) **Power tool plugs must match the outlet.**

Never modify the plug in any way.

Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.

Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.**

There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) **Do not expose power tools to rain or wet conditions.**

Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.

Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.**

Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.**

Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.**

Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.**

Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.

Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.**

A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e) **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times.

This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.

Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.**

Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

a) **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application.

The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.**

Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.**

Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.**

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) **Maintain power tools.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation.

If damaged, have the power tool repaired before use.

Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) **Keep cutting tools sharp and clean.**

Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.**

Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) Battery tool use and care

a) **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.**

A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.

b) **Use power tools only with specifically designated battery packs.**

Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

- c) When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.

Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

- d) Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

6) Service

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.

This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

PRECAUTION

Keep children and infirm persons away.

When not in use, tools should be stored out of reach of children and infirm persons.

CORDLESS IMPACT WRENCH SAFETY WARNINGS

Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS

1. This is a portable tool for tightening and loosening bolts and nuts. Use it only for these operation.
2. Make sure to securely hold the tool during operation. Failure to do so can result in accidents or injuries.
3. Make sure that the battery is installed firmly. If it is as all loose it could come off and cause an accident.
4. Preparing and checking the work environment. Make sure that the work site meets all the conditions laid forth in the precautions.
5. Do not allow foreign matter to enter the hole for connecting the rechargeable battery.
6. Never disassemble the rechargeable battery and charger.
7. Never short-circuit the rechargeable battery. Shortcircuiting the battery will cause a great electric current and overheat. It results in burn or damage to the battery.
8. Do not dispose of the battery in fire. If the battery is burnt, it may explode.
9. Bring the battery to the shop from which it was purchased as soon as the post-charging battery life becomes too short for practical use. Do not dispose of the exhausted battery.
10. Do not insert object into the air ventilation slots of the charger. Inserting metal objects or inflammables into the charger air ventilation slots will result in electrical shock hazard or damaged charger.
11. Check the actual tightening torque with a torque wrench.
12. Stop the tool before switching the direction of rotation. Always release the switch and wait for tool to stop before switching the direction of rotation.
13. Never touch the turning part. Do not allow the turning part section to get near your hands or any other part of your body. You could be cut or caught in the turning part.

Also, be careful not to touch the turning part after using continuously it for a long time. It gets quite hot and could burn you.

14. Please use the designated attachments which are listed in the operations manual and HIKOKI's catalog. Accidents or injuries could result from not doing so.
15. Make sure to firmly install the attachments in the anvil. If the attachments is not firmly installed it might come out and cause injuries.
16. Tightening mode selector function
 - Select tightening mode while the trigger switch is released. Failure to do so could result in malfunction.
 - The appropriate mode differs depending on the bolts and the material being screwed. Tighten in a few test bolts and adjust the mode setting accordingly.
 - The tightening mode selector switch can only be set after the battery has been installed in the tool and the trigger switch has been pulled once.
17. The power tool is equipped with a temperature protection circuit to protect the motor. Continuous work may cause the temperature of the unit to rise, activating the temperature protection circuit and automatically stopping operation. If this happens, allow the power tool to cool before resuming use.
18. The motor may stop in the event the tool is overloaded. In this should occur, release the tool's switch and eliminate the cause of the overload. Avoid touching the front case which can heat up during continuous operation.
19. The use of the battery in a cold condition (below 0 degree Centigrade) can sometimes result in the weakened tightening torque and reduced amount of work. This, however, is a temporary phenomenon, and returns to normal when the battery warms up.
20. The push button can not be switched while the power tool is turning. To switch the push button, stop the power tool, then set the push button.
21. Install securely the hook. Unless the hook is securely installed, it may cause an injury while using. When electing to carry the tool hooked to your hip belt, make sure to detach the tool socket. Failure to do so may result in unexpected injury.
22. Do not give a strong shock to the switch panel or break it. It may lead to a trouble.
23. Do not look directly into the light. Such actions could result in eye injury. Wipe off any dirt or grime attached to the lens of the LED light with a soft cloth, being careful not to scratch the lens. Scratches on the lens of the LED light can result in decreased brightness.
24. To prevent the battery power consumption caused by forgetting to turn off the LED light, the light goes off automatically in about 2 minutes.
25. Resting the unit after continuous work.
26. Do not touch the hammer case, as it gets very hot during continuous work.
27. Do not use the product if the tool or the battery terminals (battery mount) are deformed. Installing the battery could cause a short circuit that could result in smoke emission or ignition.
28. Keep the tool's terminals (battery mount) free of swarf and dust.
 - Prior to use, make sure that swarf and dust have not collected in the area of the terminals.
 - During use, try to avoid swarf or dust on the tool from falling on the battery.
 - When suspending operation or after use, do not leave the tool in an area where it may be exposed to falling swarf or dust. Doing so could cause a short circuit that could result in smoke emission or ignition.

CAUTION ON LITHIUM-ION BATTERY

To extend the lifetime, the lithium-ion battery equips with the protection function to stop the output.

In the cases of 1 to 3 described below, when using this product, even if you are pulling the switch, the motor may stop. This is not the trouble but the result of protection function.

- When the battery power remaining runs out, the motor stops.

In such a case, charge it up immediately.

- If the tool is overloaded, the motor may stop. In this case, release the switch of tool and eliminate causes of overloading. After that, you can use it again.

- If the battery is overheated under overload work, the battery power may stop.

In this case, stop using the battery and let the battery cool. After that, you can use it again.

Furthermore, please heed the following warning and caution.

WARNING

In order to prevent any battery leakage, heat generation, smoke emission, explosion and ignition beforehand, please be sure to heed the following precautions.

- Make sure that swarf and dust do not collect on the battery.
- During work make sure that swarf and dust do not fall on the battery.
- Make sure that any swarf and dust falling on the power tool during work do not collect on the battery.
- Do not store an unused battery in a location exposed to swarf and dust.
- Before storing a battery, remove any swarf and dust that may adhere to it and do not store it together with metal parts (screws, nails, etc.).
- Do not pierce battery with a sharp object such as a nail, strike with a hammer, step on, throw or subject the battery to severe physical shock.
- Do not use an apparently damaged or deformed battery.
- Do not use the battery in reverse polarity.
- Do not connect directly to an electrical outlets or car cigarette lighter sockets.
- Do not use the battery for a purpose other than those specified.
- If the battery charging fails to complete even when a specified recharging time has elapsed, immediately stop further recharging.
- Do not put or subject the battery to high temperatures or high pressure such as into a microwave oven, dryer, or high pressure container.
- Keep away from fire immediately when leakage or foul odor are detected.
- Do not use in a location where strong static electricity generates.
- If there is battery leakage, foul odor, heat generated, discolored or deformed, or in any way appears abnormal during use, recharging or storage, immediately remove it from the equipment or battery charger, and stop use.
- Do not immerse the battery or allow any fluids to flow inside. Conductive liquid ingress, such as water, can cause damage resulting in fire or explosion. Store your battery in a cool, dry place, away from combustible and flammable items. Corrosive gas atmospheres must be avoided.

CAUTION

- If liquid leaking from the battery gets into your eyes, do not rub your eyes and wash them well with fresh clean water such as tap water and contact a doctor immediately.

If left untreated, the liquid may cause eye-problems.

- If liquid leaks onto your skin or clothes, wash well with clean water such as tap water immediately.

There is a possibility that this can cause skin irritation.

- If you find rust, foul odor, overheating, discolor, deformation, and/or other irregularities when using the battery for the first time, do not use and return it to your supplier or vendor.

WARNING

If a conductive foreign matter enters in the terminal of lithium ion battery, the battery may be shorted, causing fire. When storing the lithium ion battery, obey surely the rules of following contents.

- Do not place conductive debris, nail and wires such as iron wire and copper wire in the storage case.
- To prevent shorting from occurring, load the battery in the tool or insert securely the battery cover for storing until the ventilator is not seen.


REGARDING LITHIUM-ION BATTERY TRANSPORTATION

When transporting a lithium-ion battery, please observe the following precautions.

WARNING

Notify the transporting company that a package contains a lithium-ion battery, inform the company of its power output and follow the instructions of the transportation company when arranging transport.

- Lithium-ion batteries that exceed a power output of 100Wh are considered to be in the freight classification of Dangerous Goods and will require special application procedures.
- For transportation abroad, you must comply with international law and the rules and regulations of the destination country.

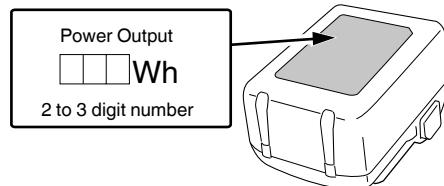

USB DEVICE CONNECTION PRECAUTIONS (UC18YSL3)

When an unexpected problem occurs, the data in a USB device connected to this product may be corrupted or lost. Always make sure to back up any data contained in the USB device prior to use with this product.

Please be aware that our company accepts absolutely no responsibility for any data stored in a USB device that is corrupted or lost, nor for any damage that may occur to a connected device.

WARNING

- Prior to use, check the connecting USB cable for any defect or damage. Using a defective or damaged USB cable can cause smoke emission or ignition.
- When the product is not being used, cover the USB port with the rubber cover. Buildup of dust etc. in the USB port can cause smoke emission or ignition.

NOTE

- There may be an occasional pause during USB recharging.
- When a USB device is not being charged, remove the USB device from the charger. Failure to do so may not only reduce the battery life of a USB device, but may also result in unexpected accidents.

- It may not be possible to charge some USB devices, depending on the type of device.

PRECAUTIONS REGARDING THE DUST-RESISTANCE AND WATER-PROOFING FUNCTIONS

This product conforms to IP56 protection class ratings (dust-resistance and water-proofing) for electrical equipment as stipulated by the international IEC regulations. (Only the main unit conforms to the IP56 protection class ratings when equipped with a battery.)

[Descriptions of IP Codes]

IP56

▶ Protection rating for water penetration
Must be no adverse effects on the equipment when sprayed with powerful jets of water from all directions (water-proofed).
(100 L of water per minute sprayed for approximately three minutes from a distance of approximately three meters with the use of a spray nozzle with a diameter of 12.5 mm.)

▶ Protection rating for external assault by solid objects
Dust that may cause adverse effects on the equipment must not be able to enter (dust-resistance).
(The equipment to be left non-operable in a test chamber in which particles of talcum powder with a diameter of less than 75 µm are floating in the air with the use of an agitation pump at a rate of 2 kg per cubic meter for eight hours.)

The equipment has been designed to withstand the effects of dust and water, but there is no guarantee that it will not malfunction. Do not use or leave the equipment in locations where it is subject to excessive amounts of dust, or in locations where it is submerged in water or subject to rainwater.

NAMES OF PARTS (Fig. 1 – Fig. 15)

①	Hammer case	⑯	O-ring
②	Anvil (A)	⑰	Pin
③	Friction ring (C)	⑲	Hexagonal socket
④	LED Light	⑳	Groove
⑤	Trigger switch	㉑	Screw
⑥	Switch panel	㉒	Battery level indicator switch
⑦	Battery	㉓	Battery level indicator lamp
⑧	Hook	㉔	Display panel
⑨	Handle	㉕	Light section switch
⑩	Push button	㉖	Light indicator lamp
⑪	Housing	㉗	Tightening mode selector switch
⑫	Anvil (B)	㉘	Tightening mode indicator lamp
⑬	Friction ring (B)	㉙	Rubber cover
⑭	Latch	㉚	USB port
⑮	Charge indicator lamp	㉛	USB cable
⑯	Hexagonal socket		

SYMBOLS

WARNING

The following show symbols used for the machine.
Be sure that you understand their meaning before use.

	WR36DA / WR36DB : Cordless Impact Wrench
	To reduce the risk of injury, user must read instruction manual.
	Direct current
	Rated voltage
	No-load speed
	Oscillation per minute
	Impact rate
	Ordinary bolt
	High tension bolt
	High mode
	Medium mode
	Low 2 mode
	Low 1 mode
	Tightening torque (Maximum)
	Square drive size
	Weight

	Switching ON
	Switching OFF
	Disconnect the battery
	Light section switch
	Always ON (turn off after 2 minute)
	Light only SW-ON
	Always OFF
	Clockwise rotation
	Counterclockwise rotation
	Remaining battery indicator switch
	Lights ; The battery remaining power is over 75%
	Lights ; The battery remaining power is 50% – 75%.
	Lights ; The battery remaining power is 25% – 50%.
	Lights ; The battery remaining power is less than 25%
	Blinks ; The battery remaining power is nearly empty. Recharge the battery soonest possible.
	Blinks ; Output suspended due to high temperature. Remove the battery from the tool and allow it to fully cool down.
	Blinks ; Output suspended due to failure or malfunction. The problem may be the battery so please contact your dealer.
	Tightening mode selector switch
	Tightening mode indicator lamp
	Low 1 mode / Low 2 mode For work that requires fine adjustments such as when tightening small diameter bolts.
	Medium mode For work that requires the power to be suppressed during tightening.
	High mode For work that requires power and speed during tightening.

	Warning
--	---------

STANDARD ACCESSORIES

In addition to the main unit (1 unit), the package contains the accessories listed on page 73.

Standard accessories are subject to change without notice.

APPLICATIONS

Tightening and loosening of all types of bolts and nuts, used for securing structural items

SPECIFICATIONS

The specifications of this machine are listed in the Table on page 72.

NOTE

Due to HiKOKI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

CHARGING

Before using the power tool, charge the battery as follows.

- 1. Connect the charger's power cord to the receptacle.**
When connecting the plug of the charger to a receptacle, the charge indicator lamp will blink in red (At 1- second intervals).
 - 2. Insert the battery into the charger.**
Firmly insert the battery into the charger as shown in Fig. 3 (on page 2).
 - 3. Charging**
When inserting a battery in the charger, the charge indicator lamp will blink in blue.
When the battery becomes fully recharged, the charge indicator lamp will light up in green. (See Table 1)
- (1) Charge indicator lamp indication
The indications of the charge indicator lamp will be as shown in Table 1, according to the condition of the charger or the rechargeable battery.

Table 1

Indications of the charge indicator lamp				
Charge indicator lamp (RED / BLUE / GREEN / PURPLE)	Before charging	Blinks (RED)	Lights for 0.5 seconds. Does not light for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds) 	Plugged into power source
	While charging	Blinks (BLUE)	Lights for 0.5 seconds. Does not light for 1 second. (off for 1 second) 	Battery capacity at less than 50%
		Blinks (BLUE)	Lights for 1 second. Does not light for 0.5 seconds. (off for 0.5 seconds) 	Battery capacity at less than 80%
		Lights (BLUE)	Lights continuously 	Battery capacity at more than 80%
	Charging complete	Lights (GREEN)	Lights continuously (Continuous buzzer sound: about 6 seconds) 	
	Overheat standby	Blinks (RED)	Lights for 0.3 seconds. Does not light for 0.3 seconds. (off for 0.3 seconds) 	Battery overheated. Unable to charge. (Charging will commence when battery cools)
	Charging impossible	Flickers (PURPLE)	Lights for 0.1 seconds. Does not light for 0.1 seconds. (off for 0.1 seconds) (Intermittent buzzer sound: about 2 seconds)	Malfunction in the battery or the charger

- (2) Regarding the temperatures and charging time of the rechargeable battery
The temperatures and charging time will become as shown in **Table 2**.

Table 2

Charger		UC18YSL3				
Battery	Type of battery	Li-ion				
	Temperatures at which the battery can be recharged	0°C~50°C				
	Charging voltage V	14.4		18		
		BSL14xx series		BSL18xx series		Multi volt series
		(4 cells)	(8 cells)	(5 cells)	(10 cells)	(10 cells)
	Charging time, approx. (At 20°C)	min.	BSL1415S : 15 BSL1415 : 15 BSL1415X : 15 BSL1420 : 20 BSL1425 : 25 BSL1430C: 30	BSL1430 : 20 BSL1440 : 26 BSL1450 : 32 BSL1460 : 38	BSL1815S : 15 BSL1815 : 15 BSL1815X : 20 BSL1820 : 20 BSL1820M: 20 BSL1825 : 25 BSL1830C: 30 BSL1840M: 40 BSL1850C: 32	BSL1830 : 20 BSL1840 : 26 BSL1850 : 32 BSL1850MA: 32 BSL1860 : 38
USB	Charging voltage V	V	5			
	Charging current A	A	2			

NOTE

The recharging time may vary according to the ambient temperature and power source voltage.

4. Disconnect the charger's power cord from the receptacle.**5. Hold the charger firmly and pull out the battery.****NOTE**

Be sure to pull out the battery from the charger after use, and then keep it.

Regarding electric discharge in case of new batteries, etc.

As the internal chemical substance of new batteries and batteries that have not been used for an extended period is not activated, the electric discharge might be low when using them the first and second time. This is a temporary phenomenon, and normal time required for recharging will be restored by recharging the batteries 2~3 times.

How to make the batteries perform longer.

- (1) Recharge the batteries before they become completely exhausted.
When you feel that the power of the tool becomes weaker, stop using the tool and recharge its battery. If you continue to use the tool and exhaust the electric current, the battery may be damaged and its life will become shorter.
- (2) Avoid recharging at high temperatures.
A rechargeable battery will be hot immediately after use. If such a battery is recharged immediately after use, its internal chemical substance will deteriorate, and the battery life will be shortened. Leave the battery and recharge it after it has cooled for a while.

CAUTION

- If the battery is charged while it is heated because it has been left for a long time in a location subject to direct sunlight or because the battery has just been used, the charge indicator lamp of the charger lights for 0.3 seconds, does not light for 0.3 seconds (off for 0.3 seconds). In such a case, first let the battery cool, then start charging.
- When the charge indicator lamp flickers (at 0.2-second intervals), check for and take out any foreign objects in the charger's battery connector. If there are no foreign objects, it is probable that the battery or charger is malfunctioning. Take it to your authorized Service Center.
- Since the built-in micro computer takes about 3 seconds to confirm that the battery being charged with UC18YSL3 is taken out, wait for a minimum of 3 seconds before reinserting it to continue charging. If the battery is reinserted within 3 seconds, the battery may not be properly charged.

MOUNTING AND OPERATION

Action	Figure	Page
Removing and inserting the battery	2	2
Charging	3	2
Mounting the socket*1	4	2
Mounting the socket*1	5	3
Reversing the rotational direction	6	3
Switch operation	7	3
Removing and mounting the hook	8	3
Remaining battery indicator	9	3
How to use the LED light*2	10	4
Tightening mode selector function*3	11	4
How to use the hook	12	4
Charging a USB device from a electrical outlet	13-a	5
Charging a USB device and battery from a electrical outlet	13-b	5
How to recharge USB device	14	5
When charging of USB device is completed	15	5
Selecting accessories	—	74

*1 Installing a socket

Select the socket to be used.

[WR36DA]

(1) Slide the O-ring out of the groove, then align the hole of the socket with the hole of the anvil and insert the anvil into the socket.

(2) Insert the pin into the socket.

(3) While making sure that the pin doesn't fall, attach the O-ring to the groove on the socket.

[WR36DB]

(1) Align the square portions of the socket and the anvil with each other.

(2) Make sure to firmly install the socket by pushing it all the way into the anvil.

(3) When removing the socket, pull it out of the anvil.

*2 How to use the LED light

NOTE

To prevent the battery power consumption caused by forgetting to turn off the LED light, the light goes off automatically in about 2 minutes.

*3 Tightening mode selector function

CAUTION

Select tightening mode while the trigger switch is released. Failure to do so could result in malfunction.

By using the Tightening mode selector switch, the tightening torque can be adjusted according to the type of work.

The Tightening mode switches between 4 different modes each time the Tightening mode selector switch is pressed.

MAINTENANCE AND INSPECTION

1. Inspecting the socket

A worn or deformed hex. or a square-holed socket will not give an adequate tightness to the fitting between the nut or anvil, consequently resulting in loss of tightening torque. Pay attention to wear of a socket holes periodically, and replace with a new one if needed.

2. Inspecting the mounting screws

Regularly inspect all mounting screws and ensure that they are properly tightened. Should any of the screws be loose, retighten them immediately. Failure to do so could result in serious hazard.

3. Maintenance of the motor

The motor unit winding is the very "heart" of the power tool. Exercise due care to ensure the winding does not become damaged and/or wet with oil or water.

4. Inspection of terminals (tool and battery)

Check to make sure that swarf and dust have not collected on the terminals.

On occasion check prior, during and after operation.

CAUTION

Remove any swarf or dust which may have collected on the terminals.

Failure to do so may result in malfunction.

5. Cleaning on the outside

When the tool is stained, wipe with a soft dry cloth or a cloth moistened with soapy water. Do not use chloric solvents, gasoline or paint thinner, for they melt plastics.

6. Storage

Store the power tool in a place in which the temperature is less than 40°C and out of reach of children.

NOTE

Storing lithium-ion batteries.

Make sure the lithium-ion batteries have been fully charged before storing them.

Prolonged storage (3 months or more) of batteries with a low charge may result in performance deterioration, significantly reducing battery usage time or rendering the batteries incapable of holding a charge.

However, significantly reduced battery usage time may be recovered by repeatedly charging and using the batteries two to five times.

If the battery usage time is extremely short despite repeated charging and use, consider the batteries dead and purchase new batteries.

Important notice on the batteries for the HiKOKI cordless power tools

Please always use one of our designated genuine batteries. We cannot guarantee the safety and performance of our cordless power tool when used with batteries other than those designated by us, or when the battery is disassembled and modified (such as disassembly and replacement of cells or other internal parts).

CAUTION

In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.

NOTE

Due to HiKOKI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

TROUBLESHOOTING

Use the inspections in the table below if the tool does not operate normally. If this does not remedy the problem, consult your dealer or the HiKOKI Authorized Service Center.

1. Power tool

Symptom	Possible cause	Remedy
Tool doesn't run	No remaining battery power	Charge the battery.
Tool suddenly stopped	Tool was overburdened	Get rid of the problem causing the overburden.
	The battery is overheated.	Let the battery cool down.
	The trigger switch was held down for 5 minutes or more.	This is not a malfunction. The motor was automatically stopped to prevent failure of the tool.
Tool sockets -can't be attached -fall off -can't be removed	The shape of the attachment portion doesn't match	Make sure to use sockets with the appropriate square drive size. WR36DA: 19 mm WR36DB: 12.7 mm
Switch can't be pulled	Forward/reverse selector button is positioned halfway	Press the button firmly into position for the desired direction of rotation.
An abnormal high-pitched noise occurs when the trigger switch is pulled.	The trigger switch is being pulled only slightly.	This is not a malfunction. It does not occur if the trigger switch is pulled more fully.
Battery cannot be installed	Attempting to install a battery other than that specified for the tool.	Please install a multi volt type battery.

English

2. Charger

Symptom	Possible cause	Remedy
The charge indicator lamp rapidly flickers purple, and battery charging doesn't begin.	The battery is not inserted all the way. There is foreign matter in the battery terminal or where the battery is attached.	Insert the battery firmly. Remove the foreign matter.
The charge indicator lamp blinks red, and battery charging doesn't begin.	The battery is not inserted all the way. The battery is overheated.	Insert the battery firmly. If left alone, the battery will automatically begin charging if its temperature decreases, but this may reduce battery life. It is recommended that the battery be cooled in a well-ventilated location away from direct sunlight before charging it.
Battery usage time is short even though the battery is fully charged.	The battery's life is depleted.	Replace the battery with a new one.
The battery takes a long time to charge.	The temperature of the battery, the charger, or the surrounding environment is extremely low.	Charge the battery indoors or in another warmer environment.
	The charger's vents are blocked, causing its internal components to overheat.	Avoid blocking the vents.
	The cooling fan is not running.	Contact a HiKOKI Authorized Service Center for repairs.
The USB power lamp has switched off and the USB device has stopped charging.	The battery's capacity has become low.	Replace the battery with one that has capacity remaining.
		Plug the charger's power plug into an electric socket.
USB power lamp does not switch off even though the USB device has finished charging.	The USB power lamp lights up green to indicate that USB charging is possible.	This is not a malfunction.
It is unclear what the charging status of a USB device is, or whether its charging is complete.	The USB power lamp does not switch off even when charging is complete.	Examine the USB device that is charging to confirm its charging status.
Charging of a USB device pauses midway.	The charger was plugged into an electrical socket while the USB device was being charged using the battery as the power source.	This is not a malfunction. The charger pauses USB charging for about 5 seconds when it is differentiating between power sources.
	A battery was inserted into the charger while the USB device was being charged using a power socket as the power source.	
Charging of the USB device pauses midway when the battery and the USB device are being charged at the same time.	The battery has become fully charged.	This is not a malfunction. The charger pauses USB charging for about 5 seconds while it checks whether the battery has successfully completed charging.
Charging of the USB device doesn't start when the battery and the USB device are being charged at the same time.	The remaining battery capacity is extremely low.	This is not a malfunction. When the battery capacity reaches a certain level, USB charging automatically begins.

一般安全規則

△ 警告

閱讀所有安全警告說明

未遵守警告與說明可能導致電擊、火災及／或其他嚴重傷害。

請妥善保存所有警告與說明，以供未來參考之用。

「電動工具」一詞在警告中，係指電源操作（有線）之電動工具或電池操作（無線）之電動工具。

1) 工作場所安全

- a) 保持工作場所清潔及明亮。
雜亂或昏暗的區域容易發生意外。
- b) 勿在易產生爆炸之環境中操作，譬如有易燃液體、瓦斯或粉塵存在之處。
電動工具產生火花會引燃粉塵或煙氣。
- c) 當操作電動工具時，保持兒童及過往人員遠離。
分神會讓你失去控制。

2) 電氣安全

- a) 電動工具插頭必須與插座配合，絕不可以任何方法修改插頭，且不得使用任何轉接插頭於有接地之電動工具。
不修改插頭及所結合之插座可減少電擊。
- b) 避免身體接觸到接地面諸如管子、散熱器、爐灶及冰箱。
如果你的身體接地或搭地，會增加電擊的危險。
- c) 勿讓電動工具淋雨或曝露在潮濕的環境下。
電動工具進水會增加電繫的危險。
- d) 勿濫用電源線。絕勿使用電源線去纏繞、拖拉電動工具或拔插頭，保持電源線遠離熱氣、油氣、尖角或可動零件。
損壞或纏繞的電源線會增加電繫之危險。
- e) 電動工具在室外操作時要使用一適合室外用的延長線。
使用合適之室外用延長線會減少電擊的危險。
- f) 若無法避免在潮濕地區操作電動工具，請使用以殘餘電流裝置（RCD）保護的電源。
使用 RCD 可降低觸電危險。

3) 人員安全

- a) 保持機警，注意你正在做什麼，並運用普通常識操作電動工具。
當你感到疲勞或受藥品、酒精或醫療影響時，勿操作電動工具。
- b) 操作中瞬間的不注意可能造成人員嚴重的傷害。

- b) 使用個人防護裝備，經常配戴安全眼鏡。
配戴防塵口罩、防滑安全鞋、硬帽等防護裝備，或在適當情況下使用聽覺防護，可減少人員傷害。
 - c) 防止意外啟動。在連接電源及／或電池組、拿起或攜帶工具前，請確認開關是在「off」（關閉）的位置。
以手指放在開關握持電動工具，或在電動工具的開關於“on”的狀況下插上插頭，都會導致意外發生。
 - d) 在將電動工具啟動前，先卸下任何調整用鑰匙或扳手。
扳手或鑰匙遺留在電動工具的轉動部位時，可能導致人員傷害。
 - e) 身體勿過度伸張，任何時間要保持站穩及平衡。
以便在不預期的狀態下，能對電動工具有較好的控制。
 - f) 衣著要合宜，別穿太鬆的衣服或戴首飾。
保持你的頭髮、衣服及手套遠離轉動部位。
寬鬆的衣服、首飾及長髮會被捲入轉動部位。
 - g) 如果裝置要用於粉塵抽取及集塵設施，要確保其連接及正當使用。
使用集塵裝置可減少與灰塵相關的危險。
- #### 4) 電動工具之使用及注意事項
- a) 勿強力使用電動工具，使用正確之電動工具為你所需。
正確使用電動工具會依其設計條件使工作做得更好更安全。
 - b) 如果開關不能轉至開及關的位置，勿使用電動工具。
任何電動工具不能被開關所控制是危險的，必須要修理。
 - c) 進行任何調整、更換配件或收存電動工具時，必須將插頭與電源分開，且／或將電池組從電動工具中取出。
此種預防安全措施可減少意外開啟電動機之危險。
 - d) 收存停用之電動工具，遠離兒童，且不容許不熟悉電動工具或未瞭解操作電動工具說明書的人操作電動工具。
在未受過訓練的人手裡，電動工具極為危險。
 - e) 保養電動工具，檢核是否有可動零件錯誤的結合或卡住、零件破裂及可能影響電動工具操作的任何其他情形。
電動工具如果損壞，在使用前要修好。
許多意外皆肇因於不良的保養。
 - f) 保持切割工具銳利清潔。
適當的保養切割工具，保持銳利之切削鋒口，可減少卡住並容易控制。

g) 按照說明書使用電動工具、配件及刀具時，必須考量工作條件及所執行之工作。

若未依照這些使用說明操作電動工具時，可能造成相關之危害情況。

5) 電池式工具的使用及注意事項

a) 需再充電時，僅能使用製造商指定的充電器。

因充電器僅適合同一型式的電池組，若使用任何其它電池組時，將導致起火的危險。

b) 使用電動工具時，僅能使用按照其特性設計的電池組。

因使用其它任何電池組時，將導致人員傷害及起火的危險。

c) 當電池組不在使用時，需保存遠離其它的金屬物件，例如：迴紋針、錢幣、鑰匙、圖釘、螺釘，或類似能造成端子與端子間連接的其它較小金屬物件。

因電池組端子間短路時，將導致燃燒或起火的危險。

d) 在誤用情況下，電解液可能自電池中噴出；請避免接觸。當發生意外接觸時，請用清水沖洗。若電解液觸及眼睛時，請儘速尋求醫療協助。

因自電池中噴出的電解液，將導致灼傷或刺激皮膚。

6) 維修

a) 讓你的電動工具由合格修理人員僅使用相同的維修零件更換。

如此可確保電動工具的安全得以維持。

注意事項

不可讓孩童和體弱人士靠近工作場所。

應將不使用的工具存放在孩童和體弱人士伸手不及的地方。

充電式衝擊扳手機安全注意事項

進行緊固件可能接觸到暗線的操作時，請握著電動工具的絕緣手柄表面。接觸到“通電”電線的緊固件可能使電動工具的金屬零件“通電”，而造成操作人員觸電。

附加安全警告

1. 本產品為用於旋緊和旋鬆螺栓和螺帽的可攜式工具。請僅將本工具用於這些操作。
2. 操作時請務必牢牢地握住本工具。否則可能會導致事故或受傷。
3. 確保電池安裝牢固。如果電池鬆動，可能會脫落而造成事故。

4. 準備和檢查工作環境。確保工作場所符合注意事項中所規定的全部條件。
5. 請勿讓異物進入充電池連接口內。
6. 切勿拆卸充電電池與充電器。
7. 切勿使充電電池短路。電池短路會造成極大電流和過熱。從而燒壞電池。
8. 請勿將電池丟入火中。燃燒電池會引起爆炸。
9. 充電後電池壽命若太短不夠使用，請盡快將電池送往經銷店。不可將用過的電池丟棄。
10. 請勿將異物插入充電器的通風口。若將金屬異物或易燃物插入通風口的話，將會引起觸電事故或使充電器受損。
11. 使用扭力扳手確認實際的旋緊力矩。
12. 切換旋轉方向之前，請先停止工具。切換旋轉方向之前，請務必先釋放開關並等待工具停止。
13. 切勿觸摸旋轉部件。請勿讓旋轉部件區塊靠近手或身體的任何其他部位。有可能會被割傷或卡在旋轉部件裡。此外，長時間連續使用後，請小心不要觸摸到旋轉部件。旋轉部件會變得非常燙，有可能會燙傷您。
14. 請使用本使用說明書和 HiKOKI 產品目錄中所列出的指定附件。否則可能導致事故或受傷。
15. 確保將附件牢固地安裝在鐵砧。如果附件未安裝牢固，可能會脫落而導致受傷。
16. 旋緊模式選擇器功能
- 在觸發開關釋放時選擇旋緊模式。否則可能會導致故障。
- 合適的模式根據螺栓類型和要旋緊的材料而異。旋入一些測試用螺栓，並根據結果調整模式的設定。
- 只能在電動工具已安裝電池且拉動一次觸發開關之後，才可以進行旋緊模式選擇器開關的設定。
17. 本電動工具配備有溫度保護電路以保護馬達。連續作業可能會導致工具的溫度上升，啟動溫度保護電路及自動停止操作。如果發生這種情況，請讓電動工具降溫後再使用。
18. 本工具過載的情況下，馬達可能會停止。這種狀況發生時，請釋放工具的開關並消除造成過載的原因。
- 前殼體在連續作業期間會變熱，請避免碰觸。
19. 在寒冷的條件下使用電池（低於攝氏 0 度），有時可能會導致減弱鎖緊扭矩和工作量減少。但這是一種暫時的現象，當電池升溫後即恢復正常。
20. 電動工具正在旋轉時，無法切換按鈕。若要切換按鈕，請先停止電動工具，然後設定按鈕。
21. 確保掛鉤安裝牢固。否則使用時可能會造成傷害。欲將工具吊掛於腰帶攜帶時，請務必取下工具套筒。否則可能會導致意外的人體傷害。
22. 切勿觸摸金屬部分，連續操作後金屬部分會變得很燙。

23. 請勿直視燈泡。若直視，可能會導致眼睛受傷。
用軟布擦去附著在 LED 鏡頭上的灰塵或污垢，注意不要刮傷鏡頭。
LED 鏡頭上的刮痕可能會導致亮度下降。
24. 為防止因忘記關閉 LED 燈而消耗電池的電量，燈光會在約 2 分鐘後自動熄滅。
25. 連續作業後請讓本機休息。
26. 鐸殼在連續作業後會變得非常燙，請勿觸摸。
27. 如果工具或電池端子（電池座）變形，請勿使用本產品。
安裝電池可能會造成短路，從而導致冒煙或起火。
28. 保持工具的端子（電池座）沒有削屑和灰塵。
- 使用前請確認端子區域沒有堆積削屑和灰塵。
- 使用過程中盡量避免工具上的削屑或灰塵掉落在電池上。
- 暫停操作或使用後，請勿將工具留在可能暴露於有掉落削屑或灰塵的區域。
否則可能會造成短路，從而導致冒煙或起火。

鋰離子電池使用注意事項

為延長使用壽命，鋰離子電池備配停止輸出的保護功能。

若是在使用本產品時發生下列 1 至 3 的情況，即使按下開關，馬達也可能停止。這並非故障，而是啟動保護功能的結果。

1. 在殘留的電池電力即將耗盡時，馬達會停止。
在這種情況下，請立即予以充電。
2. 若工具超過負荷，馬達亦可能停止。在這種情況下，請鬆開工具的開關，試著消除超過負荷的原因。之後您就可以再度使用。
3. 若電池在過載工作情況下過熱，電池電力可能會中止。
在這種情況下，請停止使用電池，讓電池冷卻。之後您就可以再度使用。

此外，請留心下列的警告及注意事項。

警告

為事先防止電池發生滲漏、發熱、冒煙、爆炸及起火等事故，請確保留意下列事項。

1. 確保電池上沒有堆積削屑及灰塵。
 在工作時確定削屑及灰塵沒有掉落在電池上。
- 確定所有工作時掉落在電動工具上的削屑和灰塵沒有堆積在電池上。
- 請勿將未使用的電池存放在曝露於削屑和灰塵的位置。
- 在存放電池之前，請清除任何可能附著在上面的削屑和灰塵，並請切勿將它與金屬零件（螺絲、釘子等）存放在一起。
2. 請勿以釘子等利器刺穿電池、以鐵錘敲打、踩踏、丟擲電池，或將其劇烈撞擊。
3. 切勿使用明顯損壞或變形的電池。

4. 使用電池時請勿顛倒電極。
5. 請勿直接連接電源插座或汽車點煙器孔座。
6. 請依規定方式使用電池，切勿移作他用。
7. 如果已過了再充電時間，電池仍無法完成充電，請立即停止繼續充電。
8. 請勿將電池放置於高溫或高壓處，例如微波爐、烘乾機或高壓容器內。
9. 發現有滲漏或異味時，請立即將電池遠離火源處。
10. 請勿在會產生強烈靜電的地方使用。
11. 如電池出現滲漏、異味、發熱、褪色或變形，或在使用、充電或存放時出現任何異常，請立即將它從裝備或電池充電器拆下，並停止使用。
12. 請勿將電池浸入任何液體，或讓任何液體流入電池內。若水等具有導電性的液體滲入，可能會造成損壞，進而導致火災或爆炸。將電池存放在陰涼、乾燥的地方，遠離可燃及易燃物品。必須避免腐蝕性氣體環境。

注意

1. 若電池滲漏出的液體進入您的眼睛，請勿搓揉眼睛，並以自來水等乾淨清水充分沖洗，立刻送醫。若不加以處理，液體可能會導致眼睛不適。
2. 若液體滲漏至您的皮膚或衣物，請立即以自來水等清水沖洗。
上述情況可能會使皮膚受到刺激。
3. 若初次使用電池時發現生銹、異味、過熱、褪色、變形及／或其他異常情況時，請勿使用並將該電池退還給供應商或廠商。

警告

若具有導電性的異物進入鋰離子電池的端子，可能會造成短路，進而引發火災。請在存放電池時遵循以下事項。

- 請勿將導電物品，如鐵釘、鐵絲等金屬絲，銅線和電線放入儲存箱內。
- 為了防止發生短路，將電池裝入工具內或確實壓下電池蓋儲存電池，直至遮住通風孔為止。


關於鋰離子電池的運輸

運輸鋰離子電池時，請遵守以下注意事項。

警告

安排運輸時，請通知運輸公司包裹中含有鋰離子電池，告知該電池之輸出功率，並按照運輸公司的指示。

- 輸出功率超過 100Wh 的鋰離子電池被視為貨物分類中的危險物品，將需要特殊的申請程序。
- 對於國外的運輸，必須遵守國際法規則和目的國法規。

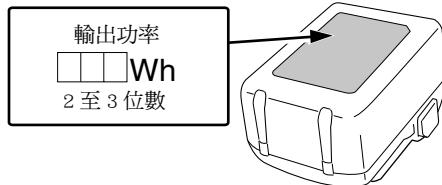

連接 USB 裝置的注意事項 (UC18YSL3)

發生未預期的問題時，連接到本產品的 USB 裝置內的數據可能會損壞或丟失。使用本產品之前，請務必將 USB 裝置內的所有數據進行備份。

請注意，本公司對任何存儲於 USB 裝置內已損壞或丟失的數據以及任何可能發生於連接裝置的損害，恕不負任何責任。

警告

- 使用前，請檢查連接的 USB 電纜是否有缺陷或損壞。
使用有缺陷或損壞的 USB 電纜可能會導致冒煙或起火。
- 產品不使用時，請用橡膠蓋蓋住 USB 端口。
USB 端口堆積灰塵可能會導致冒煙或起火。
- 註
○ USB 充電期間有可能偶爾停頓。
○ 當 USB 裝置未被充電時，請從充電器取出 USB 裝置。
若未進行此動作，不僅可能減少 USB 裝置的電池壽命，並可能導致意外事故的發生。
○ 根據裝置的類型，可能無法對某些 USB 裝置進行充電。

關於防塵和防水功能的注意事項

本產品符合國際 IEC 法規所規定的電氣設備 IP56 防護等級（防塵和防水）。（裝有電池時，僅主裝置符合 IP56 防護等級。）

[IP 代碼的說明]

IP56

▶ 滲水的防護等級

水從各方向強力噴射時，對設備不得有任何不良影響（防水）。

（使用直徑 12.5 mm 的噴嘴從約三公尺的距離每分鐘噴射 100 L 的水，噴射時間約三分鐘）。

▶ 固體外來物質侵入的防護等級

不得讓可能對設備造成不良影響的灰塵進入（防塵）。

（設備以非運作狀態放置於試驗室內，並在試驗室內使用攪拌泵浦以每立方公尺 2 公斤的速率使空氣中飄浮直徑小於 75 μm 的滑石粉顆粒約八小時。）

本設備之設計可防止灰塵和水，但恕不保證不會發生故障。請勿在有過量灰塵、浸水或容易受到雨淋的地方使用或放置本設備。

各部位名稱（圖 1 - 圖 15）

①	錘殼	⑯	O形環
②	鐵砧 (A)	⑰	插銷
③	防鬆環 (C)	⑲	六角套筒
④	LED 燈	⑳	凹槽
⑤	扳機開關	㉑	螺絲
⑥	開關面板	㉒	電池電量指示開關
⑦	電池	㉓	電池電量指示燈
⑧	掛鉤	㉔	顯示面板
⑨	握把	㉕	燈光分段開關
⑩	按鈕	㉖	燈光指示燈
⑪	機殼	㉗	旋緊模式選擇器開關
⑫	鐵砧 (B)	㉘	旋緊模式指示燈
⑬	防鬆環 (B)	㉙	橡膠罩
⑭	卡榫	㉚	USB 端口
⑮	充電指示燈	㉛	USB 電纜
⑯	六角套筒		

符號

警告

以下為使用於本機器的符號。請確保您在使用前明白其意義。

	WR36DA / WR36DB ：衝擊扳手機
	使用前請詳讀使用說明書。
	直流電流
	額定電壓
	無負荷速度
	每分鐘振動
	衝擊率
	普通螺栓
	高張力螺栓
	高速模式
	中速模式
	低速模式 2
	低速模式 1
	旋緊力矩 (最大)
	四角起子尺寸

	重量
	開關 ON
	開關 OFF
	取出電池
	燈光分段開關
	始終開啟 (2 分鐘後關閉)
	僅燈光 SW-ON
	始終關閉
	順時針旋轉
	逆時針旋轉
	剩餘電池電量指示開關
	亮起： 電池剩餘電量超過 75%。
	亮起： 電池剩餘電量為 50% - 75%。
	亮起： 電池剩餘電量為 25% - 50%。
	亮起： 電池剩餘電量少於 25%。
	閃爍： 電池剩餘電量幾近零。請盡快進行充電。
	閃爍： 由於高溫導致輸出被暫停。從工具中取出電池，並使其完全冷卻。
	閃爍： 由於故障或機能失常導致輸出被暫停。問題可能是電池，請聯繫您的經銷商。
	旋緊模式選擇器開關
	旋緊模式指示燈
	低速模式 1/ 低速模式 2 適合於：需要進行微調的作業，例如旋緊小直徑螺栓時。

	<p>中速模式</p> <p>適合於：在旋緊時需要減小功率的作業。</p>
	<p>高速模式</p> <p>適合於：在旋緊時需要功率與速度的作業。</p>
	警告

充電

使用電動工具之前，按下述方法將電池進行充電。

1. 將充電器的電源線連接到插座。
當充電器的插頭連接到插座時，充電信號燈會閃爍紅燈（間隔為 1 秒）。
 2. 將電池裝入充電器。
將電池確實插入充電器如 圖 3 (第 2 頁) 所示。
 3. 充電
當電池插入充電器時，充電信號燈會閃爍藍燈。
當電池完全充電時，充電信號燈會亮起綠燈。（見

- (1) 充電信號燈指示
依據充電器或充電池的狀態，充電信號燈會有不同的指示，如表 1 所示。

標準附件

除了主機身(1台)以外，包裝盒內包含第73頁所列之附件。

標準附件可能不預先通告而徑予更改。

用途

旋緊和旋鬆用於固定結構件的各類螺栓和螺帽

規 格

本機器的規格列於第 72 頁的表中。

三

為求改進，本手冊所載規格可能不預先通告而徑予更改。

表 1

(2) 關於充電池的溫度和充電時間

溫度和充電時間如表 2 中所示。

表 2

充電器		UC18YSL3					
電池類型		Li-ion					
電池可充電的溫度		0°C–50°C					
充電電壓 V		14.4		18			
電池			BSL14xx 系列		BSL18xx 系列		
			(4 個電池芯)	(8 個電池芯)	(5 個電池芯)	多伏特系列	
			BSL1415S : 15	BSL1430 : 20	BSL1830 : 20	BSL36A18 : 32	
			BSL1415 : 15	BSL1440 : 26	BSL1840 : 26	BSL36A18X : 32	
			BSL1415X : 15	BSL1450 : 32	BSL1850 : 32	BSL36B18 : 52	
			BSL1420 : 20	BSL1460 : 38	BSL1825 : 25	BSL36B18X : 52	
			BSL1425 : 25		BSL1830C : 30		
充電時間，約(於 20°C)		分鐘	BSL1430C : 30		BSL1840M : 40		
USB					BSL1850C : 32		
充電電壓 V					BSL1860 : 38		
充電電流 A							
					5		
					2		

註：

根據環境溫度和電源電壓，充電時間可能會有所不同。

4. 將充電器的電源線從插座拔下。

5. 拿穩充電器並取出電池。

註：

充電結束後，務必從充電器取出電池，然後妥善存放。

- 充電信號燈快速閃爍時（間隔時間為 0.2 秒），請檢查充電器的電池連接處是否有異物並加以清除。若沒有異物，則表示電池或充電器可能發生故障，請將其送往當地授權服務中心。
- 由於 UC18YSL3 內置微電腦需要約 3 秒的時間確認進行充電的電池已被取出，請等待至少 3 秒後再將電池重新插入繼續充電。如果電池在 3 秒之內重新插入，電池可能無法正常充電。

使用新電池或其他電池，產生電量較弱的問題時。

由於新電池及長時間未使用之電池的內部化學物質未活化，因此初次及第二次使用時的電量會較弱。此為暫時現象；在充電 2 至 3 次後，電量就會恢復正常。

怎樣讓電池使用時間更長。

(1) 在電池電量完全耗盡之前給電池充電。

在感覺工具的動力變弱時，停止使用工具並為電池充電。如果繼續使用工具消耗電流，可能會造成對電池的損壞，電池使用壽命會縮短。

(2) 避免在高溫下充電。

充電電池在剛使用後會發熱。如果在電池剛使用後為電池充電，電池的內部化學物質的性能會下降，電池使用壽命會縮短。請先將電池放置一會兒，待電池冷卻後再進行充電。

注意

- 電池因長時間放置在直射陽光處遭到日曬或剛使用後會發熱，若在此時進行充電，充電器的信號燈會亮起 0.3 秒，非亮起 0.3 秒（熄滅 0.3 秒）。此時您必須先待電池冷卻，再進行充電。

安裝和操作

動作	圖表	頁數
拆卸和安裝電池	2	2
充電	3	2
安裝套筒 *1	4	2
安裝套筒 *1	5	3
逆轉旋轉方向	6	3
開關操作	7	3
掛鉤的拆卸和安裝	8	3
電池剩餘電量指示器	9	3
使用 LED 燈 *2	10	4
旋緊模式選擇器功能 *3	11	4
如何使用掛鉤	12	4
從電源插座進行 USB 裝置的充電	13-a	5
從電源插座進行 USB 裝置和電池的充電	13-b	5
USB 裝置的充電方法	14	5
USB 裝置充電完成後	15	5
選擇附件	—	74

*1 裝上套筒

選擇要使用的套筒。

[WR36DA]

(1) 將 O 形環從凹槽中滑出，然後將套筒的孔與
鐵砧的孔對準，並將鐵砧插入套筒。

(2) 將插銷裝入套筒。

(3) 確保插銷不會掉落，同時將 O 形環安裝到套
筒上的凹槽。

[WR36DB]

(1) 將套筒的正方形部分與鐵砧對準。

(2) 確保透過將其完全推入鐵砧來牢固地安裝套
筒。

(3) 拔下套筒時，將其從鐵砧中拔出。

*2 使用 LED 燈

註

為防止因忘記關閉 LED 燈而消耗電池的電量，燈
光會在約 2 分鐘後自動熄滅。

*3 旋緊模式選擇器功能

注意

在觸發開關釋放時選擇旋緊模式。否則可能會導
致故障。

透過使用旋緊模式選擇器開關，可根據作業類型來
調整旋緊力矩。

每次按下旋緊模式選擇器開關，可在 4 種不同模式
之間切換旋緊模式。

5. 清理外部

電動工具髒污時，請使用乾淨軟布或沾肥皂水的
布擦拭。切勿使用氯溶液、汽油或稀釋劑，以免
塑膠部分溶化。

6. 收藏

電動工具應收藏於溫度低於 40°C 而為小孩拿不
到的地方。

註

存放鋰離子電池

存放鋰離子電池前，確保其已完全充電。

電池在低電力的狀態下長期存放（3 個月以上），
可能會導致性能劣化，電池的使用時間顯著降低
或無法再進行充電。

然而，反覆將電池充電和暫停充電二至五次，可
能會改善電池使用時間的顯著降低情況。

反覆充電後，若電池的使用時間仍呈現極短現象，
表示電池壽命已盡，請購買新的電池。

注意

在操作和維修電動工具中，必須遵守各國的安全
規則和標準規定。

HiKOKI 充電式工具電池重要注意事項

請務必使用本公司所指定的原廠電池。若未使用本
公司所指定的電池，或使用經拆解及改裝的電池
(例如，拆解後更換電池芯或其他內部零件)，則
本公司無法保證充電式工具的性能及操作安全。

註：

為求改進，本手冊所載規格可能不預先通告而徑
予更改。

維護和檢查

1. 套筒的檢查

如使用已損壞了的、或已變形的六角或四角套筒，
由於無法得到適當的旋緊力，因而會導致旋緊轉
矩的損失。請對套筒內部的磨損程度進行周期檢
查，必要時請換上新的套筒。

2. 檢查安裝螺釘

要經常檢查安裝螺釘是否緊固妥善。若發現螺釘
鬆了，應立即重新扭緊，否則會導致嚴重的事故。

3. 電動機的維護

電動機繞線是電動工具的心臟部。應仔細檢查有
無損傷，是否被油液或水沾濕。

4. 端子的檢查（工具和電池）

檢查以確保端子上沒有堆積削屑和灰塵。

有時於操作前、操作期間和操作後檢查。

注意

去除任何可能已堆積在端子上的削屑或灰塵。

否則可能會導致故障。

疑難排解

若電動工具無法正常運作，請參閱下表的檢查項目。若問題仍無法解決，請洽當地經銷商或 HiKOKI 所認可的維修中心。

1. 電動工具

情況	可能原因	解決方法
工具無法運轉	無剩餘電池電量	為電池充電。
工具突然停止	工具負擔過重	除去造成工具負載過重的問題。
	電池過熱。	讓電池冷卻下來。
	觸發開關已被按住 5 分鐘以上。	這不是故障。 馬達為防止工具故障而自動停止。
工具套筒 - 無法安裝 - 脫落 - 無法移除	安裝部的形狀不相配	確保使用適當的四角起子尺寸的套筒。 WR36DA: 19 mm WR36DB: 12.7 mm
開關無法拉動	正轉 / 逆轉選擇按鈕位於中間	將按鈕牢固地按入所希望轉動方向的位置。
拉動觸發開關時產生異常尖銳的噪音。	觸發開關僅被稍微拉動。	這不是故障。 充分拉動觸發開關就不會產生該噪音。
電池無法安裝	試圖安裝非該工具所指定的電池。	請安裝多伏特型電池。

2. 充電器

情況	可能原因	解決方法
充電指示燈迅速閃爍紫色，且電池不開始充電。	電池未完全插入。 電池端子內或電池安裝處有異物。	牢固地插入電池。 移除異物。
充電指示燈閃爍紅色，且電池不開始充電。	電池未完全插入。 電池過熱。	牢固地插入電池。 若放著不管，當電池溫度降低後就會自動開始充電，但這可能會縮短電池的壽命。建議在充電前將電池放在遠離陽光直射且通風良好的位置進行冷卻。
即使電池已充滿電，電池的使用時間仍然很短。	電池壽命已耗盡。	更換新的電池。
電池的充電時間很長。	電池、充電器或周圍環境的溫度非常低。	在室內或其他較溫暖的環境進行電池的充電。
	充電器的通風口被堵塞，造成其內部組件過熱。	避免堵塞通風口。
	冷卻風扇未運轉。	聯繫 HiKOKI 授權服務中心以進行修理。
USB 電源燈已關閉，且 USB 裝置已停止充電。	電池容量已變低。	更換為有剩餘電量的電池。 將充電器的電源插頭插入電源插座。
即使 USB 裝置已完成充電，USB 電源燈仍無法關閉。	USB 電源燈亮起綠色，表示可以進行 USB 充電。	這不是故障。
不清楚什麼是 USB 裝置的充電狀態，或充電是否完成。	即使充電完成，USB 電源燈仍無法關閉。	檢查正在充電的 USB 裝置以確認其充電狀態。
USB 裝置途中暫停充電。	當使用電池作為電源對 USB 裝置進行充電時，充電器被插入電源插座。	這不是故障。 當充電器正在區別電源時，會暫停 USB 充電約 5 秒鐘。
	當使用電源插座作為電源對 USB 裝置進行充電時，電池被插入充電器。	
當電池和 USB 裝置同時充電時，USB 裝置的充電會在途中暫停。	電池已充滿電。	這不是故障。 充電器在檢查電池是否已成功完成充電時，會暫停 USB 充電約 5 秒鐘。
當電池和 USB 裝置同時充電時，USB 裝置的充電不會啟動。	剩餘電池容量極低。	這不是故障。 當電池容量達到一定的水平時，USB 充電會自動開始。

일반적인 안전 수칙

△ 경고!

모든 안전 경고 사항과 지침을 읽어 주십시오.

안전 경고 사항과 지침을 따르지 않을 시에는 감전 사고나 화재가 발생할 수 있으며 심각한 부상을 입을 수도 있습니다.

차후 참조 할 수 있도록 모든 경고 사항과 지침을 보관하십시오.

경고 사항에 나오는 '전동 툴'이란 용어는 플러그를 콘센트에 연결해 유선 상태로 사용하는 제품 또는 배터리를 넣어 무선 상태로 사용하는 제품을 가리킵니다.

1) 작업 공간 안전

a) 작업 공간을 깨끗하게 청소하고 조명을 밝게 유지하십시오.

작업 공간이 정리되어 있지 않거나 어두우면 사고가 날 수 있습니다.

b) 인화성 액체나 기체 또는 먼지 등으로 인해 폭발 위험이 있는 환경에서는 전동 툴을 사용하지 마십시오.

전동 툴을 사용하다 보면 불꽃이 튀어서 먼지나 기체에 불이 붙을 수 있습니다.

c) 어린이를 비롯하여 사용자 외에는 작업장소에 접근하지 못하도록 하십시오.

주의가 산만해지면 문제가 생길 수 있습니다.

2) 전기 사용시 주의사항

a) 전동 툴을 플러그와 콘센트가 일치해야 합니다.

플러그를 절대로 변형하지 마십시오.

접지된 전동 툴에는 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오.

플러그를 변형하지 않고 일맞은 콘센트에 꽂아 사용하면, 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

b) 파이프, 라디에이터, 레인지, 냉장고 등 접지된 표면에 물이 닿지 않도록 주의하십시오.

작업자의 물이 접지되면, 감전될 위험이 있습니다.

c) 전동 툴에 비를 맞히거나 젖은 상태로 두지 마십시오.

물이 들어가면 감전될 위험이 있습니다.

d) 코드를 조심해서 다루십시오. 전동 툴을 들거나 당기거나 콘센트에서 뽑으려고 할 때 코드를 잡아당기면 안 됩니다.

열기, 기름, 날카로운 물건, 움직이는 부품 등으로부터 코드를 보호하십시오.

코드가 파손되거나 엉기면 감전될 위험이 높아집니다.

e) 실외에서 전동 툴을 사용할 때는 실외 용도에 적합한 연장선을 사용하십시오.

실외 용도에 적합한 코드를 사용해야 감전 위험이 줄어듭니다.

f) 농녹한 곳에서 전동 툴을 작동해야 하는 경우 누전 차단기(RCD)로 보호된 전원 공급 장치를 사용하십시오.

RCD를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

3) 사용자 주의사항

a) 전동 툴을 사용할 때는 작업에 정신을 집중하고, 상식의 범위 내에서 사용하십시오.

악물을 복용하거나 알코올을 섭취한 상태 또는 피곤한 상태에서는 전동 툴을 사용하지 마십시오.

전동 툴을 사용할 때 주의가 흐트러지면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.

b) 개인 보호 장비를 사용하십시오. 항상 눈 보호 장구를 착용해야 합니다.

먼지 보호 마스크, 미끄럼 방지 신발, 안전모, 청각 보호 장비 등을 사용하면 부상을 줄일 수 있습니다.

c) 실수로 툴을 가동하지 않도록 주의하십시오. 전원 및/또는 배터리 팩을 연결하거나 툴을 들거나 운반하기 전에 스위치가 OFF 위치에 있는지 확인하십시오.

손가락을 스위치에 접촉한 채 전동 툴을 들거나 스위치가 켜진 상태로 전원을 연결하면 사고가 날 수 있습니다.

d) 전원을 켜기 전에 조정 키 또는 렌치를 반드시 제거해야 합니다.

전동 툴의 회전 부위에 키 또는 렌치가 부착되어 있으면, 부상을 입을 수 있습니다.

e) 작업 대상과의 거리를 잘 조절하십시오. 알맞은 벌판을 사용하고 항상 균형을 잡고 있어야 합니다. 그렇게 하면 예기치 못한 상황에서도 전동 툴을 잘 다룰 수 있습니다.

f) 알맞은 복장을 갖추십시오. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하면 안 됩니다. 머리카락, 옷, 장갑 등을 움직이는 부품으로부터 보호하십시오.

헐렁한 옷이나 장신구, 긴 머리카락이 부품에 빨려 들어갈 수도 있습니다.

g) 분진 축출 및 진진 장비에 연결할 수 있는 장치가 제공되는 경우, 그러한 장치가 잘 연결되어 있고 제대로 작동하는지 확인하십시오.

이러한 장치를 사용하면, 먼지와 관련된 사고를 줄일 수 있습니다.

4) 전동 툴 사용 및 관리

a) 전동 툴을 아무 곳에나 사용하지 마십시오. 용도에 일맞은 전동 툴을 사용하십시오.

적절한 전동 툴을 사용하면, 정상 속도로 안전하고 효과적으로 작업을 수행할 수 있습니다.

b) 스위치를 눌렀을 때 전동 툴이 켜지거나 꺼지지 않으면 사용하지 마십시오.

스위치로 작동시킬 수 없는 전동 툴은 위험하므로, 수리를 받아야 합니다.

c) 전동 툴을 조정하거나 부속품을 바꾸거나 보관할 때는 반드시 전원에서 플러그를 빼거나 전동 툴에서 배터리 팩을 분리해야 합니다.

이러한 안전 조치를 취해야 전동 툴이 갑자기 켜지는 위험을 피할 수 있습니다.

d) 사용하지 않는 전동 툴은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 사용법을 잘 모르는 사람이 사용하지 못하도록 하십시오.

전동 툴은 미숙련자가 다루기에는 매우 위험한 물건입니다.

e) 전동 툴을 잘 관리하십시오. 움직이는 부품이 잘못 결합되어 있거나 꽉 끼어 움직이지 못하게 되어 있지 않은지 점검하십시오. 또한 전동 툴의 작동에 영향을 미칠 수 있는 기타 파손이 없는지 확인하십시오.

파손된 부분이 있는 경우, 사용하기 전에 수리하십시오.

전동 툴을 제대로 관리하지 못해서 생기는 사고가 많습니다.

f) 절삭 툴은 날카롭고 청결한 상태로 관리하십시오.

절삭 날을 날카로운 상태로 잘 관리하면, 원활하게 잘 움직이며 다루기도 훨씬 편합니다.

g) 작업 환경과 수행할 작업의 성격을 고려해서 설명서를 참조하여 전동 툴과 부속품, 툴 비트 등을 사용하십시오.

원래 목적과 다른 용도로 전동 툴을 사용하면 위험한 사고가 날 수 있습니다.

5) 배터리 도구 사용 및 관리

a) 제조업체가 지정한 충전기로만 충전하십시오.

한 종류의 배터리 팩에 적합한 충전기는 다른 배터리 팩에 사용될 때 화재 위험을 발생시킬 수 있습니다.

- b) 구체적으로 지정된 배터리 팩 만 전동 툴에 사용하십시오.
다른 배터리 팩을 사용하면 부상 및 화재의 위험이 발생할 수 있습니다.
- c) 배터리 팩을 사용하지 않을 때는 종이 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사와 같은 기타 금속 물체 또는 단자간 연결을 만들어낼 수 있는 기타의 작은 금속 물체와 떨어진 곳에 놓아두십시오.
배터리 단자가 모두 단락되면 화상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- d) 가혹한 조건 하에서 액체가 배터리에서 누출될 수 있습니다. 배터리 누액과 접촉하지 마십시오. 배터리 누액과 우발적으로 접촉할 경우 물로 씻으십시오. 배터리 누액이 눈에 들어갈 경우 의사의 진찰을 받으십시오.
배터리에서 누출되는 액체는 염증 또는 화상을 일으킬 수 있습니다.
- 6) 서비스
- a) 사격을 갖춘 전문가에게 서비스를 받고, 항상 원래 부품과 동일한 것으로 교체해야 합니다.
그렇게 하면 전동 툴을 보다 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 주의사항
어린이나 노약자가 가까이 오지 못하도록 하십시오.
전동 툴을 사용하지 않을 때는 어린이나 노약자의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.
- ## 충전 임팩트 렌치 관련 안전 경고
- 작업 중 나사가 숨겨진 배선에 접촉할 경우를 대비하여 절연된 손잡이로 전동 공구를 잡으십시오. "전류가 흐르는" 전선과 공구의 "전류가 흐르는" 노출된 금속이 닿으면 작업자가 감전될 수 있습니다.
- ## 주간 안전 경고
- 본 제품은 볼트 및 너트를 조이거나 풀 수 있는 휴대용 공구입니다. 이러한 용도로만 사용하십시오.
 - 작업 도중 툴을 단단히 잡으십시오. 그렇지 않으면 작업자가 사고나 부상을 당할 수 있습니다.
 - 배터리가 단단히 장착되어 있는지 확인하십시오. 배터리가 느슨하면 떨어져 나가서 사고가 발생할 수 있습니다.
 - 작업 환경의 준비 및 점검. 작업 현장이 주의사항에 설명된 모든 조건을 충족하는지 확인하십시오.
 - 충전식 배터리 연결 구멍에 이물질이 들어가지 않게 하십시오.
 - 충전식 배터리와 충전기를 절대로 분해하지 마십시오.
 - 충전식 배터리가 합선되지 않도록 하십시오. 배터리가 합선될 경우 전류의 증가 및 과열로 인해 배터리가 손상됩니다. 화상을 입거나 배터리가 손상됩니다.
 - 배터리를 불 속에 버리지 마십시오. 배터리가 타면 폭발할 수 있습니다.
 - 사용 중 배터리의 수명이 짧아지면 배터리를 구매처로 가져가십시오. 소모된 배터리를 버리지 마십시오.
 - 충전기의 통풍구에 이물질을 넣지 마십시오. 금속 성 물질이나 가연성 물질을 충전기의 통풍구로 넣으면 감전의 위험이 있을 수 있으며 배터리가 손상될 수 있습니다.
 - 토크 렌치로 실제 조임 토크를 확인하십시오.
 - 회전 방향을 전환하기 전에 툴을 정지하십시오. 회전 방향을 전환하기 전에 항상 스위치를 해제하고 툴이 멈출 때까지 기다리십시오.
 - 회전 부품을 만지지 마십시오. 회전 부품부가 손이나 신체의 다른 부분에 가까이에 오지 않도록 하십시오. 회전 부품에 베이거나 낄 수 있습니다. 또한 장시간 연속해서 사용한 후 회전 부품을 만지지 않도록 주의하십시오. 매우 뜨거우므로 화상을 입을 수 있습니다.
 - 사용설명서와 HiKOKI 카탈로그에 나열된 장치를 사용하십시오. 그렇지 않을 경우 사고나 부상을 당할 수 있습니다.
 - 장치를 모루에 단단히 설치하십시오. 장치를 단단히 설치하지 않을 경우 장치가 빠져 나와 작업자가 부상을 입을 수 있습니다.
 - 조임 모드 선택 기능
 - 트리거 스위치를 해제한 상태에서 조임 모드를 선택하십시오. 그렇지 않으면 오작동이 발생할 수 있습니다.
 - 적절한 모드는 볼트와 조이는 물체에 따라 다릅니다. 테스트 볼트를 몇 개 조여보고 모드 설정을 적절히 조정하십시오.
 - 조임 모드 선택 스위치는 툴에 배터리를 설치하고 트리거 스위치를 한 번 잡아당긴 후에 설정할 수 있습니다.
 - 전동 툴에는 모터를 보호하기 위한 온도 보호 회로가 장착되어 있습니다. 연속으로 작업을 수행할 경우 기기의 온도가 상승하므로 온도 보호 회로가 작동하여 자동으로 작동이 중지될 수 있습니다. 이 경우 전동 툴을 식힌 후에 다시 사용하십시오.
 - 툴에 과부하가 걸리면 모터가 정지할 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 툴의 스위치를 해제하고 과부하의 원인을 제거하십시오.
연속 작동 중에는 전면 케이스가 뜨거워질 수 있으므로 만지지 마십시오.
 - 낮은 온도(0°C 아래)에서 배터리를 사용할 경우 때로 조임 토크가 약화되어 작업량이 감소할 수 있습니다. 그러나 이는 일시적인 현상이며 배터리 온도가 올라가면 정상으로 돌아갑니다.
 - 전동 툴이 회전하는 동안에는 푸시 버튼을 전환할 수 없습니다. 푸시 버튼을 전환하려면 전동 툴을 중지한 다음 푸시 버튼을 설정하십시오.
 - 후크를 단단하게 설치하십시오. 후크를 단단하게 설치하지 않을 경우 사용 도중 부상을 입을 수 있습니다.
툴을 힘 벌트에 걸어서 휴대할 경우 툴 소켓을 분리하십시오. 그렇지 않으면 작업자가 예기치 않은 부상을 입을 수 있습니다.
 - 연속 작업 동안에는 매우 뜨겁기 때문에, 금속 부분은 만지지 마십시오.
 - 작업들을 똑바로 보지 마십시오. 이렇게 하면 시력이 손상될 수 있습니다.
렌즈가 깨하지 않도록 주의하면서 LED 조명에 묻은 먼지나 오염물을 부드러운 천으로 닦아내십시오.
LED 조명의 렌즈가 깨하면 밟기가 저하될 수 있습니다.
 - LED 조명을 끄는 것을 잊어버려 배터리 전력이 소모되는 것을 방지하기 위해 약 2분이 경과하면 조명이 자동으로 꺼집니다.
 - 연속 작동 후 기기 휴식.
 - 햄머 케이스는 연속 작업 시 매우 뜨거워므로 만지지 마십시오.
 - 공구 또는 배터리 단자(배터리 마운트)가 변형된 경우 제품을 사용하지 마십시오.
배터리를 설치하다가 합선되어 연기가 나거나 불이 붙을 수 있습니다.
 - 공구의 단자(배터리 마운트)에 부스러기와 먼지가 묻지 않도록 하십시오.
 - 사용 전에 부스러기와 먼지가 단자 주변에 쌓이지 않았는지 확인하십시오.
 - 사용 중에 공구에서 발생한 부스러기나 먼지가 배터리에 떨어지지 않도록 주의하십시오.
 - 작업을 중지할 경우 또는 사용 후에 부스러기나 먼지가 떨어질 수 있는 곳에 공구를 두지 마십시오.
합선되어 연기가 나거나 불이 붙을 수 있습니다.

리튬-이온 배터리에 대한 주의사항

수명을 연장하기 위해서 리튬-이온 배터리에는 출력을 중지시키기 위한 보호 기능이 탑재되어 있습니다.

아래에서 설명한 1에서 3의 경우 이 제품을 사용할 때, 스위치를 잡아당기고 있을 때 조차, 모터가 정지할 수 있습니다. 이것은 문제는 아니지만 보호 기능의 결과입니다.

1. 남은 배터리 전원이 모두 소모되면, 모터가 정지합니다. 그러한 경우 즉시 충전하십시오.
2. 공구에 과부하가 발생하면 모터가 정지할 수 있습니다. 이러한 경우 공구의 스위치를 놓은 후 과부하의 원인을 제거하십시오. 그런 다음 공구를 다시 사용할 수 있습니다.
3. 배터리가 과부하 작업으로 인해 과열된 경우 배터리 전원이 정지할 수 있습니다.

이러한 경우 배터리 사용을 중지하고 배터리를 냉각시키십시오. 그런 다음 공구를 다시 사용할 수 있습니다.

또한 다음 경고 및 주의사항에 주의하십시오.

경고

배터리 누액, 발열, 연기 배출, 폭발 및 점화를 사전에 방지하려면, 다음 주의사항에 주의하십시오.

1. 부스러기와 먼지가 배터리에 끌쳐 있지 않도록 하십시오.
- 작업 중에 부스러기와 먼지가 배터리에 떨어지지 않도록 하십시오.
- 작업 중에 전동 툴에 떨어지는 부스러기와 먼지가 배터리에 끌쳐 있지 않도록 하십시오.
- 부스러기와 먼지에 노출된 위치에 미사용 배터리를 보관하지 마십시오.
- 배터리를 보관하기 전에, 배터리에 불을 수 있는 부스러기와 먼지를 모두 제거하고 배터리를 금속 풀풀(나사, 못 등)과 함께 보관하지 마십시오.
2. 뭇과 같은 날카로운 물체로 배터리에 구멍을 내거나, 배터리를 망치로 두들기거나, 밟거나, 던지거나 배터리에 심한 물리적 충격을 가하지 마십시오.
3. 손상되거나 변형된 듯한 배터리는 사용하지 마십시오.
4. 배터리의 음극과 양극을 반대로 맞춰 사용하지 마십시오.
5. 배터리를 전기 콘센트 또는 차량 시가 라이터 소켓에 직접 연결하지 마십시오.
6. 배터리를 지정된 목적 이외의 목적으로 사용하지 마십시오.
7. 지정된 충전 시간이 경과했는데도 배터리 충전이 완료되지 않을 경우 충전을 즉시 중지하십시오.
8. 배터리를 전자 레인지, 드라이어 또는 고압 용기 등과 같은 고온 또는 고압 기기에 넣거나 고온 또는 고압에 노출시키지 마십시오.
9. 누액 또는 악취가 감지되는 즉시 불에서 멀리 떨어지십시오.

10. 강렬한 정전기가 발생하는 곳에서는 사용하지 마십시오.

11. 사용, 충전 또는 보관 중에 배터리 누액, 악취, 발열, 변색 또는 변형이 있을 경우, 또는 어떤 식으로든 비정상으로 보일 경우, 배터리를 즉시 장치 또는 배터리 충전기에서 제거한 후 사용을 중지하십시오.

12. 배터리를 물에 담그거나 액체가 안으로 흘러 들어가게 되지 마십시오. 물과 같은 전도성 액체가 유입되면 손상을 일으켜 화재나 폭발이 발생할 수 있습니다. 배터리를 연소성 또는 가연성 물체에서 멀리 떨어진 시원하고 건조한 곳에 보관하십시오. 부식성 기체가 있는 곳을 피해야 합니다.

주의

1. 배터리 누액이 눈에 들어갈 경우 눈을 비비지 말고 수돗물과 같은 깨끗한 물로 잘 닦은 후 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.

지로하지 않을 경우 액체가 시력 문제를 유발할 수 있습니다.

2. 액체가 피부나 옷에 묻을 경우, 즉시 수돗물과 같은 깨끗한 물로 잘 닦으십시오.

피부에 염증이 발생할 가능성이 있습니다.

3. 배터리를 처음 사용할 때 녹, 악취, 과열, 변색, 변형 및/또는 기타의 문제가 발견될 경우, 사용하지 말고 공급자 또는 벤더에게 반품하십시오.

경고

전도성 이물질이 리튬 이온 배터리의 단자에 들어갈 경우 배터리가 단락되어 화재가 발생할 수 있습니다. 리튬 이온 배터리를 보관할 때는 아래의 원칙을 따라주십시오.

- 전도성 조각, 끝, 철선 및 동선과 같은 선을 보관 케이스에 넣지 마십시오.
- 단락을 방지하기 위해서는 보관 시 배터리를 툴에 장착하거나 투기구가 보이지 않도록 배터리 커버를 단단하게 끼워십시오.


리튬이온 배터리 운반 시

리튬이온 배터리를 운반할 때 다음 주의사항을 준수하십시오.

경고

운송 회사에 포장에 리튬이온 배터리가 들어 있다는 것과 배터리의 전원 출력을 알려주고, 운반을 준비할 때 운송 회사의 지침을 따르십시오.

- 전원 출력이 100 Wh를 넘는 리튬이온 배터리는 위험 물품인 화물 등급으로 간주되며, 취급시 특별한 주의가 필요합니다.
- 해외 운반 시에는 국제법과 목적지 국가의 규칙 및 규정을 준수해야 합니다.

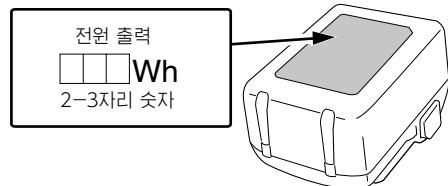

USB 장치 연결 시 주의사항 (UC18YSL3)

예기치 않은 문제가 발생할 경우 본 제품에 연결된 USB 장치의 데이터가 손상되거나 손실될 수 있습니다. 본 제품은 USB 장치를 사용하기 전에 항상 USB 장치에 포함된 데이터를 백업하십시오.

당사는 USB 장치에 저장된 데이터의 손상 또는 손실과 연결된 장치에 발생할 수 있는 손상에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

경고

- 사용하기 전에 USB 연결 케이블에 결함이나 손상이 있는지 확인하십시오.

결함이 있거나 손상된 USB 케이블을 사용할 경우 연기가 나거나 불이 붙을 수 있습니다.

- 제품을 사용하지 않을 때는 고무 커버로 USB 포트를 막아 두십시오.

USB 포트에 먼지 등이 쌓이면 연기가 나거나 불이 붙을 수 있습니다.

주의

- USB 충전 중에 때때로 멈춤 현상이 발생할 수 있습니다.

○ USB 장치가 충전되고 있지 않으면 USB 장치를 충전기에서 분리하십시오.

그러지 않으면 USB 장치의 배터리 수명이 줄어들 뿐 아니라 예기치 않은 사고가 발생할 수 있습니다.

- 장치 유형에 따라 일부 USB 장치가 충전이 안 될 수도 있습니다.

방진 및 방수 기능과 관련한 주의사항

본 제품은 IEC 규정에 명문화된 전기 장비에 대한 IP56 보호 등급(방진 및 방수)을 준수합니다. (배터리가 내장된 경우에는 본체만 IP56 보호 등급을 준수합니다.)

[IP 코드 설명]

IP56



수분 침투에 대한 보호 등급

사방에서 강한 힘으로 물을 분사할 경우 장비에 좋지 않은 영향을 미치지 않아야 합니다(방수).
(직경이 12.5 mm인 스프레이 노즐을 사용해 약 3 m 거리에서 분당 100 L의 물을 3분 가량 분사)

단단한 물체로 인한 외부 충격에 대한 보호 등급

먼지는 장비에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있으므로 먼지가 유입될 수 없어야 합니다(방진).

(본 장비는 시험실에서 비작동 상태로 교반 펌프를 사용해 1일방 미터당 2 kg의 속도로 직경이 75 μm 미만인 헐석분 입자를 8시간 동안 공중에 분사하는 테스트를 거쳤습니다.)

본 장비는 먼지와 물의 영향을 견딜 수 있도록 설계되었지만 고장이 나지 않는다는 보장은 없습니다. 먼지가 지나치게 많거나 물에 잠기거나 빗물에 노출될 수 있는 장소에서 장비를 사용하거나 보관하지 마십시오.

부품 명칭(그림 1 – 그림 15)

①	햄머 케이스	⑯	O-링
②	앤빌 (A)	⑰	핀
③	마찰 링 (C)	⑲	육각 소켓
④	LED 조명	⑳	홈
⑤	트리거 스위치	㉑	나사
⑥	스위치 패널	㉒	배터리 잔량 표시 스위치
⑦	배터리	㉓	배터리 잔량 표시 램프
⑧	후크	㉔	디스플레이 패널
⑨	핸들	㉕	조명 선택 스위치
⑩	푸시 버튼	㉖	조명 표시 램프
⑪	하우징	㉗	조임 모드 선택 스위치
⑫	앤빌 (B)	㉘	조임 모드 표시기 램프
⑬	마찰 링 (B)	㉙	고무 커버
⑭	래치	㉚	USB 포트
⑮	충전 표시 램프	㉛	USB 케이블
⑯			
⑰			

기호

경고

다음은 기기에 사용되는 기호입니다. 기호의 의미를 이해한 후에 기기를 사용해 주시기 바랍니다.

	WR36DA / WR36DB : 충전 임팩트 렌치
	부상당할 위험을 줄이려면 사용자는 사용 설명서를 읽어야 됩니다.
	직류
	정격 전압
	무부하 속도
/min	분당 진동
Bpm	타격률
	일반 볼트
	고장력 볼트
Hm	높음 모드
Mm	중간 모드
L2m	낮음 2 모드
L1m	낮음 1 모드
MT	조임 토크(최대)
	사각 드라이브 크기
	중량
	스위치 켜기
	스위치 끄기

	배터리 분리
	조명 선택 스위치
	항상 켜짐(2분 후에 꺼짐)
	SW-ON만 켜기
	항상 꺼짐
	시계 방향 회전
	시계 반대 방향 회전
	배터리 잔량 표시기 스위치
	켜짐 : 배터리 잔량이 75%를 넘습니다.
	켜짐 : 배터리 잔량이 50%~75%입니다.
	켜짐 : 배터리 잔량이 25%~50%입니다.
	꺼짐 : 배터리 잔량이 25% 미만입니다.
	깜박임 : 배터리 잔량이 거의 없습니다. 가능한 한 빨리 배터리를 다시 충전하십시오.
	깜박임 : 고온으로 인해 출력이 중지되었습니다. 공구에서 배터리를 제거하고 완전히 식히십시오.
	깜박임 : 고장이나 오작동으로 인해 출력이 중지되었습니다. 배터리 문제일 수도 있으므로 현지 대리점에 문의하십시오.
	조임 모드 선택 스위치
	조임 모드 표시기 램프
	낮음 1 모드 / 낮음 2 모드 직경이 작은 볼트를 조일 때와 같이 미세한 조정이 필요한 작업의 경우.
	중간 모드 조이는 동안 눌러야 할 힘이 필요한 작업의 경우.
	높음 모드 조이는 동안 힘과 속도가 필요한 작업의 경우.
	경고

기본 부속품

제품 포장에는 본체 (1대) 외에 73페이지에 나열된 부속품이 포함되어 있습니다.

기본 부속품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

용도

구조적 물품을 고정하는 데 사용하는 모든 종류의 볼트 및 너트 조이고 풀기

사양

본 기기의 사양 목록은 72페이지의 표를 참조하십시오.

참고 HiKOKI는 지속적인 연구개발 프로그램을 진행하고 있으므로, 본 설명서의 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

충전

파워툴을 사용하기 전에 아래의 순서대로 배터리를 충전해 주십시오.

- 충전기의 전원코드를 소켓에 연결하십시오.
충전기의 플러그를 콘센트에 연결하면 충전 표시 램프가 빨간색으로 깜박입니다.(1초 간격).
 - 배터리를 충전기에 삽입합니다.
그림 3(2페이지)에 표시된 것처럼 배터리를 충전기에 단단히 끼웁니다.
 - 충전
배터리를 충전기에 끼우면 충전 표시 램프가 파란색으로 깜박입니다.
배터리가 완전히 재충전되면, 충전 표시 램프가 녹색으로 켜집니다. (표 1 참조)
- (1) 충전 표시 램프의 표시
충전 표시 램프의 표시는 충전기 또는 충전식 배터리의 상태에 따라 표 1과 같이 나타납니다.

豆 1

충전 표시 램프의 표시

충전 표시 램프 (빨간색/ 파란색/ 녹색/ 보라색)	충전 전	깜박임 (빨간색)	0.5초 동안 커집니다. 0.5초 동안 켜지지 않습니다. (0.5초 동안 깨짐) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	전원에 연결됨
	충전 중	깜박임 (파란색)	0.5초 동안 커집니다. 1초 동안 켜지지 않습니다. (1초 동안 깨짐) [REDACTED] [REDACTED]	배터리 용량 50% 미만
		깜박임 (파란색)	1초 동안 커집니다. 0.5초 동안 켜지지 않습니다. (0.5초 동안 깨짐) [REDACTED] [REDACTED]	배터리 용량 80% 미만
		켜짐 (파란색)	계속 켜짐 [REDACTED] [REDACTED]	배터리 용량 80% 이상
	충전 완료	켜짐 (녹색)	계속 켜짐 (지속적인 버저음: 약 6초)	
	과열 대기	깜박임 (빨간색)	0.3초 동안 커집니다. 0.3초 동안 켜지지 않습니다. (0.3초 동안 깨짐) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	배터리 과열. 충전 불가능. (배터리가 냉각되면 충전이 시작됨)
	충전 불가능	깜박임 (보라색)	0.1초 동안 커집니다. 0.1초 동안 켜지지 않습니다. (0.1초 동안 깨짐) [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (간헐적인 버저음: 약 2초)	배터리 또는 충전기의 고장

(2) 충전식 배터리의 온도 및 충전 시간 관련 온도 및 충전 시간은 **표 2와** 같습니다.

표 2

충전기		UC18YSL3						
배터리	배터리 유형		Li-ion					
	배터리를 충전할 수 있는 온도		0°C~50°C					
	충전 전압	V	14.4		18			
	대략적인 충전 시간 (20°C일 때)		BSL14xx 시리즈		BSL18xx 시리즈		다중 볼트 시리즈	
			(4셀)	(8셀)	(5셀)	(10셀)	(10셀)	
			최소	BSL1430 : 20 BSL1440 : 26 BSL1450 : 32 BSL1460 : 38	BSL1815S : 15 BSL1815 : 15 BSL1815X : 15	BSL1830 : 20 BSL1840 : 26 BSL1820 : 20 BSL1820M : 20	BSL36A18 : 32 BSL36A18X : 32 BSL36B18 : 52 BSL36B18X : 52	
					BSL1825 : 25	BSL1850MA : 32	BSL1860 : 38	
					BSL1830C : 30	BSL1840M : 40	BSL1850C : 32	
					BSL1840 : 40	BSL1850 : 32	BSL1860 : 38	
					BSL1850 : 32	BSL1860 : 38	BSL1870 : 52	
					BSL1870 : 52	BSL1880 : 52	BSL1890 : 52	
					BSL1890 : 52	BSL1900 : 52	BSL1910 : 52	
USB	충전 전압	V	5					
	충전 전류	A	2					

참고

총 시간은 주변 온도와 전원의 전압에 따라 다를 수 있습니다.

4. 충전기의 파워코드를 소켓에서 빼주십시오.
 5. 충전기를 잠고 배터리를 빼주십시오.

5. 주이

사용 후 배터리를 충전기에서 분리하여 보관하십시오.

새 뱠터리의 밤저

새 배터리, 혹은 오랫동안 사용하지 않은 배터리의
내부 화학 현상에 따라 처음 한 두번 성능이 떨어질 수
있습니다. 이것은 일시적인 현상이며 2-3회 재충전 하시면
회복됩니다.

배터리 수명을 길게 하려면.

- (1) 배터리가 완전히 소모되기 전에 재충전 하십시오. 공구의 파워가 약해 졌다고 느끼면 사용을 멈추고 재충전 하십시오. 계속해서 사용할 경우 배터리가 망가지거나 스며니 짧아질 수 있습니다.

(2) 고온에서의 재충전은 피하십시오.

재충전 배터리는 사용 즉 후 과열됩니다. 이 상태에서 재충전으로 하면 내부 화학 물질이 망가지고 수명이 짧아집니다. 배터리를 식힌 후 재충전 하십시오.

주의

- 직사광선에 노출된 곳에 장시간 놓아 두었거나 방금 사용하여 뜨거워진 상태에서 배터리를 충전할 경우 충전기의 충전 표시 램프가 0.3초 동안 커지고 0.3초 동안 커지지 않습니다(0.3초 동안 꺼짐). 이런 경우에는 배터리를 식힌 후에 충전을 시작하십시오.
- 충전 표시 램프가 깜박이면(0.2초 간격) 충전기의 배터리 커넥터에 이물질이 없는지 확인 후 제거해 주십시오. 이물질이 없는 경우, 배터리나 충전기의 오작동입니다. 공인 서비스 센터에 문의 하십시오.
- 내장 마이크로 컴퓨터가 UCC18YSL3에서 배터리가 충전이 완료된 것을 확인하는데 3초가 걸립니다. 연속적으로 충전할 때 재 삽입 전 최소 3초 기다려 주십시오. 배터리가 3초 이내 재 삽입 되면 배터리는 제대로 충전되지 않은 것입니다.

장착 및 작동

작동	그림	페이지
배터리 제거 및 삽입	2	2
충전	3	2
소켓 장착*1	4	2
소켓 장착*1	5	3
회전 방향 되돌리기	6	3
스위치 작동	7	3
후크 장착 및 제거	8	3
배터리 잔량 표시기	9	3
LED 작업등 사용법*2	10	4
조임 모드 선택 기능*3	11	4
후크 사용 방법	12	4
전기 콘센트에서 USB 장치 충전하기	13-a	5
전기 콘센트에서 USB 장치와 배터리 충전하기	13-b	5
USB 장치 재충전 방법	14	5
USB 장치 충전이 완료된 경우	15	5
부속품 선택	—	74

*1 소켓 설치

사용할 소켓을 선택합니다.

[VR36DA]

(1) O링을 흠 밖으로 민 다음 소켓 구멍을 모루 구멍과 정렬시키고 모루를 소켓에 삽입합니다.

(2) 소켓에 핀을 끼웁니다.

(3) 핀이 떨어지지 않도록 주의하면서 O-링을 소켓의 흠에 부착합니다.

[VR36DB]

(1) 소켓과 앤빌의 각각 부분을 서로 맞춥니다.

(2) 소켓을 앤빌에 끌까지 밀어 넣어서 단단하게 설치하도록 합니다.

(3) 소켓을 제거할 때는 앤빌에서 잡아당깁니다.

*2 LED 작업등 사용법

참고

LED 조명을 끄는 것을 잊어버려 배터리 전력이 소모되는 것을 방지하기 위해 약 2분이 경과하면 조명이 자동으로 꺼집니다.

*3 조임 모드 선택 기능

주의

트리거 스위치를 해제한 상태에서 조임 모드를 선택하십시오. 그렇지 않으면 오작동이 발생할 수 있습니다.

조임 모드 선택 스위치를 사용하여 작업 유형에 따라 조임 토크를 조절할 수 있습니다.

조임 모드 선택 스위치를 누를 때마다 조임 모드가 4가지 모두 사이에서 전환됩니다.

관리 및 검사

1. 소켓 검사

마모되거나 변형된 육각 또는 사각 구멍 소켓은 너트나 앤빌에 정확하게 맞물리지 않아 조임 토크 손실이 발생할 수 있습니다. 소켓 구멍의 마모를 정기적으로 검사하고, 필요한 경우 새 것으로 교체하십시오.

2. 부착 나사 검사

정기적으로 모든 부착 나사를 검사하고 잘 고정되어 있는지 확인합니다. 느슨한 나사가 있는 경우, 즉시 꽉 조여야 합니다. 그렇게 하지 않으면 심각한 사고가 날 수 있습니다.

3. 모터 관리

모터부 권선은 전동 툴의 '심장부'입니다. 권선이 손상되거나 물 또는 기름에 젖지 않도록 주의를 기울여야 합니다.

4. 단자(공구 및 배터리) 검사

부스러기와 먼지가 단자에 쌓이지 않았는지 확인하십시오. 작동 전후와 작동 중에 가끔씩 확인하십시오.

주의

단자에 쌓여 있을 수도 있는 부스러기나 먼지를 제거하십시오.
그러지 않으면 오작동이 발생할 수 있습니다.

5. 외부 청소

충전 속수가 더러운 경우 부드러운 마른 천이나 비눗물에 적신 전으로 닦아내십시오. 플라스틱을 녹일 수 있으므로 염소계 용제, 휘발유, 페인트 시너는 절대로 사용하지 마십시오

6. 보관

드라이버 드릴을 온도가 40°C 미만이고 어린이의 손길이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

참고

리튬-이온 배터리 보관

리튬-이온 배터리를 완전히 충전한 후에 보관하십시오. 저충전 상태로 장기간(3개월 이상) 배터리를 보관하면 배터리 성능이 저하되어 배터리 사용 시간이 현저하게 감소되거나 충전할 수 없게 되는 경우가 있습니다.

단, 배터리를 2~5회 충전과 사용을 반복하면 현저하게 감소된 배터리 사용 시간이 회복될 수도 있습니다.

충전과 사용을 반복해도 배터리 사용 시간이 매우 짧으면 배터리의 수명이 다한 것이므로 새 배터리로 교체하십시오.

주의

전동 툴을 사용하거나 점검할 때는 각국의 안전 수칙 및 규정을 준수해야 합니다.

HiKOKI 무선 전동 툴의 배터리에 대한 중요 알림

항상 당사의 지정된 순정 배터리 가운데 하나를 사용하십시오. 당사는 당사가 지정하지 않은 배터리와 함께 사용될 경우 또는 배터리를 분리하여 개조할 경우 (분해 및 셀 또는 내부 부품의 교환) 당사의 무선 전동 툴의 안전 및 성능을 보장할 수 없습니다.

참고

HiKOKI는 지속적인 연구개발 프로그램을 진행하고 있으므로, 본 설명서의 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

문제 해결

전동 툴이 정상적으로 작동하지 않을 경우 아래 표에 나와 있는 검사 방법을 사용하십시오. 이렇게 해도 문제가 해결되지 않을 경우 대리점 또는 공식 HiKOKI 서비스 센터에 문의하십시오.

1. 전동 공구

고장 증상	추정 원인	추정 원인
툴이 작동하지 않음	배터리 잔량이 없음	배터리를 충전하십시오.
툴이 갑자기 멈쳤음	툴이 과부하되었음	과부하를 유발하는 문제를 제거하십시오.
	배터리가 과열되었습니다.	배터리를 식히십시오.
	트리거 스위치가 5분 이상 눌러져 있었습니다.	이는 고장이 아닙니다. 툴의 고장을 방지하기 위해 모터가 자동으로 멈춥니다.
툴 소켓 - 장착할 수 없음 - 떨어졌음 - 제거할 수 없음	장착부의 모양이 일치하지 않음	사각 드라이브 크기가 적절한 소켓을 사용하도록 합니다. WR36DA: 19 mm WR36DB: 12.7 mm
스위치가 당겨지지 않음	전진/후진 선택 버튼이 중간에 위치해 있음	버튼을 세게 눌러 원하는 회전 방향으로 설정하십시오.
트리거 스위치를 당겼을 때 비정상적으로 높은 소음이 발생합니다.	트리거 스위치가 약간만 당겨집니다.	이는 고장이 아닙니다. 트리거 스위치를 충분히 당기면 이러한 문제가 발생하지 않습니다.
배터리를 설치할 수 없습니다.	해당 공구에 지정되지 않은 배터리를 설치하려고 시도했습니다.	다중 볼트형 배터리를 설치하십시오.

2. 충전기

고장 증상	추정 원인	추정 원인
충전 표시 램프가 자주색으로 빠르게 깜박이고 배터리 충전이 시작되지 않습니다.	배터리가 끝까지 삽입되지 않았습니다. 배터리 단자 또는 배터리가 장착된 부분에 이물질이 있습니다.	배터리를 확실하게 삽입하십시오. 이물질을 제거하십시오.
충전 표시 램프가 빨간색으로 깜박이고 배터리 충전이 시작되지 않습니다.	배터리가 끝까지 삽입되지 않았습니다. 배터리가 과열되었습니다.	배터리를 확실하게 삽입하십시오. 그대로 둘 경우 온도가 내려가면 배터리가 자동으로 충전을 시작하지만 배터리 수명이 단축될 수 있습니다. 충전하기 전에 바람이 잘 통하고 직사광선이 비치지 않는 곳에서 배터리를 식히는 것이 좋습니다.
배터리가 완전히 충전되었는데도 배터리 사용 시간이 짧습니다.	배터리 수명이 다 되었습니다.	배터리를 새 것으로 교체하십시오.
배터리를 충전하는 데 시간이 오래 걸립니다.	배터리, 충전기 또는 주변 환경의 온도가 매우 낮습니다. 충전기의 통풍구가 막혀 있어 내부 부품이 과열되었습니다. 냉각 팬이 작동하지 않습니다.	실내 또는 더 따뜻한 환경에서 배터리를 충전하십시오. 통풍구 막힘을 제거하십시오. HiKOKI 공인 서비스 센터에 수리를 요청하십시오.
USB 전원 램프가 꺼지고 USB 장치 충전이 중지되었습니다.	배터리의 용량이 부족합니다.	용량이 남아 있는 배터리로 교체하고. 충전기의 전원 플러그를 전기 콘센트에 끼우십시오.
USB 장치가 충전을 마쳤는데도 USB 전원 램프가 꺼지지 않습니다.	USB 전원 램프가 녹색으로 켜지면서 이제 USB를 충전할 수 있음을 알려줍니다.	이는 고장이 아닙니다.
USB 장치의 충전 상태가 어떤지, 충전이 원료되었는지 알 수가 없습니다.	충전이 완료되어도 USB 전원 램프가 꺼지지 않습니다.	충전 중인 USB 장치를 살펴봐서 충전 상태를 확인하십시오.
USB 장치의 충전이 중간에 멈춥니다.	배터리를 전원으로 사용해 USB 장치를 충전하는 중에 충전기를 전기 콘센트에 끼웠습니다. 전원 소켓을 전원으로 사용해 USB 장치를 충전하는 중에 배터리를 충전기에 삽입했습니다.	이는 고장이 아닙니다. 충전기는 전원 간에 차이가 있으면 USB 충전을 5초 정도 멈춥니다.
배터리와 USB 장치를 동시에 충전하면 USB 장치 충전이 중간에 멈춥니다.	배터리가 완전히 충전되었습니다.	이는 고장이 아닙니다. 충전기는 배터리가 충전을 성공적으로 완료했는지 여부를 확인하는 동안 5초 정도 USB 충전을 멈춥니다.
배터리와 USB 장치를 동시에 충전하면 USB 장치 충전이 시작되지 않습니다.	배터리 잔량이 매우 부족합니다.	이는 고장이 아닙니다. 배터리 용량이 일정한 수준에 이르면 USB 충전이 자동으로 시작됩니다.

CÁC NGUYÊN TẮC AN TOÀN CHUNG

⚠ CẢNH BÁO!

Hãy đọc tất cả các cảnh báo an toàn và tắt cả các hướng dẫn.

Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến bị điện giật, cháy và/hoặc bị thương nghiêm trọng.

Giữ lại tất cả các cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo trong tương lai.

Thuật ngữ "dụng cụ điện" có trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ điện (có dây) điều khiển bằng tay hoặc dụng cụ điện (không dây) vận hành bằng pin.

1) Khu vực làm việc an toàn

a) Giữ khu vực làm việc sạch và đủ ánh sáng.

Khu vực làm việc tối tăm và bừa bộn dễ gây tai nạn.

b) Không vận hành dụng cụ điện trong khu vực dễ cháy nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc bụi khói.

Các dụng cụ điện tạo tia lửa nên có thể làm bụi khởi bén lửa.

c) Không để trẻ em và những người không phân sự đứng gần khi vận hành dụng cụ điện.

Sự phân tán có thể khiến bạn mất kiểm soát.

2) An toàn về điện

a) Phích cắm dụng cụ điện phải phù hợp với ổ cắm. Không bao giờ được cài biến phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp với dụng cụ điện nối đất (tiếp đất).

Phích cắm nguyên bản và ổ cắm điện đúng loại sẽ giảm nguy cơ bị điện giật.

b) Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, lò sưởi, bếp ga và tủ lạnh.

Có nhiều nguy cơ bị điện giật nếu cơ thể bạn nối hoặc tiếp đất.

c) Không để các dụng cụ điện tiếp xúc với nước mưa hoặc ẩm ướt.

Nước thấm vào dụng cụ điện sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

d) Không được lạm dụng dây dẫn điện. Không bao giờ nắm dây để xách, kéo hoặc rút dụng cụ điện. Đè dây cách xa nơi có nhiệt độ cao, tron trượt, vật sắc cạnh hoặc bộ phận chuyển động. Dây bị hư hỏng hoặc rối sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

e) Khi vận hành dụng cụ điện ở ngoài trời, hãy sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.

Sử dụng dây nối ngoài trời thích hợp làm giảm nguy cơ bị điện giật.

f) Nếu không thể tránh khỏi việc vận hành dụng cụ điện ở một nơi ẩm thấp, thì hãy sử dụng thiết bị dòng điện dư (RCD) được cung cấp để bảo vệ.

Việc sử dụng một RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

3) An toàn cá nhân

a) Luôn cảnh giác, quan sát những gì bạn đang làm và phản ứng theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ điện. Không được sử dụng dụng cụ điện khi mệt mỏi hoặc dưới ánh hưởng của rượu, ma túy hoặc thuốc phiện.

Một thoáng mất tập trung khi vận hành dụng cụ điện có thể dẫn đến chấn thương cá nhân nghiêm trọng.

b) Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân. Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt.

Thiết bị bảo vệ như mặt nạ ngăn bụi, giày an toàn chống trượt, nón bảo hộ lao động, hoặc thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ làm giảm các thương tích cá nhân.

c) Ngăn chặn việc vô tình mở máy. Đảm bảo rằng công tắc đang ở vị trí tắt trước khi kết nối đèn nguồn điện và/hoặc bộ nguồn pin, thu gom hoặc mang vác công cụ.

Việc mang vác các công cụ điện khi ngón tay của bạn đặt trên công tắc hoặc tiếp điện cho các công cụ điện khiến cho công tắc bất ngờ sẽ dẫn đến các tai nạn.

d) Tháo mọi khóa điều chỉnh hoặc chia ván dài ốc ra trước khi bật dụng cụ điện.

Chia ván dài ốc hoặc chìa khóa còn cắm trên một bộ phận quay của dụng cụ điện có thể gây thương tích cá nhân.

e) Không với tay quá xa. Luôn luôn đứng vững và cân bằng.

Điều này giúp kiểm soát dụng cụ điện trong tình huống bất ngờ tốt hơn.

f) Trang phục phù hợp. Không mặc quần áo rộng lùng thùng hoặc đeo trang sức. Giữ tóc, quần áo và giày tay tránh xa các bộ phận chuyển động.

Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hoặc tóc dài có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.

g) Nếu có các thiết bị di kèm để nối máy hút bụi và các phụ tùng chong lọc khác, hãy đảm bảo các thiết bị này được nồi và sử dụng đúng cách.

Việc sử dụng các thiết bị này có thể làm giảm đặc hại do bụi gây ra.

4) Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện

a) Không được ép máy hoạt động quá mức. Sử dụng đúng loại dụng cụ điện phù hợp với công việc của bạn.

Dụng cụ điện đúng chủng loại sẽ hoàn thành công việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiêu chí mà máy được thiết kế.

b) Không sử dụng dụng cụ điện nếu công tắc không tắt hoặc bị đứt.

Bất kỳ dụng cụ điện nào không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.

c) Luôn rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc bộ nguồn pin khỏi các công cụ điện trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh, thay đổi phụ tùng, hoặc cắt giữ dụng cụ điện nào.

Những biện pháp ngăn ngừa như vậy giúp giảm nguy cơ dụng cụ điện khởi động bất ngờ.

d) Cắt giữ dụng cụ điện không sử dụng ngoài tầm tay trẻ em và không được cho người chưa quen sử dụng dụng cụ điện hoặc chưa đọc hướng dẫn sử dụng này vận hành dụng cụ điện.

Dụng cụ điện rất nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được đào tạo cách sử dụng.

e) Bảo dưỡng dụng cụ điện. Kiểm tra đảm bảo các bộ phận chuyển động không bị xê dịch hoặc mấu kẹt, các bộ phận không bị rạn nứt và kiểm tra các điều kiện khác có thể ảnh hưởng đến quá trình vận hành máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa dụng cụ điện trước khi sử dụng.

Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện kém.

f) Giữ các dụng cụ cắt sắc bén và sạch sẽ.

Dụng cụ cắt có cạnh cắt bén được bảo quản đúng cách sẽ ít bị kẹt và dễ điều khiển hơn.

g) Sử dụng dụng cụ điện, các phụ tùng và đầu cài, v.v...đúng theo những chỉ dẫn này, lưu ý đặc biệt các điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.

Vận hành dụng cụ điện khác với mục đích thiết kế có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm.

- 5) Sử dụng và bảo quản dụng cụ chạy pin**
- Chỉ sạc pin bằng bộ sạc chuyên dụng của nhà cung cấp.**
Bộ sạc chỉ phù hợp với một loại pin nên nếu sử dụng cho một loại pin khác có thể gây nguy cơ cháy nổ.
 - Chỉ vận hành dụng cụ với loại pin được thiết kế riêng.**
Sử dụng bất kỳ loại pin nào khác có thể gây nguy cơ tai nạn và cháy nổ.
 - Khi không dùng pin, bảo quản pin ở xa các vật dụng kim loại như kẹp giấy, tiền xu, chìa khóa, đinh ốc hoặc các vật kim loại nhỏ khác vốn có thể kết nối thiết bị đầu cuối này với thiết bị đầu cuối khác.**
Các đầu pin chạm nhau sẽ chập mạch và có thể gây bong hoặc cháy.
 - Trong điều kiện sử dụng quá mức, chất lỏng trong pin có thể bị chảy ra; cần tránh tiếp xúc. Nếu vô tình tiếp xúc, rửa sạch bằng nước.**
Nếu chất lỏng tiếp xúc với mắt, cần đến cơ sở y tế để được chăm sóc. Chất lỏng chảy ra từ pin có thể gây kích ứng hoặc bong rát.

6) Bảo dưỡng

- Đem dụng cụ điện của bạn đến thợ sửa chữa chuyên nghiệp để bảo dưỡng, chỉ sử dụng các phụ tùng đúng chủng loại để thay thế.**
Điều này giúp đảm bảo duy trì tính năng an toàn của dụng cụ điện.

PHÒNG NGỪA

Giữ trẻ em và những người không phận sự tránh xa dụng cụ.
Khi không sử dụng, các dụng cụ điện phải được cất giữ tránh xa tầm tay trẻ em và người không phận sự.

CẢNH BÁO AN TOÀN CỜ LÊ ĐỘNG LỰC DÙNG PIN

Giữ dụng cụ máy qua các bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện thao tác tại nơi mà móc cài có thể tiếp xúc với dây điện lắp kín. Các móc cài tiếp xúc với dây "có điện" có thể khiến cho các bộ phận kim loại lộ ra của dụng cụ máy "nhiễm điện" và có thể khiến cho người vận hành máy bị giật điện.

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN BỔ SUNG

- Đây là dụng cụ cầm tay dùng để vặn và nới lỏng bu lông và đai ốc. Chỉ dùng dụng cụ này cho những việc sau.
- Trong khi vận hành, đảm bảo giữ chặt dụng cụ. Nếu không có thể gây tai nạn hoặc chấn thương.
- Đảm bảo pin đã được lắp chặt. Nếu lắp pin lỏng lẻo, pin có thể rơi ra và gây tai nạn.
- Chuẩn bị và kiểm tra môi trường làm việc xung quanh. Đảm bảo nơi làm việc đáp ứng tất cả các điều kiện đã quy định trong các biện pháp phòng ngừa.
- Không để vật lạ xâm nhập vào ổ kết nối ác quy có thể sạc.
- Không tháo rời ác quy có thể sạc và bộ sạc.
- Không gây chập mạch ác quy có thể sạc. Việc gây chập mạch ác quy sẽ gây ra một dòng điện lớn và sự quá nóng. Điều này dẫn đến cháy và hư hại cho ác quy.
- Không vứt bỏ ác quy vào lửa. Nếu ác quy cháy, nó có thể phát nổ.
- Đem ác quy ra cửa hàng đã mua ngay khi thấy thời gian duy trì sau sạc quá ngắn so với việc sử dụng thực tế. Không dùng ác quy đã kiệt.

- Không đưa vật lợ vào các khe thông gió của bộ sạc. Việc đưa các vật kim loại hoặc các vật dễ cháy vào các khe thông gió của bộ sạc sẽ dẫn đến nguy cơ điện giật hoặc bộ sạc bị hư hại.
- Kiểm tra mô men xoắn siết chặt thực tế bằng cảm biến lực.
- Ngừng sử dụng cụ trước khi chuyển hướng quay. Luôn tắt công tắc và chờ dụng cụ ngừng hẳn trước khi chuyển hướng quay.
- Không bao giờ chạm vào bộ phận xoay. Không để cho bộ phận xoay gần với tay hoặc bất cứ bộ phận nào khác trên cơ thể. Bạn có thể bị cắt hoặc bị cuốn vào bộ phận xoay. Ngoài ra, cần thận để không chạm phải bộ phận xoay sau khi sử dụng liên tục trong một khoảng thời gian dài. Nó rất nóng và có thể gây bỏng.
- Vui lòng sử dụng các phụ tùng đĩa kèm được liệt kê trong sách hướng dẫn vận hành và catalô của HIKOKI. Các tai nạn và thương tích có thể là do không thực hiện điều này.
- Đảm bảo việc lắp chặt các phần gắn kèm trên cùi chèn. Nếu không lắp chặt các phần gắn kèm, nó có thể rơi ra và gây ra thương tích.
- Chức năng chọn chế độ siết chặt
- Chọn chế độ siết chặt khi công tắc khởi động được nhấn. Nếu không có thể gây ra hư hỏng.
- Tùy vào bu lông và vật liệu được vặn sẽ có chế độ phù hợp khác nhau. Siết một vài vít thử nghiệm và điều chỉnh cài đặt chế độ cho phù hợp.
- Công tắc chọn chế độ siết chặt chỉ có thể chỉnh sau khi pin đã được lắp vào dụng cụ và công tắc khởi động được kéo một lần.
- Dụng cụ điện được trang bị mạch bảo vệ nhiệt độ để bảo vệ mô tơ. Làm việc liên tục có thể làm nhiệt độ của thiết bị tăng lên, hoạt hóa mạch bảo vệ nhiệt độ và tự động ngừng vận hành. Nếu hiện tượng này xảy ra, hãy dừng dụng cụ điện và chờ mát trở lại trước khi sử dụng tiếp.
- Động cơ có thể ngừng hoạt động trong trường hợp dụng cụ quá tải. Nếu việc này xảy ra, tắt các công tắc của dụng cụ và loại bỏ nguyên nhân gây ra tình trạng quá tải.
- Tránh chạm phần vỏ trước có thể phát nhiệt trong quá trình vận hành liên tục.
- Việc sử dụng pin trong môi trường lạnh (dưới 0 độ C) đôi khi làm yếu mô men xoắn siết chặt và giảm khối lượng công việc. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng tạm thời, và mọi thứ sẽ trở về bình thường khi pin được làm ấm.
- Không thể chỉnh nút đẩy khi dụng cụ điện đang quay. Để chỉnh nút đẩy, dừng dụng cụ điện, sau đó chỉnh nút đẩy.
- Lắp đặt móc treo một cách an toàn. Nếu móc treo không được lắp đặt an toàn, bạn có thể bị thương khi sử dụng.
- Khi chọn đeo dụng cụ móc vào thắt lưng, hãy đảm bảo bạn tháo đầu tuýp dụng cụ. Nếu không có thể gây chấn thương bất ngờ.
- Không sờ vào các bộ phận bằng kim loại, vì nó rất nóng khi làm việc liên tục.
- Không nhìn trực tiếp vào đèn. Những hành động như vậy có thể gây ra hậu quả là làm tổn thương mắt. Lau sạch bụi hoặc vết bẩn bám vào ống kính của đèn LED bằng miếng vải mềm, cần thận không làm xước ống kính.
- Vết xước trên ống kính của đèn LED có thể gây giảm độ sáng.
- Để ngăn chặn tiêu hao năng lượng pin do quên tắt đèn LED, đèn sẽ tự tắt sau khoảng 2 phút.
- Cho dụng cụ nghỉ sau thời gian hoạt động liên tục.
- Không chạm vào vỏ khoen búa, vì nó rất nóng sau thời gian hoạt động liên tục.

Tiếng Việt

27. Không sử dụng sản phẩm nếu dụng cụ hoặc đuôi pin (giá lắp pin) bị biến dạng.
Lắp pin có thể gây ra chập mạch sẽ dễ dẫn đến thất thoát hoặc đánh lửa.
28. Giữ các đầu cuối của dụng cụ (giá lắp pin) không có mặt kim loại và bụi.
 - Trước khi sử dụng, đảm bảo sao cho mặt kim loại và bụi không dính vào khu vực đầu cuối.
 - Trong quá trình sử dụng, cố gắng không để mặt kim loại hoặc bụi trên dụng cụ không dính vào pin.
 - Khi tạm ngưng vận hành hoặc sau khi sử dụng, không để dụng cụ ở nơi có mặt kim loại hoặc bụi có thể rơi vào.
Làm như vậy có thể gây ra chập mạch sẽ dễ dẫn đến thất thoát hoặc đánh lửa.

CẢNH BÁO VỀ PIN LITHIUM-ION

Để kéo dài tuổi thọ, pin lithium-ion được thiết kế có chức năng bảo vệ nhằm ngăn chặn rò rỉ pin.

Trong các trường hợp từ 1 đến 3 được liệt kê bên dưới, khi sử dụng sản phẩm này, cho dù bạn đã kéo công tắc thi động cơ vẫn có thể ngừng hoạt động. Đây không phải là lỗi kỹ thuật mà là chức năng bảo vệ của máy.

1. Khi thời lượng sử dụng pin hết, động cơ sẽ ngừng.
Trong trường hợp này cần sạc pin ngay.
2. Nếu dụng cụ bị quá tải, động cơ có thể ngừng. Trong trường hợp này, nhà cung cấp dụng cụ và loại bỏ nguyên nhân gây quá tải. Sau đó bạn có thể sử dụng tiếp dụng cụ.
3. Nếu pin quá nóng khi làm việc quá mức, pin có thể ngừng tiếp điện.
Trong trường hợp này, ngừng sử dụng pin và đợi pin mát lại. Sau đó bạn có thể dùng tiếp.

Ngoài ra, vui lòng chú ý đến những cảnh báo và lưu ý sau.

CẢNH BÁO

Để tránh pin bị rò rỉ, phát nhiệt, thất thoát, nổ và đánh lửa sớm, vui lòng chú ý các biện pháp phòng ngừa sau.

1. Đảm bảo rằng mặt kim loại và bụi không dính vào pin.
 - Trong khi gia công, đảm bảo sao cho mặt kim loại và bụi không rơi vào pin.
 - Đảm bảo sao cho nếu có bất kỳ mặt kim loại và bụi nào rơi vào dụng cụ điện trong lúc gia công thì chúng không bị dính vào pin.
 - Không cất giữ pin chưa sử dụng ở nơi có mặt kim loại và bụi.
 - Trước khi cất giữ, lau sạch mặt kim loại và bụi có thể bám pin vào và không cất giữ cùng các vật dụng kim loại khác (vít, đinh, v.v...).
2. Không đục pin bằng vật sắc nhọn như đinh, không đập bằng búa, không đạp lên pin, không quăng hoặc tác động lực quá lớn lên pin.
3. Không sử dụng pin đã hỏng hoặc bị biến dạng rõ ràng.
4. Không dùng pin ngược cực.
5. Không gắn trực tiếp pin vào ổ cắm điện hoặc để bật lửa trên xe hơi.
6. Không sử dụng pin cho mục đích khác quy định.
7. Nếu pin chưa được sạc đầy, ngay cả khi hết thời gian sạc quy định, ngay lập tức ngừng chờ không sạc tiếp.
8. Không đặt hoặc làm cho pin chịu nhiệt độ hoặc áp suất cao chẳng hạn như trong lò vi sóng, máy sấy, vật chứa áp suất cao.
9. Giữ pin tránh xa lửa ngay lập tức nếu phát hiện pin bị rò rỉ hoặc có mùi hôi.
10. Không sử dụng pin ở khu vực tạo ra tĩnh điện mạnh.
11. Nếu pin bị rò rỉ, có mùi hôi, phát nhiệt, đổi màu, biến dạng hoặc có biểu hiện khác thường khi sử dụng, khi sạc pin hoặc cất giữ, ngay lập tức tháo pin ra khỏi thiết bị hoặc bộ sạc và ngừng sử dụng.

12. Không nhúng pin vào chất lỏng hoặc để bất kỳ chất lỏng chảy nào chảy vào bên trong. Chảy dồn chất lỏng dẫn điện, chẳng hạn như nước, có thể gây ra hư hỏng, dẫn đến cháy hoặc nổ. Cất giữ pin ở nơi thoáng mát, tránh xa các vật dễ cháy và dễ bắt lửa. Phải tránh xa môi trường khí gây ăn mòn.

CẢNH BÁO

1. Nếu chất lỏng bị rò rỉ từ pin dính vào mắt, không chà xát mắt, phải rửa mắt bằng nước sạch như nước máy và ngay lập tức liên hệ với bác sĩ.
Nếu không xử lý ngay, chất lỏng có thể gây thương tổn cho mắt.
2. Nếu chất lỏng bị rò rỉ dính vào da hoặc quần áo, lập tức rửa bằng nước sạch như nước máy.
Việc này có khả năng gây kích ứng da.
3. Nếu bạn thấy vết rỉ sét, mùi hôi, phát nhiệt, đổi màu, biến dạng, và/hoặc bất thường khác khi sử dụng pin lần đầu, không dùng nữa và trả lại cho nhà cung cấp hoặc cung ứng của bạn.

CẢNH BÁO

Nếu có vật dẫn điện dính vào các cực của pin lithium ion thì pin, có thể xảy ra hiện tượng đoản mạch và dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn. Khi cất giữ pin lithium ion, phải đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc với nội dung như sau.

- Không đặt các mảnh nhỏ, đinh, và dây dẫn điện như dây sắt và dây đồng vào hợp cát giữ.
- Để tránh hiện tượng đoản mạch, cần nắp pin vào dụng cụ hoặc gắn cẩn thận nắp pin để cất giữ cho đến khi không nhìn thấy lỗ thông gió.


LIÊN QUAN ĐẾN VẬN CHUYỂN PIN LITHIUM-ION

Khi vận chuyển pin lithium-ion, vui lòng quan sát các phòng ngừa sau đây.

CẢNH BÁO

Thông báo cho công ty chuyên chở là có kiện hàng chứa pin lithium-ion, cung cấp cho công ty này biết đầu ra công suất của pin và tuân theo hướng dẫn của công ty vận chuyển khi tổ chức vận tải.

- Pin lithium-ion vượt quá đầu ra công suất 100Wh được xem xét để đưa vào phân loại hàng hóa về Hàng hóa nguy hiểm và sẽ yêu cầu thủ tục áp dụng đặc biệt.
- Đối với việc vận chuyển ra nước ngoài, bạn phải tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc và quy định của nước đến.

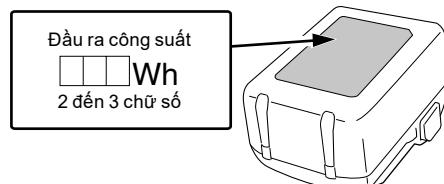

PHÒNG NGỪA KẾT NỐI THIẾT BỊ USB (UC18YSL3)

Khi xảy ra sự cố bất ngờ, dữ liệu trong thiết bị USB kết nối với sản phẩm này có thể bị hỏng hoặc mất dữ liệu. Luôn đảm bảo rằng đã sao chép dữ liệu trước khi kết nối vào sản phẩm này.

Xin lưu ý rằng công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ dữ liệu nào lưu trữ trong thiết bị USB mà bị hỏng hoặc bị mất, cũng như bất kỳ sự hư hỏng nào có thể xảy ra cho thiết bị đã kết nối.

CẢNH BÁO

- Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra cáp USB đang kết nối xem có bất kỳ lỗi hoặc hư hỏng nào không.
Sử dụng cáp USB bị lỗi hoặc bị hư hỏng có thể gây bốc khói hoặc bốc cháy.
- Khi không sử dụng sản phẩm, hãy đậy cổng USB bằng nắp cao su.
Bụi, v.v... bám trong cổng USB có thể gây bốc khói hoặc bốc cháy.

CHÚ Ý

- Thỉnh thoảng có thể bị tạm ngưng trong thời gian sạc USB.
- Khi không sạc thiết bị USB, rút thiết bị USB ra khỏi bộ sạc.
Nếu không làm như thế thì không chỉ làm giảm tuổi thọ pin của thiết bị USB mà còn có thể dẫn đến sự cố không mong muốn.
- Một số thiết bị USB sẽ không sạc được, tùy thuộc vào loại thiết bị.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VỀ CÁC CHỨC NĂNG CHỐNG BỤI VÀ CHỐNG NƯỚC

Sản phẩm này tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ IP56 (chống bụi và chống nước) dành cho các thiết bị điện theo quy định của các điều lệ IEC quốc tế. (Chỉ có phần chính tuân thủ tiêu chuẩn bảo vệ IP56 khi được trang bị với pin.)

[Mô tả của các mã IP]**IP56**

→ Tiêu chuẩn bảo vệ đối với việc thấm nước

Phải là không có tác dụng phụ trên các thiết bị khi phun với các tia nước mạnh từ mọi hướng (chống nước).
(Phun 100 lít nước mỗi phút trong khoảng ba phút từ khoảng cách gần ba mét bằng cách sử dụng vòi phun có đường kính 12,5 mm)

→ Tiêu chuẩn bảo vệ đối với sự tấn công từ bên ngoài của các vật cứng

Bụi có thể gây ra các tác dụng phụ trên thiết bị không thể xâm nhập vào (chống bụi).

(Thiết bị được để lại không thể hoạt động trong buồng thử nghiệm nơi các phần rất nhỏ của bột đá có đường kính nhỏ hơn 75 µm bay trong không khí bằng cách sử dụng máy bơm ở tỉ lệ 2 kg một mét khối trong tám giờ.)

Thiết bị được thiết kế để chịu được các tác động của bụi và nước, nhưng không đảm bảo sẽ không bị hư hỏng. Không sử dụng hoặc để thiết bị ở những nơi có quá nhiều bụi, hoặc những nơi ngập nước hay có nước mưa.

TÊN CÁC BỘ PHẬN (H. 1 – H. 15)

①	Võ khoan búa	⑯	Vòng chữ O
②	Cữ chẵn (A)	⑰	Chốt
③	Vòng ma sát (C)	⑲	Lỗ vặn lực giác
④	Đèn LED	⑳	Khía rãnh
⑤	Công tắc khởi động	㉑	Vít
⑥	Bảng phân phối điện	㉒	Công tắc chỉ báo mức pin
⑦	Pin	㉓	Đèn chỉ báo mức pin
⑧	Móc	㉔	Bảng điều khiển màn hình
⑨	Tay cầm	㉕	Công tắc bộ phận đèn
⑩	Nútձձձ	㉖	Đèn chỉ báo ánh sáng
⑪	Võ máy	㉗	Công tắc chọn chế độ siết chặt
⑫	Cữ chẵn (B)	㉘	Đèn hiển thị chế độ siết chặt
⑬	Vòng ma sát (B)	㉙	Võ cao su
⑭	Chốt	㉚	Cổng USB
⑮	Đèn chỉ thị sạc	㉛	Cáp USB
⑯	Lỗ vặn lực giác		

CÁC BIỂU TƯỢNG**CẢNH BÁO**

Các biểu tượng sau đây được sử dụng cho máy. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu ý nghĩa của các biểu tượng này trước khi sử dụng.

	WR36DA / WR36DB : Cờ lê Động lực Dùng pin
	Để giảm rủi ro bị thương, người dùng phải đọc sách hướng dẫn.
	Dòng điện một chiều
	Điện áp định mức
	Tốc độ không tải
	Dao động trên phút
	Tỷ lệ xung kích
	Bu lông thường
	Bu lông cường độ cao
	Chế độ cao
	Chế độ trung bình
	Chế độ thấp 2
	Chế độ thấp 1
	Mô men xoắn siết chặt (Tối đa)

Tiếng Việt

	Kích thước vít vuông
	Trọng lượng
	Chuyển đổi BẤT
	Chuyển đổi TẮT
	Ngắt kết nối pin
	Công tắc bộ phận đèn
	Luôn Mở (tắt sau 2 phút)
	Đèn chì SW-ON
	Luôn tắt
	Xoay theo chiều kim đồng hồ
	Xoay theo chiều ngược kim đồng hồ
	Công tắc chỉ báo pin còn lại
	Sáng ; Lượng pin còn lại là trên 75%.
	Sáng ; Lượng pin còn lại là 50% - 75%.
	Sáng ; Lượng pin còn lại là 25% - 50%.
	Sáng ; Lượng pin còn lại dưới 25%.
	Nháp nháy ; Lượng pin còn lại gần hết. Hãy sạc pin ngay khi có thể.
	Nháp nháy ; Đầu ra bị treo do nhiệt độ cao. Tháo pin ra khỏi dụng cụ và để pin nguội hoàn toàn.
	Nháp nháy ; Đầu ra bị treo do lỗi hoặc sự cố. Vấn đề có thể là pin, vì vậy vui lòng liên hệ với đại lý của bạn.
	Công tắc chọn chế độ siết chặt
	Đèn hiển thị chế độ siết chặt
	Chế độ thấp 1 / Chế độ thấp 2 Đối với công việc đòi hỏi phải có những điều chỉnh chính xác như khi vặn chặt các bu lông đường kính nhỏ.
	Chế độ trung bình Đối với công việc đòi hỏi sức mạnh để nén chặt trong quá trình siết.

	Chế độ cao Đối với công việc đòi hỏi sức mạnh và tốc độ trong quá trình siết.
	Cảnh báo

CÁC PHỤ TÙNG TIÊU CHUẨN

Ngoài phần chính (1 bộ), bộ sản phẩm này còn chứa các phụ tùng được liệt kê trong trang 73.

Phụ tùng tiêu chuẩn có thể thay đổi mà không báo trước.

ỨNG DỤNG

Siết chặt và nới lỏng mọi loại bu lông và đai ốc, dùng để cố định các hạng mục kết cấu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông số kỹ thuật của máy này được liệt kê trong Bảng ở trang 72.

CHÚ Ý

Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của HiKOKI, các thông số kỹ thuật nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không thông báo trước.

ẠC PIN

Trước khi sử dụng dụng cụ điện, sạc pin như hướng dẫn bên dưới.

1. **Cắm dây nguồn** của máy sạc pin vào ổ điện.
Khi cắm phích bộ sạc vào ổ cắm điện trên tường, đèn chỉ thị sạc sẽ nhấp nháy màu đỏ (cách nhau 1 giây).
2. **Lắp pin vào máy sạc pin.**
Lắp chặt pin vào bộ sạc như minh họa ở **Hình 3** (trên trang 2).
3. **Sạc pin**
Khi lắp pin vào bộ sạc, đèn chỉ thị sạc sẽ nhấp nháy màu xanh.
Khi pin đã được sạc đầy, đèn chỉ thị sạc sẽ sáng với màu xanh lá cây. (Xem **Bảng 1**)

(1) Dấu hiệu đèn chỉ thị sạc

Các dấu hiệu đèn chỉ thị sạc sẽ được trình bày ở **Bảng 1** theo tình trạng của bộ sạc hay pin sạc.

Bảng 1

Đầu hiệu đèn chỉ thị sạc

Đèn chỉ thị sạc (ĐỎ / XANH DƯƠNG / XANH LÁ / TÍM)	Trước khi sạc pin	Nhấp nháy (ĐỎ)	Sáng trong 0,5 giây. Không sáng trong 0,5 giây. (tắt trong 0,5 giây)	Đã cắm vào nguồn điện
	Trong khi sạc pin	Nhấp nháy (XANH DƯƠNG)	Sáng trong 0,5 giây. Không sáng trong 1 giây. (tắt trong 1 giây)	Dung lượng pin ít hơn 50%
	Trong khi sạc pin	Nhấp nháy (XANH DƯƠNG)	Sáng trong 1 giây. Không sáng trong 0,5 giây. (tắt trong 0,5 giây)	Dung lượng pin ít hơn 80%
		Sáng (XANH DƯƠNG)	Sáng liên tục	Dung lượng pin nhiều hơn 80%
	Sạc pin xong	Sáng (XANH LÁ)	Sáng liên tục (Tiếng chuông liên tục: khoảng 6 giây)	
	Ché độ chờ quá nóng	Nhấp nháy (ĐỎ)	Sáng trong 0,3 giây. Không sáng trong 0,3 giây. (tắt trong 0,3 giây)	Pin quá nóng. Không thể sạc. (Tiến trình sạc pin sẽ bắt đầu khi pin nguội).
	Không thể sạc pin	Chập chờn (TÍM)	Sáng trong 0,1 giây. Không sáng trong 0,1 giây. (tắt trong 0,1 giây) (Tiếng chuông ngắt quãng: khoảng 2 giây)	Hóng pin hay bộ sạc

(2) Về nhiệt độ và thời gian sạc của pin sạc

Nhiệt độ và thời gian sạc sẽ thực hiện theo nội dung trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2

Bộ sạc		UC18YSL3				
Pin	Loại pin	Li-ion				
	Nhiệt độ mà theo đó pin có thể được sạc lại	0°C–50°C				
Điện áp sạc	V	14,4		18		Sêri Đa vôn
Pin	Thời gian sạc, xấp xỉ (Ở 20°C) phút	Sêri BSL14xx (4 cục pin)		Sêri BSL18xx (5 cục pin)		Sêri Đa vôn (10 cục pin)
		BSL1415S : 15 BSL1415 : 15 BSL1415X : 15 BSL1420 : 20 BSL1425 : 25 BSL1430C: 30	BSL1430 : 20 BSL1440 : 26 BSL1450 : 32 BSL1460 : 38	BSL1815S : 15 BSL1815 : 15 BSL1815X : 15 BSL1820 : 20 BSL1820M: 20 BSL1825 : 25 BSL1830C: 30 BSL1840M: 40 BSL1850C: 32	BSL1830 : 20 BSL1840 : 26 BSL1850 : 32 BSL1850MA: 32 BSL1860 : 38	BSL36A18: 32 BSL36A18X: 32 BSL36B18: 52 BSL36B18X: 52
USB	Điện thế sạc	V	5		2	
	Hiện đang sạc	A				

CHÚ ÝThời gian sạc có thể thay đổi theo nhiệt độ xung quanh
và điện áp nguồn điện.

4. Rút dây nguồn của máy sạc pin khỏi ổ điện.

5. Giữ chắc máy sạc pin và rút pin ra.

CHÚ ÝĐảm bảo rút pin ra khỏi máy sạc pin sau khi sử dụng,
sau đó bảo quản nó.**Liên quan đến hiện tượng xả pin khi dùng pin mới,
v.v...**Vì hóa chất bên trong của các cục pin mới và pin chưa
được sử dụng trong một thời gian dài chưa được hoạt
hóa, nên hiện tượng xả pin có thể xảy ra khi sử dụng
chúng lần đầu hay lần thứ hai. Đây là hiện tượng tạm
thời và thời gian thông thường cần thiết để sạc lại pin
sẽ được phục hồi bằng cách sạc pin từ 2–3 lần.

Cách kéo dài tuổi thọ pin

- (1) Sạc pin trước khi chúng hoàn toàn cạn kiệt.
Khi bạn cảm thấy công suất của dụng cụ trở nên yếu hơn, ngừng sử dụng dụng cụ và sạc pin.
Nếu bạn cứ tiếp tục sử dụng dụng cụ và làm cạn hết dòng điện, pin có thể bị hỏng và rút ngắn tuổi thọ.
- (2) Tránh sạc pin ở nhiệt độ cao.
Pin sạc sẽ nóng lên ngay sau khi sử dụng. Nếu sạc pin ngay sau khi sử dụng, các chất hóa học bên trong pin sẽ hỏng, và tuổi pin sẽ bị rút ngắn. Để pin nghỉ ngơi và sạc lại sau khi pin đã nguội.

CÀNH BÁO

- Nếu pin được sạc lúc còn nóng do bị để một thời gian dài ở vị trí có ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp hoặc do pin vừa được sử dụng, thì đèn chỉ thị sạc của bộ sạc sẽ sáng trong 0,3 giây, không sáng trong 0,3 giây (tắt trong 0,3 giây). Trong trường hợp này, trước tiên để pin nguội rồi sau đó bắt đầu sạc.
- Khi đèn chỉ thi sạc chập chờn (cách nhau 0,2 giây), hãy kiểm tra và láy ra bất kỳ vật thể lạ nào trong đầu nối pin của bộ sạc. Nếu không có vật thể lạ nào, rất có thể pin hoặc máy sạc pin đang có trục trặc. Hãy mang nó đến Các trung tâm bảo dưỡng ủy quyền.
- Do máy vi tính tích hợp mất khoảng 3 giây để xác nhận pin đang được sạc với UC18YSL3, chờ tối thiểu 3 giây trước khi lắp pin lại để tiếp tục sạc. Nếu pin được lắp lại trong vòng 3 giây, có thể pin chưa được sạc đầy đủ.

LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

Hành động	Hình	Trang
Tháo và lắp pin	2	2
SẠC PIN	3	2
Lắp đầu tuýp*1	4	2
Lắp đầu tuýp*1	5	3
Đảo hướng xoay	6	3
Vận hành chuyên đổi	7	3
Tháo và gắn móc treo	8	3
Chì báo pin còn	9	3
Cách sử dụng đèn LED*2	10	4
Chức năng chọn chế độ siết chặt*3	11	4
Cách sử dụng móc	12	4
Sạc thiết bị USB từ ổ cắm điện	13-a	5
Sạc thiết bị USB và pin từ ổ cắm điện	13-b	5
Cách sạc thiết bị USB	14	5
Khi hoàn tất sạc thiết bị USB	15	5
Lựa chọn phụ tùng	—	74

*1 Lắp đặt một đầu tuýp

Chọn đầu tuýp sẽ dùng
[WR36DA]

(1) Trượt vòng chữ O ra khỏi rãnh, sau đó chỉnh lỗ của đầu tuýp thẳng với lỗ của đe và đút đe vào đầu tuýp.

(2) Lắp chốt vào đầu tuýp.

(3) Trong khi vẫn bảo đảm rằng chốt không rơi, gắn vòng chữ O vào rãnh trên đầu tuýp.

[WR36DB]

(1) Cân chỉnh các phần hình vuông của đầu tuýp và cữ chấn thẳng hàng với nhau.

(2) Đảm bảo việc lắp chốt đầu tuýp bằng cách đẩy đầu tuýp vào cữ chấn hết mức có thể.

(3) Khi tháo đầu tuýp, kéo nó ra khỏi cữ chấn.

*2 Cách sử dụng đèn LED

CHÚ Ý

Để ngăn chặn tiêu hao năng lượng pin do quên tắt đèn LED, đèn sẽ tự tắt trong khoảng 2 phút..

*3 Chức năng chọn chế độ siết chặt

CÀNH BÁO

Chọn chế độ siết chặt khi nhấn công tắc khởi động. Nếu không có thể gây ra hư hỏng.

Bằng cách sử dụng công tắc chọn chế độ siết chặt, mô men xoắn siết chặt có thể được điều chỉnh theo loại công việc.

Chế độ siết chặt chuyển giữa 4 chế độ khác nhau mỗi lần công tắc chọn chế độ siết chặt được nhấn.

BẢO DƯỠNG VÀ KIỂM TRA

1. Kiểm tra chia ván

Chia ván lục giác hoặc chia ván lỗ vuông bị mòn hoặc biến dạng sẽ không mang lại độ siết chặt phù hợp giữa đai ốc hoặc cữ chấn, do đó sẽ làm thiếu mômen xoắn siết chặt. Chú ý đến sự hao mòn của lỗ chia ván theo định kỳ, và thay mới nếu cần.

2. Kiểm tra các đinh ốc đã lắp

Thường xuyên kiểm tra tất cả các đinh ốc đã lắp và đảm bảo rằng chúng được siết chặt. Nếu có bất kỳ đinh ốc nào bị nới lỏng, siết chặt lại ngay lập tức. Nếu không làm như vậy có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng.

3. Bảo dưỡng động cơ

Cuộn dây động cơ là "trái tim" của dụng cụ điện. Kiểm tra và bảo dưỡng để đảm bảo cuộn dây không bị hư hỏng và/hoặc ẩm ướt do đính đầu nhớt hoặc nước.

4. Kiểm tra các thiết bị đầu cuối (dụng cụ và pin)

Hãy đảm bảo sao cho mặt kim loại và bụi không dính vào các thiết bị đầu cuối.

Kiểm tra trước, trong và sau khi vận hành mỗi khi có nhu cầu.

THÂN TRỌNG

Loại bỏ mọi mặt kim loại hoặc bụi có thể dính trên các thiết bị đầu cuối.

Không làm như vậy có thể dẫn đến hư hỏng.

5. Vệ sinh bên ngoài

Khi dụng cụ máy bị xỉn màu, dùng vải khô mềm hoặc miếng vải thấm nước xà phòng lau sạch. Không sử dụng dung môi cloric, xăng hoặc chất pha loãng sơn, vì chúng làm tan chảy nhựa.

6. Bảo quản

Bảo quản dụng cụ máy ở nơi có nhiệt độ thấp hơn 40°C và tránh xa tầm tay trẻ em.

CHÚ Ý

Cắt giữ pin Lithium-ion

Đảm bảo pin lithium-ion đã được sạc đầy trước khi cắt giữ.

Cắt giữ pin trong một thời gian dài (từ 3 tháng trở lên) với mức sạc yếu có thể làm cho pin bị suy giảm hiệu suất, giảm đáng kể thời gian sử dụng pin hoặc làm cho pin bị mất khả năng sạc lại.

Tuy nhiên, việc giảm đáng kể thời gian sử dụng pin có thể được phục hồi bằng cách sạc và sử dụng pin liên tục từ hai đến năm lần.

Nếu thời gian sử dụng pin là cực ngắn mặc dù đã liên tục sạc và sử dụng, thì xem như là đã bị chai pin và cần phải mua pin mới.

CÀNH BÁO

Trong khi vận hành và bảo trì dụng cụ điện, phải tuân theo các nguyên tắc an toàn và tiêu chuẩn quy định của từng quốc gia.

Lưu ý quan trọng về pin dành cho các dụng cụ điện không dây HIKOKI

Luôn sử dụng pin chính hãng theo quy định của chúng tôi. Chúng tôi không thể đảm bảo cho sự an toàn và hiệu quả của dụng cụ điện không dây nếu dụng cụ được sử dụng với pin khác loại mà chúng tôi khuyến nghị, hoặc khi pin bị tháo rời hoặc sửa chữa (chẳng hạn như tháo và thay thế pin hoặc các bộ phận bên trong khác).

CHÚ Ý

Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của HIKOKI, các thông số kỹ thuật nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không thông báo trước.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Dùng các cách kiểm tra trong bảng dưới đây nếu máy không hoạt động bình thường. Nếu điều này không khắc phục được sự cố của bạn, hãy liên hệ với đại lý bán hàng hay Trung tâm Bảo hành Ủy quyền của HIKOKI.

1. Dụng cụ điện

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Dụng cụ không chạy	Không còn điện năng trong pin	Sạc pin.
Dụng cụ đột ngột dừng lại	Dụng cụ bị quá tải	Thoát khỏi những vấn đề gây ra quá tải.
	Pin bị quá nóng.	Để pin nguội xuống.
	Công tắc khởi động được nhấn giữ trong 5 phút hoặc hơn.	Đây không phải là hư hỏng. Động cơ tự động ngừng để ngăn chặn hư hỏng cho dụng cụ.
Đầu tuýp dụng cụ -không thể gắn -roi ra -không thể tháo ra	Hình dạng của phần gắn kèm không phù hợp	Đảm bảo sử dụng đầu tuýp với kích thước vít vuông thích hợp. WR36DA: 19 mm WR36DB: 12,7 mm
Không thể kéo công tắc	Nút chọn thuận chiều/ngược chiều được đặt ở giữa	Nhấn chất nút vào vị trí cho hướng quay mong muốn.
Một tiếng ồn tần số cao bất thường xảy ra khi công tắc khởi động được kéo.	Công tắc khởi động được kéo một chút.	Đây không phải là hư hỏng. Sẽ không xảy ra nếu công tắc khởi động được kéo một cách đầy đủ hơn.
Không thể lắp đặt pin	Cố lắp pin không phải là pin đã được chỉ định cho dụng cụ.	Xin vui lòng lắp pin loại đa vôn.

Tiếng Việt

2. Bộ sạc

Triệu chứng	Nguyên nhân có thể	Cách khắc phục
Đèn chỉ báo sạc nháy nhanh màu tím, báo việc sạc pin chưa bắt đầu.	Pin không được đưa vào theo mọi cách. Có vật lạ trong pin hoặc nơi pin được gắn vào.	Đưa pin vào một cách chắc chắn. Loại bỏ vật lạ.
Đèn chỉ báo sạc nháy đỏ, báo việc sạc pin chưa bắt đầu.	Pin không được đưa vào theo mọi cách. Pin bị quá nóng.	Đưa pin vào một cách chắc chắn. Nếu để riêng, pin sẽ tự động bắt đầu sạc nếu nhiệt độ của nó giảm, nhưng điều này có thể làm giảm tuổi thọ của pin. Khuyến cáo nên làm nguội pin ở một nơi thông thoáng tránh xa ánh sáng mặt trời trước khi sạc.
Thời gian sử dụng pin ngắn mặc dù pin được sạc đầy.	Tuổi thọ pin bị cạn kiệt.	Thay thế pin mới.
Tổn thời gian dài để sạc pin.	Nhiệt độ của pin, bộ sạc, hoặc môi trường xung quanh cực kỳ thấp.	Sạc pin trong nhà hoặc trong môi trường khác ấm hơn.
	Lỗ thông trên bộ sạc bị nghẽn, làm các phần bên trong quá nóng.	Tránh làm nghẽn các lỗ thông.
	Quạt làm mát không chạy.	Liên hệ với Trung tâm Bảo hành ủy quyền của HiKOKI để sửa chữa.
Tắt đèn nguồn USB và ngừng sạc thiết bị USB.	Dung lượng pin gần hết.	Thay pin bằng pin còn điện năng. Cắm phích cắm của bộ sạc vào ổ cắm điện.
Đèn nguồn USB không tắt mặc dù thiết bị USB đã sạc xong.	Đèn nguồn USB nháy nháy màu xanh lá cây báo hiệu cần sạc USB.	Đây không phải là hư hỏng.
Không rõ trạng thái sạc của thiết bị USB, hoặc không chắc đã hoàn tất việc sạc pin của thiết bị.	Đèn nguồn USB không tắt ngay cả khi sạc đầy.	Kiểm tra thiết bị USB đang sạc để xác nhận trạng thái sạc.
Sạc thiết bị USB bị tạm dừng.	Vừa cắm bộ sạc vào ổ cắm điện vừa dùng pin làm nguồn điện để sạc thiết bị USB.	Đây không phải là hư hỏng. Bộ sạc tạm dừng tính năng sạc USB trong khoảng 5 giây khi có sự khác nhau giữa các nguồn điện.
	Vừa lắp pin vào bộ sạc vừa dùng ổ cắm điện làm nguồn điện để sạc thiết bị USB.	Đây không phải là hư hỏng. Bộ sạc tạm dừng tính năng sạc USB trong khoảng 5 giây trong khi kiểm tra xem pin đã được sạc đầy thành công hay chưa.
Sạc thiết bị USB sẽ tạm dừng khi pin và thiết bị USB được sạc đồng thời.	Pin đã được sạc đầy.	Đây không phải là hư hỏng. Bộ sạc tạm dừng tính năng sạc USB trong khoảng 5 giây trong khi kiểm tra xem pin đã được sạc đầy thành công hay chưa.
Sạc thiết bị USB sẽ không được bắt đầu khi pin và thiết bị USB được sạc đồng thời.	Dung lượng pin còn lại cực kỳ thấp.	Đây không phải là hư hỏng. Khi dung lượng pin đạt đến một mức nhất định, sạc USB sẽ tự động bắt đầu.

กฎความปลอดภัยโดยทั่วไป

△ คำเตือน

โปรดอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมด การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อก เกิดไฟไหม้ และ/หรือการบาดเจ็บสาหัสได้

บันทึกคำเตือนและคำแนะนำไว้สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

คำว่า “เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์” ในคำเตือนนี้ หมายถึงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานกับปลั๊กไฟฟ้า (มีสายไฟ) หรือใช้งานกับแบตเตอรี่ (ไร้สาย)

1) ห้ามทิ้งงานอย่างปลอดภัย

- a) รักษาพื้นที่ที่ทำงานให้สะอาดและยังส่วนสว่างเพียงพอ สิ่งของที่เกะกะหรือที่ไม่มีดีจะนำมายื่นอุบัติเหตุ
- b) อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในบรรยากาศที่อ่อนไหว เช่น มีของเหลวในไฟ แก๊สหรือฝุ่น เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อาจเกิดประกายไฟซึ่งอาจทำให้ผู้อ่อนไหวติดไฟได้
- c) ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าให้ใกล้จากเด็กและคนพิการ คนที่ว่าแก้วทำให้คุณภาพสามารถใช้งานได้

2) ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

- a) ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะสมกับเด้าเสียบ อ่อนตัวด้วยปลั๊ก อย่าใช้ปลั๊กของดัวปั๊บแรงตันไฟฟ้ากับเครื่องมือไฟฟ้าชนิดที่ต้องดัน ปลั๊กับเด้าเสียบปีกไม่พอดีกับจุดทำให้คุณภาพไฟฟ้าดูด อย่าให้ดูดด้วยนิ้วที่ต้องดัน เรื่องท่อโลหะ เครื่องทำความร้อน เตาอบ ตู้เย็น เป็นต้น อาจถูกไฟฟ้าดูดถ้าร่างกายของคุณต้องจรดเดิน
- b) อย่าใช้หัวคุณสมบัติหัวนิ้วที่ต้องดัน เรื่องท่อโลหะ อย่างการทำความร้อน เตาอบ ตู้เย็น เป็นต้น อาจถูกไฟฟ้าดูดถ้าร่างกายของคุณต้องจรดเดิน
- c) อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน้ำฝนหรือความเปียกชื้น น้ำที่เข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าดูด
- d) อย่าใช้สายไฟฟ้าในงานอื่น อย่าใช้สายเพื่อหัว ดึงหรือเสียบเครื่องมือไฟฟ้า ให้สายไฟอยู่ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของเหลวคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เคลื่อนไหว สายที่ชำรุดหรือตึงอาจทำให้คุณภาพไฟฟ้าดูดได้ถ่าย สายที่ชำรุดหรือตึงอาจทำให้คุณภาพไฟฟ้าดูดได้ถ่าย
- e) เมื่อใช้สายเครื่องมือไฟฟ้านอกอาคาร เมื่อใช้สายที่เหมาะสมจะลดความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าดูด

- f) ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในสถานที่ที่มีความชื้นได้ ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันฟลูตดเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อก

3) ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- a) ระวังตัว อยู่สีส้มที่คุณกำลังทำ ใช้สายยูส์เดนเนิลเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าเมื่อคุณอ่อนเพลียหรือกินยา สุรา หรือยาเสพติด การขาดสติชั่วขณะเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณบาดเจ็บสาหัส

- b) ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมเว้นคาดป้องกันแสบอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากันฝุ่น รองเท้ากันลื่น หมวกนิรภัย หรืออุปกรณ์อุปกรณ์อื่นๆ ที่เหมาะสม จะลดภาระเจ็บของจากการ跌ลงได้
- c) ป้องกันเครื่องจักรทำงานโดยไม่ต้องใช้ ออย่าเลิมให้สวิตช์อยู่ในตำแหน่งปิด ก่อนเปลี่ยนไฟและ/หรือต่อหัวกับแบตเตอรี่ ในการเก็บ หรือการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ เมื่อจับเครื่องมือไฟฟ้าเมื่อหัวอยู่ด้านหลังสวิตช์ หรือเมื่อเปลี่ยนบล็อกขนาดเบลสวิตช์ไว้จากทำให้เกิดอุบัติเหตุ
- d) เอาสักปันกับแหล่งไฟประยะที่ติดกับส่วนหมุนของเครื่องมือไฟฟ้าจากทำให้คุณบาดเจ็บได้
- e) ออย่าเอื้อมձา ยืนให้มั่นและสมดุลตลอดเวลา ทำให้เกิดคุณภาพเชื่อมโยงไฟฟ้าได้ดีขึ้นเมื่อเมื่อเหตุที่ไม่คาดคัน
- f) แต่งตัวให้หดดุม อย่าสวมเสื้อผ้าห่วงหรือเครื่องประดับ ให้ผม เสื้อผ้าและของที่อยู่ห่างจากชั้นส่วนที่เคลื่อนที่ เสื้อผ้าห่วง ควรจะประดับหรือยอมพยายามจากถูกชั้นส่วนหมุนรั้งเข้าไป
- g) ถ้าออกแนวเรื่องมือไฟฟ้าให้ต้องกับชุดดูดฝุ่นหรือเศษวัสดุ ให้เมื่อต้องแล่ใช้งานอย่างถูกต้อง ใช้เครื่องเก็บฝุ่นเพื่อลดฝุ่นลงที่อันตราย
- 4) การใช้ชุดบำรงภัยฯเครื่องมือไฟฟ้า
 - a) ออย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าโดยมีนิ่นกำลัง ใช้เครื่องมือที่ถูกต้องกับงานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกต้องจะทำให้ได้ก้าวและปลอดภัยกว่า ในอัตราตามที่ออกแบบไว้แล้ว
 - b) ออย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าสวิตช์ปิดเปิดไม่ได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้จะมีอันตรายและต้องซ้อมเสียง
 - c) ถอนปลั๊กจากแหล่งไฟฟ้าและ/หรือต่อหัวกับแบตเตอรี่ หรือรีเซ็ต แม่กล่องก่อนทำการรับรับแต่งได้ เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือเก็บรักษา มาตรฐานป้องกันเช่นนี้จะลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่เครื่องมือไฟฟ้าจะเริ่มทำงานโดยไม่ต้องใจ
 - d) เก็บเครื่องมือไฟฟ้าให้ห่างจากเด็ก และอย่ายอมให้ผู้ที่ไม่เคยใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าหรือคำแนะนำเหล่านี้ให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีอันตรายมากเมื่อยื่นเมื่อยื่นของคนที่ไม่ชำนาญ
 - e) บำรุงภัยฯเรื่องมือไฟฟ้า ตรวจดูศูนย์เครื่องเสื่อม ส่วนบิดงอ ชำรุด หรือสภาพอื่นๆ ที่สิ่งต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากชำรุด ให้ซ่อมแซมเสียก่อนใช้งาน อุบัติเหตุจันวนมากเกิดจากเครื่องมือไฟฟ้าที่บำรุงรักษาไม่ดีพอ
 - f) ให้เครื่องมือตัดมีความคมและสะอาด เครื่องมือตัดที่บารุงรักษาอย่างถูกต้องและมีขอบคมจะไม่ค่อยบิดงอ และควบคุมได้ดีมากกว่า
 - g) ใช้เครื่องมืออุปกรณ์เสริม และเครื่องมือชั้นเลิศชั้นน้อย ของตามคำแนะนำเหล่านี้ โดยคำนึงถึงสภาพการทำงาน และงานที่จะทำ การใช้เครื่องมือเพื่อทำงานที่แตกต่างไปจากสิ่งที่กำหนดไว้เหล่านั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

- 5) การดูแลภัยทางการใช้แบบเดอร์
a) ชาร์จแบบเดอร์ช้าโดยใช้เครื่องชาร์จตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้เท่านั้น
หากนำเครื่องชาร์จที่เพิ่มกระแสหัวรับปัจจุบันกับแบบเดอร์ประเภทอื่นมาใช้ชาร์จแบบเดอร์อีกประเภทฯ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

b) ใช้เครื่องมือที่ต้องการกำลังไฟกับแบบเดอร์ตามประเภทที่ได้ระบุไว้เท่านั้น
การใช้แบบเดอร์แบบอื่นนอกจากทำให้เกิดไฟไหม้และการบาดเจ็บได้

c) เมื่อไม่ใช้งานแบบเดอร์ ควรเก็บให้ห่างจากวัสดุที่เป็นโลหะ เช่น คลิปหนีบกระดาษ เหรียญ กุญแจ ตะปู สกรู หรือวัสดุที่เป็นโลหะขนาดเล็กฯ ที่สามารถซึมน้ำต่อหัวต่อหัวตัวอย่างกันได้ การลัดวงจรข้าวต่อบนแบบเดอร์เข้าตัวอย่างกันอาจทำให้เกิดแหลมไฟพุฟงหรือไฟไหม้ได้

d) ภัยต่อสภาวะที่เป็นอันตราย อาจมีของเหลวรั่วซึมออกจากแบบเดอร์ ห้ามสัมผัสกับของเหลวจังกล้ว หากสัมผัสกับของเหลวโดยบังเอิญ ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด หากของเหลวเข้าตา ควรรีบไปพบแพทย์ ของเหลวที่หลอกจากแบบเดอร์อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้แพ้ไฟไหม้พุฟงได้

6) การซ่อมบำรุง

7. ห้ามลัดวงจรแบบเดอร์แบบเดอร์ ใจกลางห้องหรือเสียหายได้ กระแสไฟและความร้อนสูง ซึ่งทำให้แบบเดอร์ไฟไหม้หรือเสียหายได้

8. ห้ามเปลี่ยนแบบเดอร์ หากแบบเดอร์รีบว่าอุ่นอาจทำให้เกิดการระเบิดได้

9. นำแบบเดอร์ที่ซื้อมากลับไปรับร้านที่ซื้อ หากชาร์จแบบเดอร์และสามารถใช้งานแบบเดอร์ได้เพียงช่วงสั้นๆ เท่านั้น ห้ามทิ้งแบบเดอร์ไว้ที่ด้วยประจุจนหมดแล้ว

10. ห้ามใส่สักดิจญาในช่องระบบอากาศของเครื่องชาร์จ การใส่สักดิจญาในโลหะหรือวัสดุอีกตัวใดที่เข้าไปในช่องระบบอากาศจะทำให้เกิดอันตรายจากการไฟฟ้าดูดหรือทำให้เครื่องชาร์จเสียหาย

11. ตรวจสอบแรงดันที่เกิดขึ้นจริงด้วยประแจวัดแรงดัน

12. ปิดเครื่องเมื่อก่อนเปลี่ยนนิคการหมุน ปล่อยสวิตช์และรอให้เครื่องมือหยุดทำงานก่อนเปลี่ยนทิศการหมุน

13. ห้ามสัมผัสกับส่วนที่หมุนอยู่ ห้ามให้บริเวณส่วนที่หมุนอยู่เข้าใกล้เมื่อคุณหรือส่วนอื่นๆ ดู ของร่างกายคุณ คุณอาจถูกดึงหรือถูกหมุนรั้งเข้าไปติดกับส่วนที่หมุน รวมถึง ระดับรั้งไฟไปสัมผัสกับส่วนที่หมุนหลังใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน เนื่องจากตอนข้างร้อนและทำให้เกิดแพทพหงส์ได้

14. กรุณาใช้ส่วนที่จะติดตั้งที่กำหนด ซึ่งได้ทำรายการไว้ในคู่มือการใช้งานและแคตตาล็อกของ HiKOKI อาจเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บหากไม่ปฏิบัติตาม

15. ให้แนใจว่าได้ติดตั้งส่วนที่จะติดตั้งเข้ากับที่ไว้แน่นหนาดีแล้ว หากส่วนที่จะติดตั้งไม่ได้ติดตั้งไว้อย่างแน่นหนา อาจทำให้หลุดออกจาก

ก้าวที่ ๔

ເງິນປີ້ພົມເກົວຄົກລະຫັງໄຈກຳ

អាក្សតានិង្វោគនិងការរំលែករំលែកដែលមានសារជាមួយ

คำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับใช้งานกระแทกแบบไร้สาย

ถือเครื่องเงื่อนไขไฟฟ้าบริเวณมือจับที่เป็นคนจนขาดการทำงานในลักษณะ
ที่สำคัญต่อสัมภาระกับสายไฟที่ซ่อนอยู่ สาหรับที่รับเสียบสายไฟในห้อง
“ฝีกระแสไฟฟ้าให้ไฟลุกค่าน” อาจทำให้ส่วนที่เป็นไล่ของเครื่องเงื่อนไขไฟฟ้า
ไม่เกิดเดนหุ่ม “ฝีกระแสไฟฟ้าให้ไฟลุกค่าน” และจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานลุกไฟฟ้า
ขึ้นได้

คำเตือนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

1. เคื่องฟื้นฟื้นให้ฟ้าแบบพกพาสำหรับขันหัวเรือคลายสักเกลี่ยวและน็อตใช้สำหรับเดินทางการปฏิบัติงานนี้ท่านนั้น
 2. ให้เงินไว้ก็ให้เครื่องมืออย่างดีขณะทำงาน มิดนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บได้
 3. ให้เงินไว้ได้แล้วแต่เตอร์ไว้แน่นหนาดีแล้ว ถ้าหากแบบเตอร์เกิดหลวม จะทำให้หักดุดอกมาและเกิดอุบัติเหตุได้
 4. การเตรียมทันทีและตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้เงินไว้ทันทีปฏิบัติงานเป็นไปตามสภาพการทางานทั้งหมดที่ซึ่งจะໄວ่ในคำเตือน
 5. อย่าให้มีดูดมุปลงมือเมฆาไปในช่องสำหรับใส่แบบเตอร์
 6. ห้ามกดดุมสายตามเตอร์ไว้เข้ารู แนะนำว่าจะ

ของเครื่องมือ และแก้ไขยาเหตุของการอ่อนโยน
หลักสี่ของการแต่งต้องกลูกวัวด้านหน้าซึ่งร้อนขึ้นเนื่องจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 19. การใช้งานแบบเตอร์ในสภาพที่เยือกเย็น (ต่ำกว่า 0 องศาเซนติเกรด) บางครั้งอาจทำให้แรงบิดแน่นอนลดลงและจำนวนริ้งของการทำงานลดลง แต่ที่นี่เป็นประภากรณ์ชั่วคราวและจะกลับสู่ปกติเมื่อแบบเตอร์รู้สึกน้ำ
 20. ไม่สามารถถอดสวิตซ์บูร์กมอกได้ขยันเครื่องมือให้ฟ้ากำลังหมุนอยู่ เพื่อที่จะกดสวิตซ์บูร์กมอก ให้หุ่ยกรุงการทำเครื่องมือ จากนั้นดึงด้าบบูร์กมอก
 21. ติดตั้งตะขอให้แน่ หากตะขอได้เสียการติดตั้งที่ไม่ป้องกัน อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ในขณะที่ใช้งาน

เมื่อเลือกที่จะแขวนเครื่องมือไว้ที่เข็มขัดบริเวณสะโพก ให้แน่ใจว่าได้คลอดบ๊อกเครื่องมือ มีฉนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่คาดไม่ถึงได้

22. อย่าลืมเพล็นสีวนิลที่เป็นโลหะ เพราะจะมีความร้อนสูงระหว่างการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

23. อย่ามองแสงไฟตรงๆ มีดังนั้นอาจทำให้ร้ายกายເຄືອງຫັນດາໄດ້
ໃຊ້ຫຸ້ມ່ານີ້ເຊື່ອຝຶກຫົວຂອງເບື້ອນທີ່ເລັນຂອງໄຟ LED ອອກ ຮະມັດຮັວງ
ໄມ້ທຳໃຫ້ເລັນເກີດຮອຍຂຶ້ນຈວນ
ຮອຍຂຶ້ນຈວນແນລເນັນຂອງໄຟ LED ທຳໄຫ້ຄວາມສ່ວ່າງລດດັງໄດ້

24. ເພື່ອປັບກັນການກິນພັກສິນຂອງແບຕເຕົວທີ່ເກີດຈາກລືມປິດໄຟ LED ໄຟ
ຈະບັບອັດໂນມັດໃນ 2 ນາທີ

25. ໃຫ້ພັກໃຊ້ຈານແຄ່ງມືອຫລັກໃຊ້ຈານອ່າຍ່າຕ່ອນເນື້ອງ

26. ໂປຣດອງຈໍາຈັກຕັກກອບຂອງດ້ອນ ເນື້ອງຈາກການໃຊ້ຈານອ່າຍ່າຕ່ອນເນື້ອງ
ທຳໄຫ້ເກີດຄວາມສ້ອງສູງ

27. ຫ້າມໃຊ້ຈານພົມດັກນົກທ່າກເກື່ອງມືອຫວີອັນແບຕເຕົວໄວ້ (ແບຕເຕົວໄວ້ເມາທີ)
ມີການເບີເລີຍຫຼຸງປ່າງ
ການສື່ແບຕເຕົວຮ່າງສາມາດທຳໄຫ້ເກີດການລັດວງຈະຮູ່ສົ່ງຜລໄຫ້ເກີດການ
ປ່ອຍຄັນຫົວຂອງເກີດປະກາຍໄຟໄດ້

28. ຮັກຂ້າວ້ອນຂອງເຄື່ອງມອງ (ແບຕເຕົວໄວ້ເມາທີ) ໄນໄໄຮມີເຫຼັດໄໝຫົວຂອງເຫຼັດ
ໄລຂະແໜ່ງ

 - ກອນໃຊ້ຈານ ໄກແນໄຈວ່າເຫຼັດໄໝຫົວຂອງເຫຼັດໄລຂະແໜ່ງແລະຝຶ່ນໄໝສະສອນຢູ່
ບວຽນນ້ຳຫົ້ວ່ອ
 - ຮະຫວາງໃຊ້ຈານ ພົມເສີ່ງໄໝໄກເຫຼັດໄໝຫົວຂອງເຫຼັດໄລຂະແໜ່ງແລະຝຶ່ນໃໝ່
ຕດກລົງໄປແບຕເຕົວໄວ້
 - ເມື່ອຫຼຸດກາງກຳງານໄວ້ຂ້າວ່າຄວາມຫົວຂອງຫຼັກໃຊ້ຈານ ຫ້າມວາງເຄື່ອງມືອວິໄວ້
ໃນທີ່ເກີດຫຼັດໄໝຫົວຂອງເຫຼັດໄລຂະແໜ່ງແລະຝຶ່ນຕດກລົງໄປແບຕເຕົວໄວ້ໄດ້
ທ່ານເກີດເຫດກາງນີ້ດັກລ່າວະຈະທຳໄຫ້ເກີດການລັດວງຈະຮູ່ສົ່ງຜລໄຫ້ເກີດ
ການປ່ອຍຄັນຫົວຂອງເກີດປະກາຍໄຟໄດ້

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแบบต��อรีลิเนียม-ไออ้อน

เพื่อยืดอายุการใช้งาน แบตเตอรี่ลิเธียม-ไอโอดีนไม่ฟังก์ชันการป้องกันเพื่อ
หยุดการปล่อยพลังงาน

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ในข้อ 1 ถึง 3 ที่มีการอธิบายด้านล่างในขบวนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น แม้ว่าคุณจะกำลังถือสิ่วตัวชี้วัดอยู่ด้วยมุน เป็นปืนหรือปืนใหญ่ แต่เป็นผลลัพธ์ของฟังก์ชันการร้องรับ

- เมื่อพังงาหนีเหตุการณ์อย่างรุนแรงแล้ว ก็มีการจัดตั้งกล่าวให้ชาร์เจแบตเตอรี่ทันที มองเห็นจะหยุดหมุนในกรณีนี้
 - ถ้าเครื่องมือมีภาระให้งานเกิดภัยด มอเตอร์อาจหยุดหมุน ในกรณีนี้ให้ปล่อยวิธีซึ่งเครื่องมือ และกำจัดสาเหตุของการทำงานเกินภัยด หลังจากนั้น คุณสามารถใช้ชาร์จอีกเมื่อต่อไปได้อีกครั้ง
 - ถ้าแบตเตอรี่ร้อนเกินไปภายใต้การใช้งานเกิดภัยด แบตเตอรี่อาจหยุดล่าพังงานในกรณีนี้ ให้หยุดการใช้แบตเตอรี่ และปล่อยให้แบตเตอรี่เย็นลง หลังจากนั้น คุณสามารถใช้ชาร์จอีกเมื่อต่อไปได้อีกครั้ง

ยิ่งไปกว่านั้น โปรดใส่ใจถึงคำเตือนและข้อควรระวังต่อไปนี้

เพื่อป้องกันการรั่วของแนวเตือร์ การสร้างความร้อน การปล่อยคันน์ การระเบิด หรือการเกิดประกายไฟ โปรดมั่นใจว่าคุณใส่เจี๊ยงข้อควรระวังต่อไปนี้

- ควรจดให้เนินใจว่า ไม่มีการสะสมของเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นในแบบเดียว

○ ระหว่างการทำงาน ให้แนใจว่าเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นไม่ตกลงไปบนเครื่องมือไฟฟ้า ไม่สะสมบนแบบเดียว

○ ควรจดให้เนินใจว่าเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นที่ตกลงไปบนเครื่องมือไฟฟ้า อย่าเก็บแบบเดียวที่ไม่ได้ใช้ในสถานที่ซึ่งสัมผัสถูกเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่น

○ ก่อนที่จะเก็บแบบเดียว ให้บัดเศษไม้หรือเศษโลหะและฝุ่นที่ติดอยู่ออก และอข่ายเก็บไว้เพื่อได้รับชิ้นส่วนที่เป็นเหลว (สกรู ตะปู ฯลฯ)

 2. อย่างแรกแบบเดียวที่ดัวทัคติก็แหลม เช่น ตะปู ตอกดัวทัคต้อน ยืนบนโคน หรือบล้อด้วยเบตต์วีรุกกรรมแทกอย่างรุนแรง
 3. อย่าใช้แบบเดียวที่มีเลักษณะเสี้ยหาย หรือมีการเปลี่ยนรูปว่าง
 4. อย่าใช้แบบเดยว่าได้เสี้ยวกับด้าน
 5. อย่าซื้อมต่อข้าวับเต้าเสียบไฟฟ้า หรือเสียบที่จุดบุหรี่ในรถยนต์โดยตรง
 6. อย่าใช้แบบเดยว่าสำหรับวัสดุประดังสีที่นอกเหนือจากที่ระบุ
 7. ถ้าการชาร์จแบบเดยว่าไม่สมบูรณ์ แม้ว่าถึงเวลาการชาร์จที่ระบุแล้ว ให้หยุดการชาร์จแบบเดยว่าทันที
 8. อย่างวาง หรือปล่อยให้แบบเดยว่าสัมผัสถูกอุณหภูมิที่สูง หรือความดันสูง เช่น ในเตาไมโครเวฟ ตู้อบ หรือภาชนะที่มีความดันสูง
 9. เมื่อแบบเดยว่าร้าว หรือได้กัดลิ่นคิดปกติ ให้เก็บแบบเดยว่าเท่าจากไฟทันที
 10. อย่าใช้ในสถานที่ซึ่งมีการสร้างประจุไฟฟ้าสถิตอย่างรุนแรง
 11. ถ้าแบบเดยว่าร้าว มีกลิ่นเหมือนกัดปกติ เกิดความร้อน เปลี่ยนสี หรือรูปว่างเปลี่ยนไป หรือมีลักษณะคิดปกติด้วย ระหว่างการใช้งาน การชาร์จ หรือขณะที่เก็บ ให้นำออกจากการกรอง หรือเรื่องของชาร์จแบบเดยว่าทันที และหยุดการใช้งาน
 12. ห้ามจุ่มแบบเดยว่าหรือให้ข้องเหลวใดๆ เข้าไปในแบบเดยว่า ของเหลวแทรกซึมที่นำไปไฟฟ้า เช่น น้ำ สามารถทำให้เกิดไฟไหม้ หรือ ระเบิดได้ จัดเก็บแบบเดยว่าในที่เย็นและแห้ง อยู่ห่างจากวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย หลีกเลี่ยงที่ที่มีบิ๊กสักกอร์คันในภาชนะ

ข้อควรระวัง

1. ถ้าของเหลวที่ร่วงจากแบตเตอรี่เข้าชา อย่าใช้ด้าม ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด เช่น น้ำก๊อก และเริ่มไปพบแพทย์ทันที
ถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รักษา ของเหลวอาจทำให้เกิดบัญชากับดวงตาได้
 2. ถ้าของเหลวที่ร่วงจากแบตเตอรี่สัมผัสถูกกิวหังหรือเลือดผ้า ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาด เช่น น้ำก๊อกทันที มีความเป็นไปได้ที่ของเหลวฟื้นสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
 3. ถ้าคนพบรณิม กลืนที่สิดป กติ การร้อนเกินไป การเปลี่ยนเสีย การเปลี่ยนรูป่าง และ/หรืออิ่มภาคตื่น อันในขณะที่เขับดัดเตอรี่เป็นครั้งแรก อย่าใช้ และรังส์แบตเตอรี่กลับคืนไปบังคับผู้หล่อไฟ หรือดูแทน จำหน่ายของคน

คำเตือน

หากมีสิ่งแปลงปลอมเข้าสู่กระเบนแล้วพิพากษาที่ข้อของแบบทดสอบหรือลิสต์เรียนมิออกนับแต่เดื่อเจ้าของชื่อก็ได้ให้กับเด็กใหม่ การเก็บแบบทดสอบหรือลิสต์เรียนมิออกนั้นต้องเป็นไปตามกฎที่มีนัยยะและเสียด้วยตัวคุณไป

- อย่างว่างเชย์โลดต่าง ๆ ตะปุ๊ และสายไฟที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า เช่นหัวเหตุกีดและคาดไฟกรนที่จัดเก็บ
- เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อต ให้ได้แบบเดิมรีลในเครื่องมือหรือใส่ฝาครอบแบบเดิมรีลย่างปลดกัยจนมองไม่เห็นระบายน้ำยาจาก


เกี่ยวกับการขนส่งแบบเดิมรีลรีเมม-ไอ้อน

เมื่อขนส่งแบบเดิมรีลรีเมม-ไอ้อน โปรดลังเกตตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้

คำเตือน

แจ้งบริษัทที่ทำการขนส่งให้ทราบว่าภายนอกล่องบรรจุแบบเดิมรีลรีเมม-ไอ้อน ให้ห้อมูลบริษัทเกี่ยวกับการบล็อกพัสดุงาน และปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัทขนส่งเมื่อเตรียมการขนส่ง

- แบบเดิมรีลรีเมม-ไอ้อนที่มีการบล็อกพัสดุงานสามารถมากกว่า 100Wh ถือเป็นสินค้าอันตรายตามการจำแนกสินค้า และต้องมีขั้นตอนปฏิบัติเป็นพิเศษ
- สำหรับการขนส่งไปต่างประเทศ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายสากล และกฎหมายหรือข้อปฏิบัติของประเทศไทยทาง

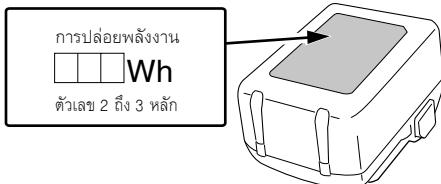

คำเตือนเกี่ยวกับพังก์ชันป้องกันผุนและน้ำ

ผลิตภัณฑ์นี้ปฏิบัติตามระดับมาตรฐานการป้องกันวัตถุแปลงกลบлом IP56 (การป้องกันผุนและน้ำ) สำหรับอุปกรณ์ทางไฟฟ้าตามที่ระบุเงื่อนไขไว้ใน มาตรฐานสากล IEC (มีเพียงหน่วยหลักเท่านั้นที่ปฏิบัติตามระดับมาตรฐานการป้องกันวัตถุแปลงกลบлом IP56 เมื่อติดตั้งเข้ากับแบบเดิม)

[รายละเอียดรหัส IP]

IP56

- ▶ ระดับการป้องกันวัตถุแปลงกลบломสำหรับการซึมก่อนของน้ำ จะต้องไม่มีผลกระทบกับเครื่องมือเมื่อพ่นด้วยเครื่องฉีดน้ำที่มีประสิทธิภาพจากทุกทิศทาง (กันน้ำ)
- (พ่นบริเวณนา 100 ลิตรต่อนาทีเป็นเวลาประมาณ 3 นาที จากระยะห่างประมาณ 3 เมตร โดยใช้หัวฉีดที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 มม.)
- ▶ ระดับการป้องกันวัตถุแปลงกลบломสำหรับการโடนวัสดุแข็งกระแทกจากภายนอก ผุนจะต้องเข้ามาไม่ได้ ซึ่งผุนอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อเครื่องมือ (ป้องกันผุน)
(เครื่องมือจะต้องไม่โดยไม่ใช้งานในห้องทดสอบ โดยในห้องมีอุณหภูมิของแป้นทัลลัมขนาดเล็กผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 75 μm ลอยอยู่ในอากาศจากการใช้งานบีบกวนสารที่อัตรา 2 กก. ต่อคิวบิกเมตรเป็นเวลา 8 ชั่วโมง)

เครื่องมือได้รับการออกแบบให้หันต่อผลกระทบจากผุนและน้ำ แต่ไม่มีการรับรองใดๆ ว่าจะไม่ทำงานผิดปกติ ห้ามใช้งานหรือทิ้งเครื่องมือในพื้นที่ที่มีปริมาณผุนจำนวนมาก หรือพื้นที่ที่แข็งเนื้อร้าบผุน

ข้อควรระวังในการต่ออุปกรณ์ USB (UC18YSL3)

เมื่อเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิด ข้อมูลในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์นี้อาจเสียหายหรือสูญหายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำการสำรองข้อมูลไว้ในอุปกรณ์ USB ไว้แล้ว ก่อนนำมาใช้งานกับผลิตภัณฑ์นี้

พึงระวังว่าบริษัทของเรามิ่งส่วนนับผิดชอบใดๆ สำหรับข้อมูลที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ USB ที่ได้รับความเสียหายหรือสูญหาย รวมไปถึงการชำรุดเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ที่นำมาซึ่งมีต่อ

คำเตือน

- ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบ USB ที่เชื่อมต่อ เพื่อทำการชำรุดหรือความเสียหาย การใช้สาย USB ที่ชำรุดหรือเสียหายอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหาย
- เมื่อไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้ปิดพอร์ต USB ไว้ด้วยฝาครอบยัง ผู้คนจะมองเห็นอัลตรอนิค ที่นำไปในพอร์ต USB จะเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายเมื่อต่อ

หมายเหตุ

- อาจมีการหยุดพักเป็นครั้งคราวระหว่างที่ชาร์จ USB ช้า
- เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ USB ให้ ถอนอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่องชาร์จ การไม่ปฏิบัติตามอาจไม่เพียงลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ USB และ แต่อย่างนี้ผลทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้
- อาจไม่สามารถชาร์จอุปกรณ์ USB บางตัวได้ เนื่องจากขั้นตอนอยู่กับขั้นตอนนี้

ชื่อสิ่นส่วนของไฟล์ (รูปที่ 1 – รูปที่ 15)

①	ตัวกรอบของตัวอ่อน	⑯	โอริง
②	ทั้ง (A)	⑯	สลัก
③	แหวนแรงเสียดทาน (C)	⑯	บีอกหกเหลี่ยม
④	ไฟ LED	⑯	ร่อง
⑤	สวิตซ์สั่งงาน	⑯	สกรู
⑥	แมงสวิตซ์	⑯	สวิตซ์บอร์ดขับของแบบเตอร์
⑦	แบบเตอร์	⑯	ไฟบอร์ดขับของแบบเตอร์
⑧	ตะขอ	⑯	จอยแสดงผล
⑨	มือจับ	⑯	สวิตซ์ตัดตอนไฟ
⑩	ปุ่มกด	⑯	ทำให้ไฟแสดงสถานะสว่าง
⑪	ปลอกหัม	⑯	สวิตซ์เลือกโหมดขันสกรู
⑫	ทั้ง (B)	⑯	ไฟซัฟทางโหมดขันสกรู
⑬	แหวนแรงเสียดทาน (B)	⑯	ผ้าปิดยาง
⑭	ตัวล็อก	⑯	พอร์ต USB
⑮	ชาร์จไฟแสดงสถานะ	⑯	สาย USB
⑯	บีอกหกเหลี่ยม		

สัญลักษณ์

คำเดือน

สัญลักษณ์ที่ใช้กับอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความหมายเป็นอย่างดีก่อนใช้งาน

	WR36DA / WR36DB: ไขควงกระแทกแบบไร้สาย
	เพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ผู้ใช้จะต้องอ่านคู่มือการใช้งาน
	กราดแสดง
	แรงดันไฟฟ้าพิกัด
	ความเร็วอิสระ
/min	รอบการเคลื่อนไหวต่อนาที
Bpm	อัตราการกระแทก
	สลักเกลียวขนาดปกติ
	สลักเกลียวแรงดึงสูง
Hm	โหมดสูง
Mm	โหมดกลาง

L2m	โหมดตั่งแต่บัด 2
L1m	โหมดตั่งแต่บัด 1
MT	แรงบิด (สูงสุด)
	เบอร์ไขควงสี่เหลี่ยม
	น้ำหนัก
	การเปิดเครื่อง
	การปิดเครื่อง
	ถอดแบบเตอร์
	สวิตซ์ตัดตอนไฟ
	เปิดเสมอ (ปิดหลังจาก 2 นาที)
	สวิตซ์ไฟเปิดเท่านั้น
	ปิดเสมอ
	การหมุนตามเข็มนาฬิกา
	การหมุนตามเข็มนาฬิกา
	สวิตซ์แสดงสถานะแบบเตอร์ที่เหลือ
	ไฟสว่าง ; พลังงานแบบเตอร์ที่คงเหลือมากกว่า 75%
	ไฟสว่าง ; พลังงานแบบเตอร์ที่คงเหลือ 50% – 75%
	ไฟสว่าง ; พลังงานแบบเตอร์ที่คงเหลือ 25% – 50%
	ไฟสว่าง ; พลังงานแบบเตอร์ที่คงเหลือน้อยกว่า 25%
	ไฟกระพริบ ; พลังงานแบบเตอร์ที่คงเหลือใกล้หมด ทำการรีชาร์จแบบเตอร์หัวรีวิทที่สุด
	ไฟกระพริบ ; ระวังการปล่อยพลังงานชั่วคราวเนื่องจากอุณหภูมิสูง ถอดแบบเตอร์ออกจากเครื่องเมื่อและปล่อยให้เย็นลง
	ไฟกระพริบ ; ระวังการปล่อยพลังงานชั่วคราวเนื่องจากเกิดความล้มเหลวหรือทำงานติดปกติ ปัญหาอาจเกิดขึ้นที่แบบเตอร์ กรณีหากติดต่อวัสดุแทนจำนำยของคุณ
	สวิตซ์เลือกโหมดขันสกรู

	ไฟชั้ทางโหมดด้านล่าง
	โหมดต่อระดับ 1 / โหมดต่อระดับ 2 สำหรับงานที่ต้องการปรับที่ลักษณะ เช่น เมื่อขันน็อตที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
	โหมดคงที่ สำหรับงานที่ต้องการให้รับไฟไว้ระหว่างการขัน
	โหมดถูก สำหรับงานที่ต้องการไฟและความเร็วระหว่างการขัน
	คำเตือน

รายละเอียดจำเพาะ

รายละเอียดจำเพาะของเครื่องมือนี้จะระบุอยู่ในตารางที่หน้า 72

หมายเหตุ

เนื่องจาก HiKOKI มีแผนงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดจำเพาะนี้จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การซาร์จ

ก่อนการใช้ส่วนไขควง ให้ทำการซาร์จแบตเตอรี่ดังนี้

- ต่อสายไฟเพื่อนำร่องเข้ากับตัวรับไฟฟ้า
เมื่อต่อปลั๊กเครื่องชาร์จเข้ากับฐานรองไฟแสดงสถานะการซาร์จจะกะพริบเป็นสีแดง (ระยะเวลา 1 วินาที)
- เสียบแบตเตอรี่เข้าในแท่นชาร์จ
เสียบแบตเตอรี่ลงไปในเครื่องชาร์จให้แน่นตามที่แสดงไว้ใน รูปที่ 3 (หน้า 2)
- การซาร์จ
เมื่อใส่แบตเตอรี่ลงในเครื่องชาร์จไฟแสดงสถานะการซาร์จจะกะพริบเป็นสีฟ้า
เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จแล้วไฟแสดงสถานะการซาร์จจะสว่างเป็นสีขาว (ดู ตารางที่ 1)
- (1) เปลี่ยนสัญลักษณ์ไฟแสดงสถานะการซาร์จ
สัญลักษณ์ของไฟแสดงสถานะการซาร์จจะแสดงใน ตารางที่ 1 ตามสภาวะของเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชาร์จใหม่ได้

อุปกรณ์มาตรฐาน

นอกจากตัวเครื่อง (1 เครื่อง) และ ภายในแพ็คเกจยังประกอบด้วย อุปกรณ์เสริมที่ระบุในหน้า 73 ด้วย

อาจเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาตรฐานได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การใช้งาน

ขันและคลายล็อกเกลียวและน็อตทุกชนิด ที่ใช้ในการทำให้โครงสร้างแข็งแรง

ตารางที่ 1

สัญลักษณ์ของไฟแสดงสถานะการซาร์จ

ชาร์จไฟ แสดง สถานะ (สีแดง / สีน้ำเงิน / สีเขียว / สีม่วง)	ก่อนการซาร์จ	กะพริบ (สีแดง)	สว่างเป็นเวลา 0.5 วินาที ไม่สว่างเป็นเวลา 0.5 วินาที (ดับเป็นเวลา 0.5 วินาที)	ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
		กะพริบ (สีน้ำเงิน)	สว่างเป็นเวลา 0.5 วินาที ไม่สว่างเป็นเวลา 1 วินาที (ดับเป็นเวลา 1 วินาที)	ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 50%
	ในขณะที่ชาร์จ	กะพริบ (สีน้ำเงิน)	สว่างเป็นเวลา 1 วินาที ไม่สว่างเป็นเวลา 0.5 วินาที (ดับเป็นเวลา 0.5 วินาที)	ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่เหลือน้อยกว่า 80%
		สว่าง (สีน้ำเงิน)	สว่างต่อเนื่อง	ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่เหลือมากกว่า 80%
	การซาร์จ สมบูรณ์	สว่าง (สีเขียว)	สว่างต่อเนื่อง (เสียงเตือนดังต่อเนื่อง: ประมาณ 6 วินาที)	
	แสดงตัวบาย เนื่องจาก้อน เกินไป	กะพริบ (สีแดง)	สว่างเป็นเวลา 0.3 วินาที ไม่สว่างเป็นเวลา 0.3 วินาที (ดับเป็นเวลา 0.3 วินาที)	แบตเตอรี่ร้อนเกินไป ไม่สามารถชาร์จได้ (การซาร์จจะเริ่มเมื่อบรรดเตอร์เย็นลง)
	การซาร์จไม่ สามารถทำได้	กะพริบถี่ (สีม่วง)	สว่างเป็นเวลา 0.1 วินาที ไม่สว่างเป็นเวลา 0.1 วินาที (ดับเป็นเวลา 0.1 วินาที) (เสียงเตือนดังเป็นช่วงๆ: ประมาณ 2 วินาที)	แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทำงานผิดปกติ

- (2) ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและเวลาการชาร์จแบบเดอร์แบบีชาร์จได้
อุณหภูมิและเวลาการชาร์จจะเป็นค่าที่แสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2

เครื่องชาร์จ		UC18YSL3						
แบบเดอร์	ประเภทของแบบเดอร์	Li-ion						
	อุณหภูมิซึ่งแบบเดอร์สามารถชาร์จให้ได้	0°C–50°C						
	แรงดันไฟชาร์จ	โวลต์	14.4		18			
แบบเดอร์	เวลาในการชาร์จโดยประมาณ (ที่ 20°C)	นาที	รุ่น BSL14xx		รุ่น BSL18xx		รุ่นที่มีโวลต์หลายระดับ	
			(4 เชลล์)	(8 เชลล์)	(5 เชลล์)	(10 เชลล์)	(10 เชลล์)	
			BSL1415S : 15	BSL1430 : 20	BSL1830 : 20	BSL36A18 : 32		
			BSL1415 : 15	BSL1440 : 26	BSL1840 : 26	BSL36A18X : 32		
			BSL1415X : 15	BSL1450 : 32	BSL1850 : 32	BSL36B18 : 52		
			BSL1420 : 20	BSL1460 : 38	BSL1850MA : 32	BSL36B18X : 52		
			BSL1425 : 25	BSL1830C : 30	BSL1840M : 40	BSL1860 : 38		
			BSL1430C : 30	BSL1850C : 32				
USB	แรงดันไฟชาร์จ	V	5					
	กระแสชาร์จประจุ	A	2					

หมายเหตุ:

ระยะเวลาในการชาร์จอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและแรงดันไฟจากแหล่งจ่ายไฟ

4. ปลดสายไฟแท่นชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า**5. จับแท่นชาร์จให้แน่น จากนั้นตึงแบบเดอร์ออก****หมายเหตุ:**

อย่าใช้มือแบบเดอร์ออกจากแท่นชาร์จหลังการใช้งาน แล้วเก็บแยกไว้

(2) หลักเลี้ยงการชาร์จที่อุณหภูมิสูง

แบบเดอร์แบบบีชาร์จจะร้อนขึ้นทันทีหลังจากใช้งาน หากชาร์จแบบเดอร์สักกล่าวทันทีหลังจากใช้งาน จะทำให้สารเคมีภายในแบบเดอร์เสื่อมสภาพ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายในตัวชาร์จ

ข้อควรระวัง

○ หากชาร์จแบบเดอร์ในขณะที่แบบเดอร์ร้อน เนื่องจากว่าในสถานที่ที่สัมผัสน้ำแข็งอาจทำให้ติดต่อไม่ดีต่อตระเบิดนานา หรือเพิ่งใช้งานแบบเดอร์ไฟแสดงสถานะการชาร์จของเครื่องชาร์จจะสว่างเป็นเวลา 0.3 วินาที และจะไม่ว่างเป็นเวลา 0.3 วินาที (ดูบีบแผล 0.3 วินาที) ในกรณีดังกล่าว ให้แบบเดอร์เย็บลงก่อน จากนั้นรีบเชื่อมชาร์จ

○ เมื่อไฟแสดงสถานะการชาร์จจะพบริบ (ในระหว่าง 0.2 วินาที) ตรวจสอบและนำสิ่งแปลกปลอมในช่องต่อแบบเดอร์ของเครื่องชาร์จออกหากไม่มีวัตถุแปลกปลอม เย็บให้ได้ว่าแบบเดอร์หรือแท่นชาร์จทำงานผิดพลาด นำสิ่งที่มีให้บริการที่ได้รับอนุญาต

○ ไม่ควรคอมเพิลเดอร์ในลักษณะใช้เวลาประมาณ 3 วินาทีเพื่อยืนยันว่าแบบเดอร์จะถูกชาร์จกับ UC18YSL3 ให้รออย่างน้อย 3 วินาทีก่อนที่จะใส่เข้าไปอีกครั้งเพื่อเริ่มชาร์จ หากแบบเดอร์ถูกใส่เข้าไปใหม่ภายใน 3 วินาทีดังกล่าว แบบเดอร์จะจราจรชาร์จไม่สมบูรณ์

เกี่ยวกับการคายประจุไฟฟ้าในกรณีของแบบเดอร์ใหม่

เนื่องจากสารเคมีภายในของแบบเดอร์ใหม่ และแบบเดอร์ที่ไม่ได้ใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งไม่เหมือนกัน จึงนั้นการจ่ายประจุไฟฟ้าอาจดีมากกว่าเดิมที่สุด แต่เมื่อใช้แบบเดอร์ใหม่ นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว และจะหายไปเองภายใน 2–3 ครั้ง

วิธีการยืดอายุการใช้งานของแบบเดอร์**(1) ชาร์จแบบเดอร์ก่อนที่แบบเดอร์จะขายประจุจนหมด**

เมื่อท่านซื้อกลับมาแล้ว ให้หดตัวเครื่องเมื่อมาถึงก่อนลง ทำการท่านยังใช้เครื่องฟื้นตัวอุปกรณ์เครื่องเดอร์ที่ต้องดูแลแบบเดอร์ซึ่งได้รับความเสียหาย และอย่าการใช้งานของแบบเดอร์ซึ่งอาจสั่นลง

การติดตั้งและการใช้งาน

การดำเนินการ	รูป	หน้า
การถอดและการใส่แบตเตอรี่	2	2
การซาร์จ	3	2
การติดตั้งบีบ็อก*1	4	2
การติดตั้งบีบ็อก*1	5	3
การล็อกทิพทากางมุน	6	3
การใช้งานสวิตช์	7	3
การคลายและยืดตัวของ	8	3
ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่ที่เกลือ	9	3
วิธีการใช้ไฟ LED*2	10	4
พังค์ชั้นเลือกโหมดขั้นสกุ๊ก*3	11	4
วิธีใช้งานตัวของ	12	4
การซาร์จอุปกรณ์ USB จากเด้าบ์ไฟฟ้า	13-a	5
การซาร์จอุปกรณ์ USB และแบตเตอรี่จากเด้าบ์ไฟฟ้า	13-b	5
วิธีการรีชาร์จอุปกรณ์ USB	14	5
เมื่อชาร์จอุปกรณ์ USB เสร็จสิ้น	15	5
การเลือกอุปกรณ์เสริม	—	74

*1 ติดตั้งบีบ็อก

เลือกบีบ็อกที่จะใช้

[WR36DA]

(1) เลื่อนโอลิ่งออกจากร่อง จนนั้นจัดแนวให้รูบีบ็อกตรงกันบูรุ่ง และเส้นทั้งชั้นไปในบีบ็อก

(2) ใส่ล็อกในบีบ็อก

(3) ขณะที่ทำให้แน่ใจว่าล็อกไม่หลุด ติดโอลิ่งไปยังร่องของบีบ็อก [WR36DB]

(1) วางส่วนที่เป็นสีเหลืองของบีบ็อกและทั้งให้อยู่ในแนวเดียวกัน

(2) ให้แน่ใจว่าบีบ็อกด้วยการกดเข้าไปตลอดแนวทั้งไว้แน่นดีแล้ว

(3) เมื่อไหบีบ็อกออก ให้ดึงออกมาจากทั้ง

*2 วิธีการใช้ไฟ LED*1

หมายเหตุ

เมื่อป้อนกันการpinเพลิงงานของแบตเตอรี่ที่เกิดจากpinปิดไฟ LED ไฟจะดับอัตโนมัติใน 2 นาที

*3 พังค์ชั้นเลือกโหมดขั้นสกุ๊ก

ข้อควรระวัง

เลือกโหมดขั้นสกุ๊กจะปล่อยสวิตช์สั่งงาน มีฉนั้นอาจทำให้เกิดการทำลายได้

ด้วยการใช้สวิตช์เลือกโหมดขั้นสกุ๊ก จะสามารถปรับแรงบิดตามประเภทของงานได้

โหมดขั้นสกุ๊กเปลี่ยนระหว่างโหมดต่างกัน 4 โหมด ในแต่ละครั้งที่กดสวิตช์เลือกใหม่ขั้นสกุ๊ก

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

1. การตรวจสอบบีบ็อก

การใช้บีบ็อกเกิดที่รูสูงหากเกลี่ยมพิศรูป หรือเป็นสีเหลืองจะทำให้แหวนสกุ๊กหักทั้งชั้นความแรงเนื่องมาเพียงพอซึ่งทำให้เกิดแรงบิดแน่นที่ไม่เหมาะสม ให้ตรวจสอบสภาพของรูบีบ็อกเกิดเป็นระยะๆ และเปลี่ยนใหม่เมื่อจำเป็น

2. การตรวจสอบสกุ๊ก

ให้ตรวจสอบสกุ๊กโดยเสมอ และให้ขันไว้อย่างถูกต้อง ถ้าสกุ๊กยวม ให้ขันเสี้ยวใหม่โดยทันที มีฉนั้นอาจเกิดอันตรายมาก

3. การนำรูรักษาของเดอร์

การลดความต้องมองของเดอร์เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องมือไฟฟ้า ให้ใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้ขาดความต้องมองของเดอร์ชารุดและ/or เป็นยกห้าหันอีกน้ำหนัก

4. การตรวจสอบหัวต่อ (เครื่องมือและแบตเตอรี่)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีภาวะสมองของเชซไม้หรือเชซโลหะและผุนในขั้นต่อ

การตรวจสอบก่อน ระหว่าง และหลังการทำงานตามโภcas

ข้อควรระวัง

นำอาเซชไม้หรือเชซโลหะและผุนที่อาจสะสมในขั้นต่อได้ออก มีฉนั้นอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติได้

5. การทำความสะอาดของเดอร์

เมื่อเครื่องมือสกุ๊ก ให้เกิดด้วยผ้านุ่มที่แห้ง หรือผ้าชุบน้ำสบู่บีบ หมายเหตุ ห้ามใช้หัวทำลักษณะล้อรีน น้ำมัน หรือทินเนอร์ เนื่องจากสารเหล่านี้จะทำให้พลาสติกลาย

6. การจัดเก็บ

เก็บเครื่องมือในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า 40°C และห่างจากมือเด็ก

หมายเหตุ

การจัดเก็บแบตเตอรี่รีลิเวิร์ยม-ไอออนจะต้องชาร์จไฟเต็มก่อนจัดเก็บ การเก็บบักษาแบบเดื่อต่อเนื่อง (3 เดือนหรือมากกว่า) ด้วยพลังงานต่ำอาจทำให้ประพิธิวิภาคการทำงานลดลง โดยเฉพาะการลดอายุ การใช้งานแบตเตอรี่ หรือทำให้แบตเตอรี่ไม่สามารถเก็บพลังงานไว้ได้

ห้ามนำมาดแก้ไขบัญหาเมื่อเวลาใช้งานแบตเตอรี่รีลิเวิร์ยม-ไอออนจะได้ชัดได้โดยการชาร์จไฟแล้วใช้งานแบตเตอรี่ช้า ๆ กันสองเท่าของเวลาใช้งานแบตเตอรี่สัมลังมากแม้ว่าจะมีการชาร์จและใช้งานช้าๆ อย่างบ่อยแล้ว แสดงว่าแบตเตอรี่หมดสภาพแล้วและต้องจัดซื้อแบตเตอรี่ใหม่

ข้อควรระวัง

ต้องปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยของแต่ละประเทศในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

ข้อสังเกตที่สำคัญเกี่ยวกับแบบเตอร์สำหรับเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายของ HIKOKI

โปรดใช้แบบเตอร์ริ่งแท้ที่เรากำหนดไว้เสมอ เรายังสามารถรับประกันความปลอดภัยและสมรรถนะของเครื่องมือไฟฟ้าไร้สายของเราได้ เมื่อใช้กับแบบเตอร์ที่นอกเหนือจากที่เรากำหนดไว้ หรือเมื่อแบบเตอร์ถูกออกแบบชิ้นส่วนหรือมีการตัดแปลง (เช่น การลดชิ้นส่วน และทดแทนชิ้นส่วนแบบไม่ถูกต้อง)

หมายเหตุ

เนื่องจาก HIKOKI มีแผนงานริจัจและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดจำพวกนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การแก้ไขปัญหา

ใช้การตรวจสอบในตารางด้านล่าง ถ้าเครื่องมือไม่ทำงานเป็นปกติ ถ้าการดำเนินการไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา ให้ปรึกษาด้วยแพทย์ประจำบ้านของคุณ หรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HIKOKI

1. เครื่องมือไฟฟ้า

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เครื่องมือไม่ทำงาน	ไม่มีไฟลั่งงานแบบเตอร์คงเหลือ	ชาร์จแบตเตอร์
เครื่องมือหยุดทำงานทันที	เครื่องมือทำงานมากเกินไป	กำจัดปัญหาที่เป็นสาเหตุของการทำงานมากเกินไป
	แบบเตอร์ความว้อนสูง	ปล่อยให้แบบเตอร์เย็นลง
	สวิตซ์สั่งงานถูกถีบเป็นเวลา 5 นาทีหรือมากกว่า	ข้อนี้ไม่ใช้การทำงานผิดปกติ มองดูว่าหยุดทำงานอัตโนมัติเพื่อป้องกันความผิดพลาดของเครื่องมือ
บีบอัดเครื่องมือ <ol style="list-style-type: none">-ไม่สามารถดึงตัวตั้งได้-หล่น-ไม่สามารถเอากลับได้	รูปร่างของส่วนที่จะดึงตัวตั้งไม่สอดคล้องกัน	ให้แนใจว่าบีบอัดที่เม้นท์รีไซคิ่งสีเทาเหลี่ยมเหมาะสม WR36DA: 19 มม. WR36DB: 12.7 มม.
ไม่สามารถดึงสวิตซ์ได้	ปุ่มเลือก หน้า/หลัง อยู่ตำแหน่งตรงกลาง	กดปุ่มตำแหน่งที่คิดว่าต้องการให้หมุนไป
จะเกิดเสียงแหลมสูงที่สุดปกติขึ้น เมื่อดึงสวิตซ์สั่งงาน	ดึงสวิตซ์สั่งงานแล้วก็นำออกให้远	ข้อนี้ไม่ใช้การทำงานผิดปกติ จะไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นหากดึงสวิตซ์สั่งงานมากกว่า ฉีด
ไม่สามารถใส่แบบเตอร์ได้	พยายามใส่แบบเตอร์ที่ไม่ทันออกเหนือจากที่ระบุไว้สำหรับเครื่องมือ	กรุณาระบุแบบเตอร์ที่มีไว้ติดลักษณะดับ

2. เครื่องชาร์จ

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
ไฟแสดงการชาร์จกระแสสีเมืองอย่างรวดเร็ว และแบตเตอรี่จะไม่เริ่มชาร์จ	แบตเตอรี่ไม่ได้ใส่อย่างถูกต้อง มีวัตถุแปลกปลอมในข้าวแบตเตอรี่ หรือที่ที่ใส่แบตเตอรี่	ใส่แบตเตอรี่ที่แน่นหนา นำวัตถุแปลกปลอมออก
ไฟแสดงการชาร์จกระแสสีแดง และแบตเตอรี่จะไม่เริ่มชาร์จ	แบตเตอรี่ไม่ได้ใส่อย่างถูกต้อง แบตเตอร์ความร้อนสูง	หากปล่อยทิ้งไว้ แบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จอัตโนมัติหากอุณหภูมิลดลง แต่ลักษณะชนิดนี้อาจลดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ด้วย แนะนำว่าทำให้แบตเตอรี่เย็นในพื้นที่ที่ระบายอากาศได้ดี พ้นจากแสงแดดโดยตรงก่อนทำการชาร์จ
เวลาการใช้งานแบตเตอรี่จะสั้นลง แม้ว่าจะชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม	อุปกรณ์ใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง	เปลี่ยนแบตเตอรี่อื่นใหม่
แบตเตอรี่ใช้เวลานานในการชาร์จ	อุณหภูมิของแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบต่ำมาก ช่องระบายอากาศของเครื่องชาร์จอุดตัน ทำให้อุณหภูมิภายในสูงเกิน พัดลมทำความเย็นไม่ทำงาน	ชาร์จแบตเตอรี่ในอาคารหรือในสภาพแวดล้อมอื่นที่อบอุ่นขึ้น หลีกเลี่ยงการอุดตันของช่องระบายอากาศ ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ HiKOKI เพื่อทำการซ่อมแซม
ไฟ USB บิดและอุปกรณ์ USB จะหยุดชาร์จ	ความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ	เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่บิดแล้วที่มีความจุไฟฟ้าเหลืออยู่ เสียบปลั๊กเครื่องชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า
ไฟ USB ไม่ได้บิดแม่ว่าถูกบิด USB จะทำการชาร์จแล้วก็ตาม	ไฟ USB สว่างเป็นสีเขียวเพื่อ提醒ว่าสามารถทำการชาร์จ USB ได้	ข้อนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ
ไม่แน่ชัดว่าสถานะการชาร์จของอุปกรณ์ USB คืออะไร หรือการชาร์จนั้นเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่	ไฟ USB ไม่ได้บิดแม่เมื่อการชาร์จนั้นเสร็จสิ้นแล้วก็ตาม	ตรวจสอบอุปกรณ์ USB ที่กำลังชาร์จเพื่อยืนยันสถานะการชาร์จ
การชาร์จอุปกรณ์ USB รับกางตัน	เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าขณะกำลังชาร์จอุปกรณ์ USB โดยใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟ เสียบแบตเตอรี่เข้าไปในเครื่องชาร์จขณะกำลังชาร์จอุปกรณ์ USB โดยใช้เต้ารับไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายไฟ	ข้อนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ เครื่องชาร์จจะรับการชาร์จของ USB เป็นเวลาประมาณ 5 วินาที เมื่อแหล่งจ่ายไฟมีความแตกต่างกัน
การชาร์จอุปกรณ์ USB รับกางตันเมื่อกำลังชาร์จแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ USB พร้อมกัน	แบตเตอร์ชาร์จไฟเต็มแล้ว	ข้อนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ เครื่องชาร์จจะรับการชาร์จของ USB เป็นเวลาประมาณ 5 วินาที เพื่อตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ทำการชาร์จเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่
จะไม่เริ่มการชาร์จอุปกรณ์ USB ขณะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ USB พร้อมกัน	ประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่คงเหลือต่ำมาก	ข้อนี้ไม่ใช่การทำงานผิดปกติ เมื่อความจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ถึงค่าระดับหนึ่งจะเริ่มทำการชาร์จ USB อัตโนมัติ

PERINGATAN UMUM KESELAMATAN PENGGUNAAN PERKAKAS LISTRIK

⚠ PERINGATAN

Bacalah semua peringatan keselamatan dan semua petunjuk.

Tidak mematuhi peringatan dan petunjuk dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

Simpan semua peringatan dan petunjuk untuk rujukan di masa yang akan datang.

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan merujuk pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan daya listrik (dengan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan daya baterai (tanpa kabel).

1) Keselamatan area kerja

- a) Jaga agar area kerja tetap bersih dan berpencahayaan cukup.

Area yang berantakan atau gelap dapat mengundang kecelakaan.

- b) Jangan operasikan perkakas listrik pada lingkungan yang mudah meledak, seperti di tempat yang memiliki cairan yang mudah terbakar, gas, atau debu.

Perkakas listrik menghasilkan percikan api yang dapat menyalaikan debu atau gas.

- c) Jauhkan anak-anak dan orang-orang yang ada di sekitar saat mengoperasikan perkakas listrik. Gangguan dapat mengakibatkan Anda kehilangan kendali.

2) Keselamatan listrik

- a) Colokan perkakas listrik harus sama dengan stopkontak.

Jangan pernah sama sekali mengubah colokan karena alasan apa pun.

Jangan pakai colokan adaptor apa pun dengan perkakas listrik yang dibumikan (diardekan).

Colokan yang tidak dimodifikasi dan outlet yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.

- b) Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan yang dibumikan atau diardekan, seperti pipa, radiator, kompor dan kulkas.

Risiko sengatan listrik semakin besar jika tubuh Anda dibumikan atau diardekan.

- c) Jauhkan perkakas listrik dari hujan atau kondisi basah.

Air yang masuk ke dalam perkakas listrik dapat meningkatkan risiko sengatan listrik.

- d) Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan pernah sekali-kali memakai kabel untuk mengangkat, menarik, atau melepaskan colokan perkakas listrik.

Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau benda-benda yang bergerak.

Kabel yang rusak atau semerawut meningkatkan risiko sengatan listrik.

- e) Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, pakai kabel ekstensi yang sesuai untuk digunakan di luar ruangan.

Penggunaan kabel yang cocok untuk penggunaan di luar ruang mengurangi risiko sengatan listrik.

- f) Jika mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang lembap tidak dapat dihindari, gunakan pasokan listrik yang terlindungi oleh perangkat arus residual (RCD).

Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.

3) Keselamatan pribadi

- a) Tetaplah waspada, lihat apa yang Anda kerjakan, dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik.

Jangan gunakan perkakas listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau pengobatan.

Hilangnya perhatian sesaat saat mengoperasikan perkakas listrik dapat mengakibatkan cedera pribadi yang serius.

- b) Penggunaan peralatan pelindung pribadi. Pakai selalu pelindung mata.

Peralatan pribadi seperti masker debu, sepatu keselamatan anti licin, topi proyek, atau pelindung pendengaran yang dipakai untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi cedera pribadi.

- c) Cegah penyalakan yang tidak diinginkan. Pastikan sakelar berada di posisi mati sebelum menyambungkan ke sumber dan/atau paket baterai, mengangkat atau membawa perkakas.

Membawa perkakas listrik dengan jari pada sakelar atau menyalakan perkakas listrik daya yang sakelarnya masih aktif dapat mengundang kecelakaan.

- d) Lepaskan tombol kunci penyesuai atau kunci pas sebelum menyalaikan perkakas listrik.

Kunci pas atau kunci yang dibiarakan terpasang pada bagian perkakas listrik yang berputar dapat mengakibatkan cedera pribadi.

- e) Jangan menjauhi secara berlebihan. Jaga agar posisi kaki tetap kokoh dan seimbang sepanjang waktu.

Hal ini akan memungkinkan kendali perkakas listrik yang lebih baik jika situasi yang tidak diharapkan terjadi.

- f) Berpakaian dengan benar. Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jauhkan rambut, pakaian, dan sarung tangan dari bagian-bagian yang bergerak.

Pakaian yang longgar, perhiasan, atau rambut yang panjang dapat terperangkap dalam bagian-bagian yang bergerak.

- g) Jika perangkat untuk mengambil dan mengumpulkan debu disediakan, pastikan perangkat tersebut telah tersambung dan digunakan dengan benar.

Penggunaan alat pengumpul debu dapat mengurangi bahwa terkait debu.

4) Penggunaan dan perawatan perkakas listrik

- a) Jangan gunakan perkakas listrik secara paksa. Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk penggunaan Anda.

Perkakas listrik yang sesuai akan melakukan fungsiannya dengan benar dan lebih aman sesuai dengan kegunaannya.

- b) Jangan gunakan perkakas listrik jika sakelar tidak bisa dinyalakan dan dimatikan.

Perkakas listrik mana saja yang sakelarnya rusak tidak dapat dikendalikan dan membahayakan serta harus diperbaiki.

- c) Lepaskan colokan dari sumber daya dan/atau baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan penyesuaian, mengganti aksesoris, atau menyimpan perkakas listrik.

Tindakan keselamatan pencegahan seperti itu mengurangi risiko menyalanya perkakas listrik secara tidak sengaja.

- d) Simpan perkakas listrik yang tidak dipakai dari jangkauan anak-anak dan jangan izinkan orang yang tidak mengerti penggunaan perkakas listrik atau petunjuk ini untuk mengoperasikan perkakas listrik.

Bahasa Indonesia

Perkakas listrik berbahaya jika berada di tangan pengguna yang tidak terlatih.

- e) Merawat perkakas listrik. Periksa bagian yang tidak selaras atau macet, komponen yang patah, dan kondisi lain apa pun yang dapat memengaruhi pengoperasian perkakas listrik. Jika rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan.

Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik yang tidak dirawat dengan baik.

- f) Jaga agar alat pemotong tetap tajam dan bersih. Alat potong yang dirawat dengan baik dengan bilal potong yang tajam kecil kemungkinannya macet dan lebih mudah dikontrol.

- g) Gunakan perkakas listrik, aksesoris, dan potongan alatnya dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Penggunaan perkakas listrik untuk pengoperasian yang berbeda dengan yang diinginkan dapat mengakibatkan situasi berbahaya.

5) Penggunaan dan perawatan perkakas baterai

- a) Isi ulang menggunakan pengisi daya yang telah ditetapkan oleh produsennya.

Pengisi daya yang cocok untuk satu jenis pak baterai dapat menimbulkan risiko kebakaran ketika dipakai dengan pak baterai lainnya.

- b) Gunakan perkakas listrik hanya dengan pak baterai yang telah ditetapkan secara khusus.

Penggunaan pak baterai lainnya dapat menciptakan risiko cedera dan kebakaran.

- c) Ketika pak baterai tidak dipakai, jauhkan dari benda logam lain seperti klip kertas, koin, kunci paku, sekrup, atau benda logam kecil lain yang bisa menghubungkan satu terminal ke terminal lainnya.

Membuat arus pendek pada terminal baterai dapat menyebabkan luka bakar atau kebakaran.

- d) Di bawah kondisi yang kuat, cairan dapat terlontar dari baterai; hindari kontak. Jika kontak terjadi secara tidak sengaja, siram dengan air. Jika cairan mengenai mata, mintalah bantuan kesehatan.

Cairan yang terlontar dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.

6) Servis

- a) Servislah perkakas listrik Anda oleh teknisi perbaikan yang berkualifikasi hanya menggunakan komponen pengganti yang identik.

Hal ini akan memastikan terjaganya keselamatan penggunaan perkakas listrik.

TINDAKAN PENCEGAHAN

Jauhkan anak-anak dan orang yang tidak terkait.

Saat tidak dipakai, alat harus disimpan di luarjangkauan anak-anak dan orang yang tidak terkait.

PERINGATAN KESELAMATAN TAMBAHAN

- Ini adalah perkakas portabel untuk mengencangkan dan mengendurkan baut, dan mur. Gunakan hanya untuk pengoperasian-pengoperasian ini.
- Pastikan bahwa Anda memegang alat dengan aman selama pengoperasian. Jika hal itu tidak dilakukan, kecelakaan atau cedera serius dapat terjadi.
- Pastikan bahwa baterai telah dipasang dengan kencang. Jika baterai kendur, baterai dapat terlepas dan mengakibatkan kecelakaan.
- Menyiapkan dan memeriksa lingkungan kerja. Pastikan bahwa tempat kerja memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam tindakan pencegahan.
- Jangan biarkan benda asing memasuki lubang untuk menghubungkan baterai yang dapat diisi ulang.
- Jangan pernah membongkar baterai yang dapat diisi ulang dan pengisinya.
- Jangan pernah membuat arus pendek pada baterai isi ulang. Membuat arus pendek pada baterai dapat menyebabkan arus listrik yang kuat dan panas yang berlebihan. Hal tersebut dapat mengakibatkan luka bakar atau kerusakan pada baterai.
- Jangan membuang baterai ke dalam api. Baterai dapat meledak jika terbakar.
- Bawa baterai ke toko tempat baterai dibeli segera setelah baterai yang telah diisi ulang masa pakainya jadi terlalu pendek untuk penggunaan praktis. Jangan membuang baterai yang sudah lemah.
- Jangan masukkan benda ke dalam slot ventilasi udara dari pengisi daya. Memasukkan benda logam atau bahan yang mudah terbakar ke slot ventilasi udara pengisi daya akan mengakibatkan bahaya sengatan listrik atau merusak pengisi daya.
- Periksa torsi pengencangan aktual dengan kunci pas torsi.
- Hentikan perkakas sebelum mengalihkan arah rotasi. Selalu lepaskan sakelar dan tunggu sampai perkakas berhenti sebelum mengalihkan arah rotasi.
- Jangan pernah menyentuh bagian yang berbelok. Jangan biarkan bagian yang berbelok mendekati tangan Anda atau bagian tubuh Anda yang lain. Anda dapat terpotong atau tersangkut ke bagian yang berbelok. Selain itu, berhati-hatilah untuk tidak menyentuh bagian yang berbelok setelah menggunakanannya terus-menerus dalam waktu yang lama. Bagian itu dapat menjadi cukup panas dan membakar Anda.
- Silakan gunakan alat tambahan yang disediakan dan yang terdaftar di dalam manual pengoperasian dan katalog HIKOKI. Kecelakaan atau cedera dapat terjadi jika tidak melakukannya hal tersebut.
- Pastikan untuk memasang alat tambahan dengan kencang ke dalam landasan. Jika alat tambahan tidak dipasang dengan kencang, alat tersebut dapat keluar dan menyebabkan cedera.
- Fungsi pemilih modus pengencangan
 - Pilih modus pengencangan sambil melepaskan sakelar picu. Tidak dapat melakukan hal ini dapat mengakibatkan malafungsi.
 - Modus yang sesuai berbeda menurut baut dan material yang disekrup. Lakukan pengencangan baut beberapa kali lalu sesuaikan pengaturan modusnya.
 - Sakelar pemilih modus pengencangan hanya dapat diatur setelah baterai dipasang ke dalam perkakas dan sakelar picu telah ditarik sekali.

PERINGATAN KESELAMATAN KUNCI PAS KETUK NIRKABEL

Pegang perkakas listrik pada permukaan genggam berinsulasi ketika melaksanakan pengoperasian dan mana penguat dapat bersentuhan dengan kabel tersembunyi. Penguat yang bersentuhan dengan kabel "hidup" dapat membuat bagian logam perkakas listrik yang tersingkap menjadi "hidup" dan dapat membuat operator tersengat listrik

17. Perkakas listrik dilengkapi dengan sirkuit perlindungan suhu untuk melindungi motor. Pekerjaan secara terus menerus dapat menyebabkan suhu unit meningkat, yang akan mengaktifkan sirkuit perlindungan suhu dan secara otomatis menghentikan pengoperasian. Jika ini terjadi, biarkan perkakas listrik untuk mendingin sebelum melanjutkan penggunaan.
18. Motor dapat berhenti jika perkakas kelebihan beban. Jika ini terjadi, lepaskan sakelar perkakas dan hilangkan penyebab kelebihan beban.
Hindari menyentuh selubung depan yang dapat memanas selama pengoperasian secara terus menerus.
19. Penggunaan baterai dalam kondisi dingin (di bawah 0 derajat Celcius) terkadang dapat mengakibatkan torsi penguatan melemah dan mengurangi jumlah pekerjaan. Namun ini merupakan fenomena sementara, dan akan kembali ke normal saat baterai memanas.
20. Tombol tekan tidak dapat dialihkan saat perkakas listrik menyala. Untuk mengalihkan tombol tekan, hentikan perkakas listrik lalu atur tombol tekan.
21. Pasang kait dengan aman. Jika kait tidak terpasang dengan aman, maka akan dapat menyebabkan cedera ketika penggunaan.
Ketika memilih membawa alat dengan kait pada sabuk Anda, pastikan melepas soket alat. Jika hal itu tidak dilakukan, maka dapat menyebabkan cedera yang tidak diharapkan.
22. Jangan sentuh bagian logam karena bagian itu dapat menjadi sangat panas saat pengerjaan terus-menerus.
23. Jangan melihat langsung ke arah cahaya. Hal itu dapat mengakibatkan cedera pada mata.
Bersihkan kotoran yang melekat pada lensa lampu LED dengan kain yang lembut, dan jangan sampai menggores lensa.
Goresan pada lensa lampu LED dapat menyebabkan penurunan kecerahan.
24. Untuk mencegah konsumsi daya baterai karena lupa mematikan lampu LED, lampu akan padam secara otomatis dalam waktu sekitar 2 menit.
25. Mengistirahatkan unit setelah pekerjaan terus menerus.
26. Jangan sentuh selubung palu karena bagian itu dapat menjadi sangat panas saat pengerjaan terus-menerus.
27. Jangan gunakan produk ini jika perkakas atau terminal baterai (dudukan baterai) berubah bentuk.
Memasang baterai dapat membuat hubungan pendek yang dapat mengakibatkan timbulnya asap atau api.
28. Jaga terminal perkakas (dudukan baterai) agar bebas dari serpihan dan debu.
- Selbelum menggunakan, pastikan bahwa serpihan dan debu tidak terkumpul di area terminal.
 - Selama penggunaan, hindari serpihan dan debu pada perkakas jatuh ke atas baterai.
 - Saat menghentikan operasi atau setelah menggunakan, jangan tinggalkan perkakas di tempat yang dapat terkena jatuhnya serpihan atau debu.
Melakukannya dapat membuat hubungan pendek yang dapat mengakibatkan timbulnya asap atau api.

PERHATIAN UNTUK BATERAI LITIUM ION

Untuk memperpanjang masa pakai, baterai litium ion dilengkapi dengan fungsi perlindungan untuk menghentikan output.

Dalam kasus 1 sampai 3 yang dijelaskan di bawah, ketika memakai produk ini, meski Anda menarik sakelar, motor dapat berhenti. Ini bukanlah masalah namun merupakan hasil dari fungsi perlindungan.

1. Ketika daya baterai yang tersisa habis, motor berhenti. Jika ini terjadi, segera isi ulang.

2. Jika alat kelebihan beban, motor dapat berhenti. Jika ini terjadi, lepaskan sakelar alat dan hilangkan penyebab kelebihan beban. Setelah itu, Anda dapat menggunakan kembali.
3. Jika baterai menjadi panas di bawah pekerjaan yang kelebihan beban, daya baterai dapat berhenti. Jika ini terjadi, berhenti memakai baterai dan biarkan baterai mendingin. Setelah itu, Anda dapat menggunakan kembali.

Selanjutnya, patuhilah peringatan dan perhatian berikut ini.

PERINGATAN

Untuk mencegah setiap kebocoran baterai, panas, asap, ledakan, dan percikan, pastikan mengikuti tindakan pencegahan berikut.

1. Pastikan bahwa serpihan dan debu tidak terkumpul pada baterai.
- Selama bekerja, pastikan bahwa serpihan dan debu tidak jatuh pada baterai.
- Pastikan bahwa serpihan dan debu yang jatuh pada perkakas listrik selama pengerjaan tidak terkumpul pada baterai.
- Jangan simpan baterai yang tidak dipakai di lokasi yang dapat terkena serpihan dan debu.
- Sebelum menyimpan baterai, hilangkan setiap serpihan dan debu yang mungkin menempel pada baterai, dan jangan simpan baterai bersama komponen logam (sekrup, paku, dll.)
2. Jangan menusuk baterai dengan benda tajam, seperti paku, memukul dengan martil, menginjak, atau melempar atau membiarkan baterai terkena guncangan fisik yang parah.
3. Jangan gunakan baterai yang tampak rusak atau berubah bentuk.
4. Jangan pakai baterai dengan kutub yang salah.
5. Jangan sambungkan secara langsung ke stopkontak listrik atau soket pemantik api rokok pada mobil.
6. Jangan gunakan baterai untuk maksud selain dari yang telah ditetapkan.
7. Apabila pengisian daya baterai gagal diselesaikan meski waktu pengisian ulang yang ditetapkan telah berakhir, hentikan segera pengisian ulang lebih lanjut.
8. Jangan tempatkan atau kenakan baterai pada suhu tinggi atau tekanan tinggi seperti oven microwave, pengering, atau kontainer bertekanan tinggi.
9. Jauhkan segera dari api ketika terjadi kebocoran atau bau tak sedap terdeteksi.
10. Jangan gunakan di tempat yang menghasilkan listrik statis yang kuat.
11. Jika terjadi kebocoran baterai, bau tak sedap, panas, warna memudar atau berubah bentuk, atau apa yang tampak tidak normal selama penggunaan, pengisian ulang, atau penyimpanan, segera lepaskan dari peralatan atau pengisi daya, dan hentikan penggunaan.
12. Jangan benamkan baterai atau membiarkan cairan apa pun mengalir ke dalamnya. Masuknya cairan konduktif, seperti air, dapat membuat kerusakan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran atau ledakan. Simpan baterai Anda di tempat yang dingin, kering, dan jauh dari benda-benda mudah terbakar dan menyala. Lingkungan gas korosif harus dihindari.

PERHATIAN

1. Apabila cairan yang bocor dari baterai masuk ke mata, jangan usap mata dan cucilah mata menggunakan air bersih yang segar seperti air keran dan segera hubungi dokter.
Jika dibiaran tidak ditangani, cairan tersebut dapat menimbulkan masalah pada mata.
2. Jika cairan yang bocor mengenai mata atau pakaian, cuci segera dengan air bersih seperti air keran
Ada kemungkinan hal tersebut dapat mengakibatkan iritasi kulit.

Bahasa Indonesia

3. Apabila Anda menemukan karat, bau tak sedap, panas berlebih, warna memudar, bentuk berubah, dan/atau keanehan lain saat memakai baterai untuk pertama kalinya, jangan gunakan dan kembalikan ke pemasok atau vendor Anda.

PERINGATAN

Jika bahan asing konduktif memasuki terminal atau baterai litium ion, baterai itu dapat mengalami arus pendek, dan menyebabkan kebakaran. Saat menyimpan baterai litium ion, patuhilah peraturan berikut ini.

- Jangan tempatkan serpihan konduktif, paku, dan kabel seperti kabel besi dan tembaga dalam wadah penyimpanan.
- Untuk mencegah terjadinya arus pendek, muat baterai dalam perkakas atau masukkan dengan aman penutup baterai untuk menyimpan sampai ventilator tidak terlihat.


TERKAIT PENGANGKUTAN BATERAI LITHIUM-ION

Ketika mengangkut baterai lithium-ion, harap perhatikan tindakan pencegahan berikut ini.

PERINGATAN

Beri tahu perusahaan pengangkutan bahwa paket tersebut berisi baterai lithium-ion, informasikan kepada perusahaan tentang output dayanya dan ikuti instruksi perusahaan pengangkutan ketika merencanakan pengangkutan.

- Baterai lithium-ion yang melebihi output daya sebesar 100Wh dianggap Barang Berbahaya dalam klasifikasi barang dan akan membutuhkan prosedur perlakuan khusus.
- Untuk pengakutan ke luar negeri, Anda harus mematuhi undang-undang dan peraturan dan regulasi negara tujuan.

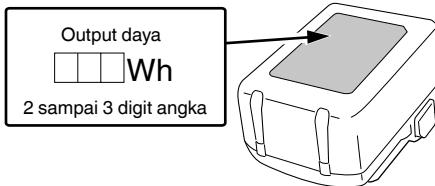

TINDAKAN PENCEGAHAN SAMBUNGAN PERANGKAT USB (UC18YSL3)

Ketika masalah yang tidak diharapkan terjadi, data pada perangkat USB yang tersambung ke produk ini dapat rusak atau hilang. Selalu pastikan untuk mencadangkan data yang terdapat di dalam perangkat USB sebelum menggunakan produk ini.

Harap disadari bahwa perusahaan kami tidak bertanggung jawab sama sekali atas data yang tersimpan di dalam perangkat USB yang rusak atau hilang, maupun kerusakan yang mungkin terjadi pada perangkat yang tersambung.

PERINGATAN

- Sebelum menggunakan, periksa kabel sambungan USB jika ada cacat atau kerusakan.
Menggunakan kabel USB yang cacat atau rusak dapat menyebabkan pelepasan asap atau penyalakan.
- Ketika produk tidak digunakan, tutup port USB dengan penutup karet.
Terkumpulnya debu, dll. pada port USB dapat menyebabkan pelepasan asap atau penyalakan.

CATATAN

- Kemungkinan akan terjadi jeda sebentar-sebentar selama pengisian daya USB.
- Ketika perangkat USB tidak sedang diisi dayanya, lepaskan perangkat USB dari pengisi daya.
Kelalaian melakukan hal tersebut tidak saja dapat mengurangi usia pakai baterai perangkat USB, tetapi juga mengakibatkan kecelakaan yang tidak terduga.
- Pengisian beberapa perangkat USB mungkin dapat dilakukan bergantung pada jenis perangkatnya.

TINDAKAN PENCEGAHAN TERKAIT FUNGSI ANTI DEBU DAN ANTI AIR

Produk ini sesuai dengan tingkat kelas perlindungan IP56 (anti debu dan anti air) untuk peralatan listrik seperti yang ditentukan oleh peraturan IEC internasional. (Hanya unit utama yang sesuai dengan tingkat kelas perlindungan IP56 saat dilengkapi dengan baterai.)

[Penjelasan Kode IP]

IP56

- ▶ Tingkat perlindungan untuk penetrasi air
Harus tidak ada dampak buruk pada peralatan saat disemprot dengan jet air yang kuat dari semua arah (anti air). (100 L air per menit disemprotkan selama sekitar tiga menit dari jarak sekitar tiga meter dengan menggunakan nosel semprot berdiameter 12,5 mm.)
- ▶ Tingkat perlindungan untuk serangan luar oleh objek padat
Debu yang dapat mengakibatkan dampak buruk pada peralatan harus tidak bisa masuk (anti debu). (Perlengkapan dibiarakan tidak beroperasi di dalam ruang pengujian dengan partikel bedak talek berdiameter kurang dari 75 µm yang melayang di udara menggunakan pompa agitasi pada tingkat 2 kg per meter kubik selama delapan jam.)

Peralatan telah dirancang untuk dapat tahan terhadap efek debu dan air namun tidak ada jaminan bahwa peralatan tidak akan mengalami malafungi. Jangan gunakan atau meninggalkan peralatan di lokasi dengan jumlah debu sangat berlebih atau di lokasi yang terendam air atau terkena air hujan.

NAMA KOMPONEN (Gbr. 1 - Gbr. 15)

①	Selubung palu	⑯	O-ring
②	Dudukan (A)	⑰	Pin
③	Cincin gesek (C)	⑲	Soket Heksagonal
④	Lampu LED	⑳	Alur
⑤	Sakelar pemicu	㉑	Sekrup
⑥	Panel alih	㉒	Sakelar indikator daya baterai
⑦	Baterai	㉓	Lampu indikator daya baterai
⑧	Kait	㉔	Panel tampilan
⑨	Handel	㉕	Sakelar bagian ringan
⑩	Tombol tekan	㉖	Lampu indikator penerangan
⑪	Rumahan	㉗	Sakelar pemilih modus pengencangan
⑫	Anvil (B)	㉘	Lampu indikator modus pengencangan
⑬	Cincin gesek (B)	㉙	Penutup karet
⑭	Kancing	㉚	Port USB
⑮	Lampu indikator pengisian daya	㉛	Kabel USB
⑯	Soket Heksagonal		

MT	Torsi pengencangan (Maksimum)
	Ukuran obeng persegi
	Berat
I	Sakelar HIDUP
O	Sakelar MATI
	Lepaskan baterai
	Sakelar bagian ringan
	Selalu ON (padam setelah 2 menit)
	SW ringan saja-ON
	Selalu OFF
	Rotasi Searah Putaran Jarum Jam
	Rotasi Berlawanan Putaran Jarum Jam
	Sakelar indikator sisa baterai
	Menyala ; Sisa daya baterai lebih dari 75%.
	Menyala ; Sisa daya baterai 50% - 75%.
	Menyala ; Sisa daya baterai 25% - 50%.
	Menyala ; Sisa daya baterai kurang dari 25%.
	Berkedip ; Sisa daya baterai hampir kosong. Isi ulang baterai sesegera mungkin.
	Berkedip ; Output dihentikan karena suhu tinggi. Keluarkan baterai dari perkakas dan biarkan baterai mendingin.
	Berkedip ; Output dihentikan karena kegagalan atau malafungsi. Masalah mungkin ada pada baterai, oleh sebab itu silakan hubungi dealer Anda.
	Sakelar pemilih modus pengencangan
	Lampu indikator modus pengencangan

SIMBOL**PERINGATAN**

Berikut simbol yang digunakan untuk mesin. Pastikan bahwa Anda memahami artinya sebelum digunakan.

	WR36DA / WR36DB : Kunci Pas Ketuk Nirkabel
	Untuk mengurangi risiko cedera, pengguna harus membaca manual instruksi.
	Arus searah
V	Nilai voltase
n_0	Kecepatan tanpa beban
/min	Osilasi per menit
Bpm	Laju tekan
	Baut biasa
	Baut tegangan tinggi
Hm	Modus Tinggi
Mm	Modus Sedang
L2m	Modus rendah 2
L1m	Modus rendah 1

	<p>Modus rendah 1/Modus rendah 2</p> <p>Untuk pekerjaan yang memerlukan penyesuaian detail seperti saat mengencangkan baut berdiameter kecil.</p>
	<p>Modus Sedang</p> <p>Untuk pekerjaan yang memerlukan daya untuk ditahan selama pengencangan.</p>
	<p>Modus Tinggi</p> <p>Untuk pekerjaan yang memerlukan daya dan kecepatan selama pengencangan.</p>
	Peringatan

SPESIFIKASI

Spesifikasi mesin ini tercantum dalam Tabel pada halaman 72.

CATATAN

Sehubungan dengan program penelitian dan pengembangan HiKOKI yang berkelanjutan, spesifikasi di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

PENGISIAN DAYA

Sebelum memakai perkakas listrik, isi daya baterai sebagai berikut.

- Hubungkan kabel daya pengisi daya ke stopkontak.**
Saat menghubungkan colokan pengisi daya ke stopkontak, lampu indikator pengisi daya akan berkedip merah (dalam interval 1 detik).
 - Masukkan baterai ke dalam pengisi daya.**
Masukkan baterai dengan kuat ke dalam pengisi daya seperti yang ditunjukkan dalam **Gbr. 3** (pada halaman 2).
 - Pengisian Daya**
Saat memasukkan baterai ke dalam pengisi daya, lampu indikator pengisian daya akan berkedip biru.
Ketika baterai telah terisi sepenuhnya, lampu indikator pengisian akan menyala hijau. (Lihat **Tabel 1**)
 - Lampu indikator pengisian daya
Indikasi dari lampu pengisian daya akan ditampilkan seperti yang ditunjukkan dalam **Tabel 1**, sesuai kondisi pengisian daya atau baterai yang dapat diisi ulang.

AKSESORI STANDAR

Selain unit utama (1 unit), paket berisi aksesori yang tercantum dalam halaman 73.

Aksesori standar dapat berubah tanpa pemberitahuan.

APLIKASI

Mengencangkan dan mengendurkan semua jenis baut dan mur, digunakan untuk memastikan barang-barang struktural

Tabel 1

(2) Terkait suhu dan waktu pengisian daya baterai yang dapat diisi ulang.

Suhu dan waktu pengisian daya akan seperti yang ditampilkan dalam **Tabel 2**.

Tabel 2

Pengisi daya		UC18YSL3						
Baterai	Tipe baterai	Ion litium						
	Suhu baterai dapat diisi ulang	0°C–50°C						
	Voltase pengisian daya	V	14,4		18			
			Seri BSL14xx		Seri BSL18xx		Seri multi volt	
			(4 buah)	(8 buah)	(5 buah)	(10 buah)	(10 buah)	
	Waktu pengisian, kurang lebih (pada 20°C)	mnt.	BSL1415S : 15 BSL1415 : 15 BSL1415X : 15 BSL1420 : 20 BSL1425 : 25 BSL1430C : 30	BSL1430 : 20 BSL1440 : 26 BSL1450 : 32 BSL1460 : 38	BSL1815S : 15 BSL1815 : 15 BSL1815X : 15 BSL1820 : 20 BSL1820M: 20 BSL1825 : 25 BSL1830C : 30 BSL1840M: 40 BSL1850C : 32	BSL1830 : 20 BSL1840 : 26 BSL1850 : 32 BSL1850MA: 32 BSL1860 : 38	BSL36A18 : 32 BSL36A18X: 32 BSL36B18 : 52 BSL36B18X: 52	
USB	Voltase pengisian daya	V	5					
	Arus pengisian	A	2					

CATATAN

Waktu pengisian daya dapat bervariasi bergantung suhu ruangan dan tegangan sumber daya.

4. Putuskan kabel pengisi daya dari stopkontak.**5. Pegang pengisi daya dengan kuat dan tarik baterai.****CATATAN**

Pastikan untuk menarik baterai dari pengisi daya setelah digunakan, dan simpan.

Terkait pelepasan listrik untuk baterai baru, dll.

Karena zat kimia baterai baru dan baterai yang belum pernah digunakan untuk periode yang lama masih belum aktif, pelepasan listrik akan berlangsung lambat ketika menggunakan pertama kali dan kedua kali. Ini adalah fenomena sementara, dan waktu normal yang diperlukan untuk pengisian akan dipulihkan setelah pengisian baterai 2–3 kali.

Cara membuat baterai lebih tahan lama.**(1) Isi ulang baterai sebelum benar-benar habis.**

Ketika Anda merasa bahwa daya pada perkakas listrik menjadi lemah, hentikan penggunaan peralatan dan isi ulang baterainya. Jika Anda terus menggunakan peralatan dan menghabiskan arus listrik, baterai bisa rusak dan usia pakainya menjadi lebih singkat.

(2) Hindari mengisi baterai pada suhu tinggi.

Baterai isi ulang akan cepat panas setelah digunakan. Jika baterai diisi ulang segera setelah digunakan, zat kimia di bagian dalamnya akan rusak, dan usia pakai baterai akan menjadi singkat. Diamkan baterai dan isi ulang setelah dingin sesaat.

PERHATIAN

○ Apabila baterai diisi dayanya ketika dipanaskan karena sudah lama dibiarakan di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau karena baterai baru habis dipakai, lampu indikator pengisian dari pengisi daya akan menyala selama 0,3 detik, tidak menyala selama 0,3 detik (mati selama 0,3 detik). Jika ini terjadi, biarkan baterai mendingin terlebih dahulu, lalu mulailah mengisi daya,

- Ketika lampu indikator pengisian daya berkedip (pada interval 0,2 detik), periksa dan ambil benda asing apa pun dalam konektor baterai pengisi daya. Jika tidak ada benda asing, ada kemungkinan bahwa baterai atau pengisi daya rusak. Bawalah ke Pusat Servis resmi Anda.
- Karena komputer mikroyang menyatu butuh sekitar 3 detik untuk memastikan bahwa baterai yang sedang diisi dengan UC18YSL3 telah diambil, tunggu paling cepat 3 detik sebelum memasukkan kembali untuk diisi dayanya. Jika baterai dimasukkan kembali dalam waktu 3 detik, baterai mungkin tidak diisi dengan benar.

PEMASANGAN DAN PENGOPERASIAN

Tindakan	Gambar	Halaman
Melepaskan dan memasukkan baterai	2	2
Pengisian Daya	3	2
Memasang soket*1	4	2
Memasang soket*1	5	3
Membalik arah putaran	6	3
Pengoperasian Sakelar	7	3
Melepas dan memasang kait	8	3
Indikator sisa baterai	9	3
Cara memakai lampu LED*2	10	4
Fungsi pemilih modus pengencangan*3	11	4
Cara memakai kait	12	4
Mengisi perangkat USB dari stopkontak listrik	13-a	5

Bahasa Indonesia

Mengisi perangkat USB dan baterai dari stopkontak listrik	13-b	5
Cara mengisi ulang perangkat USB	14	5
Saat pengisian perangkat USB selesai	15	5
Memilih aksesoris	—	74

*1 Memasang soket

Pilih soket yang akan digunakan.
[WR36DA]

- (1) Geser cincin-O keluar dari alur lalu sesuaikan lubang soket dengan lubang landasan dan masukkan landasan ke dalam soket.
- (2) Masukkan pin ke dalam soket.
- (3) Ketika memastikan bahwa pin tidak jatuh, pasang cincin-O ke alur pada soket.

[WR36DB]

- (1) Sejajarkan bagian kotak dari soket dan dudukan satu sama lain.
- (2) Patikan untuk memasang soket dengan kuat dengan menekannya masuk penuh ke dalam dudukan.
- (3) Saat mengeluarkan soket, tarik soket dari dudukannya.

*2 Cara memakai lampu LED

CATATAN

Untuk mencegah konsumsi daya baterai karena lupa mematikan lampu LED, lampu akan padam secara otomatis dalam waktu sekitar 2 menit.

*3 Fungsi pemilih modus pengencangan

PERHATIAN

Pilih modus pengencangan sambil melepaskan sakelar picu. Tidak dapat melakukan hal ini dapat mengakibatkan malafungsi.

Dengan menggunakan Sakelar pemilih modus Pengencangan, torsi pengencangan dapat disesuaikan menurut jenis kerja.

Modus pengencangan beralih di antara 4 modus yang berbeda setiap kali Sakelar pemilih modus pengencangan ditekan.

PEMELIHARAAN DAN PEMERIKSAAN

1. Memeriksa soket

Soket yang sudah aus atau berubah bentuk atau soket yang berlubang persegi tidak akan membuat fitting pas di antara baut atau landasan, akibatnya torsi penguatan berkurang. Perhatikan lubang soket yang sudah aus secara berkala, dan ganti dengan yang baru jika perlu.

2. Memeriksa sekrup pemasang

Periksa secara rutin sekrup pemasang dan pastikan sekrup terpasang erat. Jika ada sekrup yang longgar, segera eratkan kembali. Tidak dapat melakukan hal ini dapat mengakibatkan risiko bahaya yang serius.

3. Pemeliharaan motor

Kumparan unit motor adalah "jantung" perkakas listrik Berhati-hatilah untuk memastikan kumparan tidak rusak dan/atau basah karena oli atau air.

4. Pemeriksaan terminal (perkakas dan baterai)

Pastikan untuk memastikan bahwa serpihan dan debu tidak terkumpul pada terminal.

Pada kesempatan sebelum, selama, dan setelah pengoperasian.

PERHATIAN

Bersihkan serpihan atau debu apa pun yang mungkin telah terkumpul pada terminal.

Jika hal itu tidak dilakukan, malafungsi dapat terjadi.

5. Membersihkan bagian luar

Ketika perkakas listrik kotor, bersihkan dengan kain kering lembut atau kain yang diberi air sabun. Jangan gunakan pengencer klorin, bensin, atau pengencer cat, karena akan menyebabkan plastik mencair.

6. Penyimpanan

Simpan perkakas listrik di tempat bersuhu kurang dari 40°C dan dari jangkauan anak-anak.

CATATAN

Menyimpan baterai litium ion.

Pastikan baterai litium ion telah terisi penuh sebelum disimpan.

Penyimpanan baterai dalam waktu lama (3 bulan atau lebih) dengan isi baterai sedikit dapat mengakibatkan penurunan kinerja, mengurangi umur pakai baterai secara signifikan atau membuat baterai tidak dapat diisi ulang.

Namun demikian, pemakaian baterai yang berkangur secara signifikan dapat dipulihkan dengan pengisian berulang dan menggunakan baterai dua sampai lima kali.

Apabila masa pakai baterai sangat pendek meski telah berulang kali diisi ulang, anggaplah baterai telah mati dan belilah baterai baru.

PERHATIAN

Saat mengoperasikan dan memelihara perkakas listrik, peraturan dan standar keselamatan yang ditetapkan di setiap negara harus dipatuhi.

Pemberitahuan penting mengenai baterai pada perkakas listrik nirkabel HiKOKI

Gunakan selalu salah satu baterai asli yang kami tunjuk. Kami tidak menjamin keselamatan dan kinerja perkakas listrik nirkabel kami ketika digunakan dengan baterai selain dari baterai yang kami tunjuk, atau jika baterai dibongkar dan diubah (seperti membongkar dan mengganti sel atau komponen internal).

CATATAN

Karena program penelitian dan pengembangan HiKOKI yang terus menerus, spesifikasi di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

PENYELESAIAN MASALAH

Gunakan pemeriksaan pada tabel berikut ini jika alat tidak beroperasi secara normal. Jika ini tidak menyelesaikan masalah, silakan hubungi diler Anda atau Pusat Pelayanan Resmi HiKOKI.

1. Perkakas daya

Gejala	Kemungkinan penyebab	Perbaikan
Alat tidak berfungsi	Tidak ada sisa daya baterai	Isi ulang baterai.
Alat tiba-tiba berhenti.	Alat mengalami beban berlebih.	Selesaikan masalah yang menyebabkan beban berlebih.
	Baterai terlalu panas.	Biarkan baterai mendingin.
	Sakelar picu ditahan selama 5 menit atau lebih.	Ini bukan malafungsi. Motor telah dihentikan secara otomatis untuk mencegah kerusakan perkakas.
Soket perkakas -tidak bisa dipasang -terlepas -tidak bisa dilepas	Bentuk bagian pemasangan tidak cocok	Pastikan untuk menggunakan soket dengan ukuran obeng kotak yang sesuai. WR36DA: 19 mm WR36DB: 12,7 mm
Sakelar tidak bisa ditarik.	Tombol pemilih Maju/Mundur berada di tengah.	Tekan tombol dengan kuat ke posisinya untuk arah putaran yang diinginkan.
Derau nada tinggi abnormal muncul saat sakelar picu ditarik.	Sakelar picu ditarik hanya sedikit.	Ini bukan malafungsi. Ini tidak muncul jika sakelar picu ditarik lebih penuh.
Baterai tidak dapat dipasang	Mencoba memasang baterai selain baterai yang telah ditentukan untuk perkakas.	Mohon pasang baterai jenis multi volt.

Bahasa Indonesia

2. Pengisian daya

Gejala	Kemungkinan penyebab	Perbaikan
Lampu indikator pengisian berkedip ungu dengan cepat dan pengisian baterai tidak dimulai.	Baterai belum dimasukkan sepenuhnya. Ada benda asing di dalam terminal baterai atau di tempat baterai dipasang.	Masukkan baterai dengan kencang. Keluarkan benda asing.
Lampu indikator pengisian berkedip merah dan pengisian baterai tidak dimulai.	Baterai belum dimasukkan sepenuhnya. Baterai terlalu panas.	Masukkan baterai dengan kencang. Jika dibiarkan sendiri, baterai akan secara otomatis mengisi bila suhu menurun, namun hal ini dapat mengurangi usia pakai baterai. Disarankan untuk mendengarkan baterai di lokasi dengan pengudaraan yang baik dan jauh dari sinar matahari langsung sebelum mengisi baterai.
Waktu penggunaan baterai pendek meskipun baterai telah terisi penuh.	Usia pakai baterai berkurang.	Ganti baterai dengan yang baru.
Baterai memerlukan waktu yang lama untuk mengisi.	Suhu baterai, pengisi, atau lingkungan sekitar sangat rendah. Ventilasi pengisi terhalang dan menyebabkan komponen internalnya menjadi terlalu panas. Kipas pendingin tidak bekerja.	Lakukan pengisian baterai di dalam ruang atau di lingkungan lain yang lebih hangat. Hindari menghalangi ventilasinya. Hubungi Pusat Layanan Resmi HiKOKI untuk perbaikan.
Lampu daya USB telah padam dan perangkat USB telah berhenti mengisi.	Kapasitas baterai sudah rendah.	Ganti baterai dengan baterai yang masih memiliki kapasitas. Masukkan colokan daya pengisi ke stopkontak listrik.
Lampu daya USB tidak padam meskipun perangkat USB telah selesai mengisi.	Lampu daya USB menyala hijau untuk menunjukkan bahwa pengisian USB dimungkinkan.	Ini bukan malafungsi.
Tidak jelas apa status pengisian daya perangkat USB, atau apakah pengisian sudah selesai atau belum.	Lampu daya USB tidak padam meskipun pengisian telah selesai.	Periksa perangkat USB yang sedang diisi untuk memastikan status pengisiannya.
Pengisian daya perangkat USB berhenti di tengah jalan saat baterai dan perangkat USB sedang diisi pada waktu bersamaan.	Pengisi telah dicolokkan ke stopkontak listrik saat perangkat USB sedang diisi menggunakan baterai sebagai sumber daya. Sebuah baterai dimasukkan ke dalam pengisi saat perangkat USB sedang diisi menggunakan stopkontak sebagai sumber daya.	Ini bukan malafungsi. Pengisi berhenti mengisi USB selama sekitar 5 detik saat membedakan jenis sumber dayanya.
Pengisian daya perangkat USB berhenti di tengah jalan saat baterai dan perangkat USB sedang diisi pada waktu bersamaan.	Baterai telah terisi penuh.	Ini bukan malafungsi. Pengisi berhenti mengisi USB selama sekitar 5 detik saat pengisi memeriksa apakah baterai telah terisi penuh atau belum.
Pengisian daya perangkat USB tidak dimulai saat baterai dan perangkat USB sedang diisi pada waktu bersamaan.	Sisa kapasitas baterai sangat rendah.	Ini bukan malafungsi. Saat kapasitas baterai mencapai suatu tingkat tertentu, pengisian USB akan dimulai secara otomatis.

العرض	السبب المحتمل	العلاج
يومض مصباح مؤشر الشحن باللون الأرجواني بسرعة، ولا يبدأ شحن البطارية.	لم يتم إدخال البطارية بالكامل.	أحكم ترکيب البطارية.
يومض مصباح مؤشر الشحن باللون الأحمر ولا يبدأ شحن البطارية.	يوجد شيء غريب في مخرج البطارية أو المكان الذي يتم فيه ترکيب البطارية.	قم بإزالة الجسم الغريب.
يومض مصباح مؤشر الشحن باللون الأحمر ولا يبدأ شحن البطارية.	لم يتم إدخال البطارية بالكامل.	أحكم ترکيب البطارية.
يومض مصباح مؤشر الشحن باللون الأحمر ولا يبدأ شحن البطارية.	ازدادت سخونة البطارية.	إذا تم ترکبها بمفردها، فسوف تبدا البطارية بالشحن إذا انخفضت درجة حرارتها، ولكن سوف يقل ذلك من عمر البطارية. يوصى بأن يتم تبريد البطارية في مكان جيد التهوية بعيداً عن ضوء الشمس قبل شحنها.
زمن استخدام عمر البطارية قصير حتى لو تم شحن البطارية بالكامل.	تم استفاد عمر البطارية.	استبدل البطارية بأخرى جديدة.
تستغرق البطارية وقتاً طويلاً للشحن.	درجة حرارة البطارية والشاحن أو البيئة المحيطة مخفضة جداً.	قم بشحن البطارية في الداخل أو في مكان أدقاً آخر.
يحدث انسداد فتحات الشاحن، مما يؤدي إلى سخونة المكونات الداخلية بشكل زائد.	يحدث انسداد الفتحات.	تجنب انسداد الفتحات.
تم إيقاف تشغيل مصباح الطاقة USB وتوقف جهاز USB عن الشحن.	مروحة التبريد لا تعمل.	اتصل بمركز صيانة معتمد من HiKOKI للقيام بالإصلاحات.
لا يتم إيقاف تشغيل مصباح طاقة USB باللون الأخضر ليشير إلى أنه يمكن شحن USB.	أصبحت قدرة البطارية منخفضة.	استبدل البطارية بأخرى لها طاقة منتفقة.
حال شحن جهاز USB أو ما إذا كان الشحن قد اكتمل أم لا غير واضحة.	لا يعتبر ذلك عطلاً.	قم بتوصيل قابس طاقة الشاحن بمقبس كهربائي.
يتوقف شحن جهاز USB مؤقتاً في منتصف الطريق.	تم توصيل الشاحن بمقبس كهربائي أثناء شحن جهاز USB باستخدام البطارية كمصدر طاقة.	تحقق مما إذا كان جهاز USB يقوم بالشحن لتأكيد حالة الشحن.
يتوقف شحن جهاز USB في منتصف الطريق.	تم إدخال بطارية في الشاحن أثناء شحن جهاز USB باستخدام مقبس طاقة كمصدر طاقة.	لا يعتبر ذلك عطلاً. يتوقف الشاحن مؤقتاً عن شحن USB لمدة 5 ثوان تقريباً عندما يتم التمييز بين مصادر الطاقة.
يتوقف شحن جهاز USB مؤقتاً في منتصف الطريق وعندما يتم شحن جهاز USB في الوقت نفسه.	أصبحت البطارية مشحونة بالكامل.	لا يعتبر ذلك عطلاً. يتوقف الشاحن مؤقتاً عن شحن USB لمدة 5 ثوان عندما يتحقق مما إذا كانت البطارية قد تم شحنها بالكامل بنجاح أم لا.
لا يبدأ شحن جهاز USB عندما يتم شحن البطارية وجهاز USB في الوقت نفسه.	طاقة البطارية المتبقية منخفضة جداً.	لا يعتبر ذلك عطلاً. عندما تصل طاقة البطارية إلى مستوى معين، فإنه يبدأ شحن USB تلقائياً.

ملاحظة هامة حول بطاريات أدوات HiKOKI اللاسلكية
 يرجى استخدام إحدى البطاريات الخاصة بنا الموصى بها دائمًا. لا
 نضمن سلامة أداء الأدوات اللاسلكية في حالة استخدام بطاريات غير
 موصى بها أو عند فك البطارية أو تعبيتها (على سبيل المثال في
 حالات فك الخلايا أو غيرها من الأجزاء الداخلية أو استبدالها).

ملاحظة
 تبعًا لبرنامج HiKOKI للبحث والتطوير المستمر، تتغير المواصفات
 المذكورة هنا دون إعلام مسبق.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استخدم الفحوصات المذكورة في الجدول أدناه إذا كانت الأداة لا تعمل بصورة طبيعية. وإن لم يعالج ذلك المشكلة، استشر الموزع الخاص بك أو مركز خدمة HiKOKI المعتمد.

1. العدة الكهربائية

العرض	السبب المحتمل	العلاج
الأداة لا تعمل	لا توجد طاقة متبقية بالبطارية	قم بشحن البطارية.
توقفت الأداة فجأة	وجود حمل زائد على الأداة	تخلص من المشكلة التي تتسبب في الحمل الزائد.
	ازدادت سخونة البطارية.	دع البطارية تبرد.
	تم سحب مفتاح المشغل لأسفل لمدة 5 دقائق أو أكثر.	لا يعتبر ذلك عطلًا. قم بتشغيل العدة لوضع إحكام الربط المناسب لنوع العمل.
ماخذ العدة - لا يمكن تركيبها - تناقصت - لا يمكن أن تتم إزالتها	شكل الجزء المرفق غير متطابق	تأكد من استخدام ماخذ التيار مع حجم تشغيل رباعي مناسب. WR36DA : 19 مم WR36DB : 12.7 مم
لا يمكن سحب المفتاح	تم وضع زر محدد العكس / للأمام في منتصف المسافة	اضغط على الزر بإحكام في الوضع الصحيح وذلك مناسب. اتجاه الدوران المرغوب.
يحدث ضوضاء حاد غير طبيعي عندما يتم سحب مفتاح المشغل بالكامل.	يتم سحب مفتاح المشغل فقط برفق.	لا يعتبر ذلك عطلًا. لا يحدث عندما يتم سحب مفتاح المشغل بالكامل.
ينعدر تركيب البطارية	محاولة إدخال بطارية غير تلك المحددة للأداة.	يُرجى إدخال بطارية من نوع متعددة الجهد.

كيفية إطالة عمر البطاريات.

(1) عندما تشعر أن طاقة العدة قد ضعفت، قم بإيقاف استخدام العدة وشحن البطارية. عند الاستمرار في استخدام العدة واستهلاك التيار الكهربائي، قد تتلف البطارية ويقصر عمرها.

(2) تجنب الشحن في درجات الحرارة العالية. ترتفع حرارة البطارية القابلة للشحن عند الاستخدام. إذا تم شحن البطارية فوق درجة الماء الكيميائيةداخلها، ويقصر عمر البطارية. اترك البطارية وقم بشحنها بعد تبريدها.

تتبّه

(3) إذا تم شحن البطارية عند ارتفاع درجة حرارتها بسبب تركها لفترة طويلة في مكان معرض مباشرة لأشعة الشمس أو بسبب أن البطارية مستخدمة، فسوف يتضيّع مصباح مؤشر الشحن الموجو بالشاشة لمدة 0.3 ثانية ثم يتوقف لمدة 0.3 ثانية (توقف عن الإضاءة لمدة 0.3 ثانية). في مثل هذه الحالة، اترك البطارية أولاً حتى تبرد، ثم ابدأ الشحن.

(4) عندما يتضيّع مصباح مؤشر الشاحن بشكل متقطع (على مدار 0.2 ثانية)، تتحقق من وجود آية إشارة غريبة في موصل بطارية الشاشة وانتزعها. إذا لم تكن هناك آية إشارة غريبة، فقد يكون هناك تلف في البطارية أو الشاشة. حذّر الناشر إلى مركز الخدمة المعتمد.

(5) ونظراً لأن الكمبيوتر الصغير المدمج يستغرق 3 ثوان للتأكد من بدء شحن البطارية باستخدام UCI18YSL3، انتظر 3 ثوان على الأقل قبل إعادة إدخالها لمواصلة الشحن. إذا تم إعادة إدخال البطارية خلال 3 ثوان، فقد لا يتم شحن البطارية بشكل صحيح.

الصيانة والفحص

1 فحص المأخذ

لا يعطي المأخذ السادس ذو الفتحة المربعة المتأكل أو المشوه إحكام ربط مناسب للصامولة أو السندان، مما يتسبّب في فقدان عزم دوران الإحكام. انتهِي باستمرار لتلقي فتحة المأخذ، وقم باستبداله عند الحاجة.

2 فحص مسامير التثبيت

قم بالفالون الدوري للكافة مسامير التثبيت والتأكيد من إحكام ربطها بشكل صحيح. في حالة فك آية مسامير، قم بإحكام ربطها على الفور. فقد يعرض الفشل في القيام بذلك إلى مخاطر.

3 صيانة المركب

ملف وحدة المركب هو "الجزء الأوسط" من آداة الطاقة. تأكيد باستمرار من عدم تلف الملف وأو بله بواسطة الزيت أو الماء.

4 فحص الأطراف (الأداة والبطارية)

تأكد من عدم تراكم الغبار والأتربة في الأطراف. في بعض الأحيان، تتفق قبّل التشغيل وأثنائه وبعدة.

5 تنظيف

ازل أي غبار أو أتربة قد تترافق على الأطراف. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث عطل.

5 التنظيف الخارجي

عند اتساخ العدة، قم بمسحها بقطعة ناعمة جافة أو بقطعة مبللة بالماء والصابون. لا تستخدم مذيبات الكلور، أو البنزين، أو مخفّف الدهان لأن هذه المركبات تذيب البلاستيك.

6 التخزين

قم بتخزين العدة في مكان بدرجة حرارة أقل من 40 درجة مئوية وبعيداً عن متناول الأطفال.

6 ملاحظة

تخزين بطاريات الليثيوم أيون تأكيد من اكتساب شحن بطاريات الليثيوم أيون قبل تخزينها. قد يتسبّب تخزين بطاريات طولية (3) شهور أو أكثر في تدهور الأداء أو الحد بشكل كبير من وقت استخدام البطارية أو جعل البطاريات غير قادرة على الاحتفاظ بالشحن. مع ذلك، يمكن معالجة تقليل زمن استخدام البطارية بشكل واضح من خلال الشحن المتكرر واستخدام البطاريات من مترين إلى خمس مرات.

إذا كان زمن استخدام البطاريات قصير جداً على الرغم من الشحن والاستخدام المتكررين، فإن ذلك يدل على تلف البطاريات وقم بشراء بطاريات جديدة.

تتبّه

في حالة تشغيل العدد الكهربائي أو صيانتها، يجب اتباع تعليمات الأمان والمعايير الخاصة بكل دولة.

* 1 تركيب المأخذ الذي ترغب في استخدامه.

[WR36DA] (1) قم بفتح الحلقة على شكل O، ثم قم بمحاذة فتحة المأخذ بفتحة السنдан وأدخل السندان بالماخذ.

(2) أدخل البيوس في المقبس.

(3) أثناء التأكيد من عدم قفوع البيوس، على الحلقة الدائرية في مجري القابس.

الجدول 1

دلائل مصباح مؤشر الشحن				
موصل بمصدر الطاقة	يضيء لمدة 0.5 ثانية لا يضيء لمدة 0.5 ثانية. (يتوقف لمدة 0.5 ثانية).	يومض (احمر)	قبل الشحن	مصابح مؤشر الشحن (احمر / ازرق / اخضر / ارجواني)
سعة البطارية أقل من 50%	يضيء لمدة 0.5 ثانية لا يضيء لمدة 1 ثانية. (يتوقف لمدة 1 ثانية).	يومض (ازرق)	اثناء الشحن	
سعة البطارية أقل من 80%	يضيء لمدة 1 ثانية لا يضيء لمدة 0.5 ثانية. (يتوقف لمدة 0.5 ثانية).	يومض (ازرق)	اثناء الشحن	
سعة البطارية أكثر من 80%	يضيء باستمرار	يضيء (ازرق)	استكمال الشحن	
	يضيء باستمرار	يضيء (اخضر)	استكمال الشحن	
السخونة الزائدة للبطارية تعذر الشحن عندما تردد (بيد الشحن) عندما تردد البطارية).	يضيء لمدة 0.3 ثانية لا يضيء لمدة 0.3 ثانية. (يتوقف لمدة 0.3 ثانية).	يومض (احمر)	السخونة الزائدة الاستعداد	
تلف البطارية أو الشاحن.	يضيء لمدة 0.1 ثانية لا يضيء لمدة 0.1 ثانية. (يتوقف لمدة 0.1 ثانية).	يقطّع (ارجواني)	تعذر الشحن	
(صوت طنان مستمر: لمدة 6 ثوانى)				

(2) ما يتعلق بدرجات الحرارة ومدة شحن البطارية القابلة لإعادة الشحن سوف تصبح درجات الحرارة ووقت الشحن كما هو موضح في الجدول 2.

الجدول 2

UC18YSL3					الشاحن	
Li-ion					نوع البطارية	
0 درجة مئوية - 50 درجة مئوية					درجة حرارة شحن البطارية	
سلسلة متعددة الجهد	سلسلة BSL18xx	سلسلة BSL14xx	فولت	الجهد الكهربائي للشحن	الجهد الكهربائي للشحن	
سلسلة متعددة الجهد (10 خلايا)	(10 خلايا)	(5 خلايا)	18	14.4	فولت	
32: BSL36A18 32: BSL36A18X 52: BSL36B18 52: BSL36B18X	20: BSL1830 26: BSL1840 32: BSL1850 38: BSL1860	15: BSL1815S 15: BSL1815 15: BSL1815X 20: BSL1820 20: BSL1820M 30: BSL1830C 40: BSL1840M 32: BSL1850C	20: BSL1430 26: BSL1440 32: BSL1450 38: BSL1460	15: BSL1415S 15: BSL1415 15: BSL1415X 20: BSL1420 25: BSL1425 30: BSL1430C	وقت الشحن، تغيرنا (في درجة حرارة 20 درجة مئوية)	البطارية
			5	فولت	جهد الشحن	USB
			2	أ	تيار الشحن	

تفريح الشحنة الكهربائية في حالة البطاريات الجديدة

ملحوظة قد يختلف وقت الشحن تبعاً لدرجة حرارة المحيط والجهد الكهربائي لمصدر الطاقة.

4 قم بفصل سلك طاقة الشاحن بالمقس.

5 امسك جيداً بالشاحن واسحب البطارية.

ملحوظة تأكد من سحب البطارية من الشاحن بعد الاستخدام، واحفظ بها.

عندما لا يتم استخدام البطاريات الجديدة لفترة طويلة تكون الماده الكيميائية بداخلها غير نشطة، وقد يكون تفريح الشحنة الكهربائية منخفضاً عند استخدام البطاريات أول وثاني مرة. هذه ظاهرة مؤقتة، وسيتم تحديد الوقت العادي للشحن بعد شحن البطارية مرتين أو ثلاثة مرات.

المواصفات

مواصفات هذا الجهاز مدرجة في الجدول صفحة 72.

ملاحظة
تبغأ ل برنامح HiKOKI للبحث والتطوير المستمر، تتغير المواصفات المذكورة هنا دون إعلام مسبق.

الشحن

قبل استخدام العدة الكهربائية، فم بشحن البطارية كما يلى.

1 قم بتوصيل سلك طاقة الشاحن بالمقبس.
عند توصيل قاس الشاحن بالمقبس، سوف يوضع مصباح مؤشر الشاحن باللون الأحمر (على مدار فراصل زمنية قدرها ثانية).

2 ادخل البطارية في الشاحن بقوه كما هو مبين في الشكل 3 (في صفحة 2).

3 الشحن
عند إدخال البطارية في الشاحن، سوف يوضع مصباح مؤشر الشاحن باللون الأزرق.
عندما يتم شحن البطارية بالكامل، يضيء مصباح مؤشر الشاحن بالضوء الأخضر. (انظر الجدول 1)
(1) دلالة مصباح مؤشر الشحن
سوف توضح دلالات مصباح مؤشر الشحن في الجدول 1، وفقاً لحاله الشاحن أو البطارية الفاible للشحن.

	دائماً إيقاف تشغيل
	دوران في اتجاه عقارب الساعة
	دوران عكس اتجاه عقارب الساعة
	تقرب الطاقة المتبقية بالبطارية من الانتهاء. قم بشحن البطارية في أسرع وقت ممكن.
	الإضاءة؛ طاقة البطارية المتبقية أعلى من 75%.
	الإضاءة؛ طاقة البطارية المتبقية 75% - 50%.
	الإضاءة؛ طاقة البطارية المتبقية 50% - 25%.
	الإضاءة؛ طاقة البطارية المتبقية أقل من 25%.
	وميض؛ طاقة البطارية المتبقية أوشك على النفاذ. أعد شحن البطارية في أقرب وقت ممكن.
	وميض؛ تم الإيقاف بسبب درجة الحرارة المرتفعة. أزل البطارية من الأداة واتركها لتبرد.
	وميض؛ تم الإيقاف بسبب عطل أو خلل. قد تكون البطارية هي المشكلة، لذلك يرجى الاتصال بالناجر.
	مفتاح محدد وضع إحكام الرابط
	مصباح مؤشر وضع إحكام الرابط
	الوضع المنخفض 1 / الوضع المنخفض 2 بالنسبة للعمل الذي يتطلب تعديلات طفيفة على سبيل المثال إحكام ربط المسامير الصغيرة.
	الوضع المتوسط بالنسبة للعمل الذي يتطلب إيقاف الطاقة أثناء الإحكام.
	الوضع المرتفع بالنسبة للعمل الذي يتطلب الطاقة والسرعة أثناء الإحكام.
	تحذير

ملحقات قياسية

بالإضافة إلى الوحدة الرئيسية (وحدة واحدة)، تحتوي العبوة على الملحقات الواردة في صفحة 73.

يمكن تغيير الملحقات القياسية دون إخطار.

تطبيقات

إحكام كل أنواع المسامير وفكها والصواميل، المستخدمة لإحكام ربط العناصر البنائية.

الاحتياطات المتعلقة بمقاومة الغبار ووظائف الوقاية من الماء

يتوافق هذا المنتج مع معايير فئة الحماية IP56 (مقاومة الغبار والحماية من الماء) للأجهزة الكهربائية والمحددة من قبل تعليمات IEC الدولية. (توافق الوحدة الرئيسية فقط مع معايير فئة الحماية IP56 عندما تكون مجهزة ببطارية).

[أوصاف رموز IP]

IP56

معدل الوقاية من اختراق الماء

لن تكون هناك آثار عكسية على الجهاز عند رشه بمنافذ دفعية قوية بالماء من كل الاتجاهات (مقاومة للماء).
(يتم ضخ 100 لتر من الماء في الدقيقة لمدة ثلاثة دقائق تقريباً من مسافة 3 أمتار تقييماً باستخدام فوهة الرش بقطر 12.5 مم).

معدل الوقاية من الاندفاع الحراري بجسم صلب

يجب على الغبار الذي من الممكن أن يتسبب في حدوث آثار عكسية على الجهاز إلا يكون قادرًا على الدخول (مقاومة الغبار).
(يجب أن يتم ترك الجهاز بدون تشغيل في حجرة انتشار تسرب فيها جسيمات مسحوق البورة بقطر أقل من 75 ميكرومتر في الهواء واستخدام مضخة التشغيل بمعدل 2 كجم لكل متراً مكعب لثمان ساعات).

تم تصميم هذا الجهاز لمقاومة آثار الغبار والماء، ولكن لا يوجد ضمان أنه قد لا يتعرض لطفل. لا تستخدم الجهاز أو تتركه في موقع يتعرض فيها لكميات كبيرة من الغبار أو في موقع بالماء أو يتعرض لمياه المطر.

مسميات الأجزاء (الشكل 1 - الشكل 15)

لقليل خطر الإصابة، يجب على المستخدم قراءة دليل التعليمات	
التيار المباشر	
جهد كهربائي مPFN	
السرعة بدون حمل	
التدبرن كل دقيقة	
معدل التاثير	
مسمار ملولب عادي	
مسمار ملولب عالي الامتداد	
الوضع المرتفع	
الوضع المتوسط	
الوضع المنخفض 2	
الوضع المنخفض 1	
عزم دوران احكام الربط (الحد الأقصى)	
حجم التشغيل الرياعي	
الوزن	
مفتاح التشغيل (ON)	
مفتاح إيقاف التشغيل (OFF)	
افصل البطارية	
مفتاح قسم الإضاءة	
دائماً تشغيل (أوقف التشغيل لدققتين)	
الضوء فقط SW-ON	

حلقة على شكل حرف O		غطاء المطرقة		①
السن		السنдан (A)		②
مأخذ سدادي		حلقة الكسر (C)		③
الحافة		LED ضوء		④
برغي		مفتاح الزنان		⑤
مفتاح مؤشر مستوى		لوحة المفاتيح		⑥
المباتارية		المباتارية		⑦
لوحة العرض		الخطاف		⑧
مفتاح قسم الإضاءة		المقبض		⑨
مفتاح مؤشر الضوء		زر الضغط		⑩
مفتاح محدد وضع احكام		المبيت		⑪
الربط		السنдан (B)		⑫
مصباح مؤشر وضع احكام		حلقة الكسر (B)		⑬
الربط		USB مزلاج		⑭
غطاء ماططي		USB كابل		⑮
		مفتاح مؤشر الشحن		⑯
		مأخذ سدادي		

الرموز

تحذير

يبين ما يلي الرموز المستخدمة للماكينة. تأكد من أنك تفهم معناها قبل الاستخدام.

WR36DB / WR36DA: مفتاح ربط تصاصمي لاسلكي	
--	--

تحذير

تجنب تسرب البطارية، وارتفاع درجة الحرارة، وانبعاث الأدخنة، والانفجار، والاشتعال، يرجى الانتهاء للاحتجابات التالية.

1 تأكيد من عدم تجمّع الحرارة والآذرية بالبطارية.

○ تأكيد أثناء العمل من عدم سقوط الحرارة والآذرية بالبطارية.

○ لا تقم بتخزين البطاريات غير المستخدمة في مكان عرضه لتجنب الحرارة والآذرية.

○ قبل تخزين البطاريات، قم بإزالة الحرارة والآذرية التي قد تثبت بها.

○ ولا تقم بتخزينها مع أجزاء معدنية (سامسات وغیرها)

2 لا تقم بتنفس البطاريات بواسطة شيء حاد مثل المسامير، أو الطرق عليها بمطرقة، أو الوقوف عليهما، أو إلقانها.

3 لا تستخدم البطاريات تالفة أو متهمة.

4 لا تستخدم البطاريات مباشرةً بمأخذ كهربائية أو مأخذ القداحة الخاصة بالسيارة.

5 لا تستخدم البطاريات لأغراض غير المخصصة لها.

6 إذا شئت تشكّل شحن البطاريات في الوقت المخصص لها، توفر عن استكمال الشحن.

7 لا تعرض البطاريات لدرجات الحرارة العالية أو الضغط العالي، فلا

8 تضعها بالقرب من فرن ميكرويف، أو مجفف، أو حاوية بضغط عالي.

9 احفظ البطاريات بعيداً عن النيران فور ملاحظة تسرب أو رائحة كريهة.

10 لا تستخدم البطاريات في مكان تولد به كهرباء ساكتة شديدة.

11 إذا أحدثت تسرب شحن البطاريات، أو آثار رائحة كريهة، أو زيادة درجة الحرارة، أو تغير في اللون أو الشكل، أو ظهرت آية أعراض غير طبيعية أثناء الاستخدام، مثل الشحن، أو التخزين، قم بإزالة البطاريات على الفور من جهازك أو من شاحن البطاريات وقم بإيقاف استخدامها.

12 لا تقم بغير البطاريات في أي سائل ولا تسمح بتسرب السائل داخلها.

يمكن أن يتسبب دخول السائل الموصول، مثل الماء، في تلف ينتج عنه

3 تشويب حريق أو وقوع انفجار. قم بتخزين البطاريات في مكان بارد وجاف، بعيداً عن أي مواد قابلة للاحتراق والاشتعال. يجب تجنب

4 الغلاف الجوي الذي يحتوي على غازات مسببة للتكلّل.

تنبيه

1 إذا لامس تسرب سائل من البطاريات عينك، لا تقم بفركها وأغسلها جيداً بماء نقى مثل ماء الصنوبر واصمّل بالطيب على الفور.

2 إذا أتركت العين دون معالجة، قد يتسبب السائل في مشاكل بالعين.

3 إذا لامس سائل متسرّب جلوك أو ملايسك، أغسلها جيداً بماء نقى مثل ماء الصنوبر.

قد يتسبب السائل المتسرّب في تهيج الجلد.

4 إذا وجدت صدأ، أو رائحة كريهة، أو تغير في اللون أو الشكل، أو

غيرها من المظاهر غير المعتادة عند استخدام البطاريات للمرة الأولى، لا تستخدّمها وقم براجاعها للوكيل أو البائع.

تحذير

إذا دخلت مادة موصلة إلى طرف بطارية ليثيوم أيون، قد يقل التيار الكهربائي للبطارية مما يتسبّب في تشوب حريق.

5 عند تخزين ليثيوم أيون، اتبع التعليمات التالية بعناية.

○ لا تقم بداخل أجزاء موصولة، أو مسامير، أو أسلاك مثل أسلاك

الحديد والنحاس في مكان التخزين.

○ لتجنب اقطاع التيار الكهربائي، قم بداخل البطاريات بالعدة أو

6 ادخلها بشكل آمن بعاء البطاريات للتخزين حتى لا يمكن رؤية المروحة.


بالنسبة لنقل بطارية ليثيوم أيون

عند نقل بطارية ليثيوم أيون، يرجى ملاحظة الاحتياطات التالية.

تحذير أخطر شركة النقل أن الحزمة تحتوي على بطارية ليثيوم أيون، وأخبر الشركة بخارج الطاقة الخاص بها واتبع تعليمات شركة النقل عند ترتيب عملية النقل.

○ وتعد بطاريات ليثيوم أيون التي تتعدي خرج الطاقة بها 100 واط ضمن تصنيف الشحن للصناع الخطرة وسوف تتطلب إجراءات خاصة لتقديم الطلبات.

○ وإنقلها للخارج، يجب عليك الامتثال للقانون الدولي وقواعد الوجوه والأنظمة المعمول بها بداخلها.

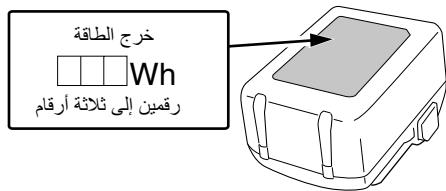

احتياطات اتصال جهاز (UC18YSL3) USB

عند وقوع مشكلة غير متوقعة، فقد تختلف البيانات الموجودة في جهاز USB

متصل بهذا المنتج أو قد يتم فقدانها. تأكيد دائمًا من عمل نسخ احتياطي لأي بيانات موجودة في جهاز USB قبل الاستخدام مع هذا المنتج.

يرجى توخي الحذر من أن شركتنا لا تتحمل مطلقاً أي مسؤولية لأي بيانات تم تخزينها في جهاز USB سواء كانت تالفة أو مفقودة أو أي تلف يحدث عند الاتصال بجهاز.

تحذير ○ قبل الاستخدام، افحص كابل USB الموصّل بحثاً عن أي تلف أو عيوب.

استخدام كابل USB معيب أو تالف قد يؤدي إلى انبعاث أدخنة أو اشتعال.

○ عند عدم استخدام المنتج، قم بتنغطّيله منفذ USB بالغطاء المطاطي. تجمع آذرية وما إلى ذلك في منفذ USB قد يُسبّب انبعاث أدخنة أو اشتعال.

ملاحظة

○ من الممكن حدوث توقف مسبّب أثناء شحن USB.

○ عندما يكون جهاز USB غير مشحون، قم بإزالة جهاز USB من الشاحن.

○ عدم القيام بذلك قد لا يؤدي فقط إلى تقصير عمر بطارية جهاز USB، بل من الممكن أيضًا أن يُسبّب حوادث غير متوقعة.

○ من المحمّل لا يتم شحن بعض أجهزة USB للشحن، حسب نوع الجهاز.

- يختلف الوضع المناسب تبعاً للمسمار والمواد التي يخترقها. قم بإحكام ربط مسامير اختبار وضيّط إعداد الوضع تبعاً لذلك.
- يمكن أن يتم تعين مقاييس محددة ووضع إحكام الربط بعد أن يتم تركيب البطارية في العدة وسحب مفتاح مغلق مرة واحدة.
- 17 العدة الكهربائية مزودة بذاتية حماية بدرجة حرارة الحرارة المحرك. قد يتسبب العمل المتواصل في ارتفاع درجة حرارة الوحدة، وتشطيط دائرة حماية درجة الحرارة وإيقاف التشغيل تلقائياً. إذا حدث ذلك، اترك العدة لتبرد قبل إعادة استخدامها.
- 18 قد يتوقف المحرك عند تكميل الأداء بحمل زائد. في حالة حدوث ذلك، حرج مفتاح الأداء وقم بإزالة الحمل الزائد.
- تجنب لمس الغلاف الألامي الذي قد يسخن أثناء التشغيل المستمر.
- 19 قد يتسبب استخدام البطارية في ظروف باردة (أقل من 0 درجة مئوية) في بعض الأحيان إلى اتساع عزم دوران إحكام الربط وتقليل معدل العمل. هذه ظاهرة مؤقتة، ويرجع الوضع الطبيعي عند تدفئة البطارية.
- 20 يتغير تحويل زر الضغط أثناء تشغيل العدة الكهربائية. لتحويل زر الضغط أوف العدة، ثم قم بضبطه.
- 21 قم بتركيب الخطاف بشكل ثابت. إنما إذا لم يتم تركيب الخطاف بشكل آمن، فقد يتسبب في الإصابة أثناء الاستخدام.
- عند حمل الأداة المطلقة في حزام الفخذ الخاص بك، تأكيد من فصل مقبس الأداة. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث إصابة غير متوقعة.
- 22 لا تلمس الأجزاء المعدنية حيث إنه يصح ساخناً للغاية أثناء إجراء العمل المتواصل.
- 23 لا تنظر إلى الضوء مباشرةً. قد يؤدي بعض الأعمال إلى إصابة العين. قم بمسح أي أوساخ موجودة على عدسات الضوء LED باستخدام قماش ناعم، وأحرص على عدم خشن العدسات.
- ومن الممكن أن يؤدي وجود خدوش على عدسات الضوء LED إلى تقليل درجة السطوع.
- 24 لا تلتحب استهلاك طاقة البطارية الناتج عن نسيان إغلاق ضوء LED، ينطفئ الضوء تلقائياً بعد مضي ما يقرب من 2 دقيقة.
- 25 إعادة ضبط الوحدة بعد العمل المستمر.
- 26 لا تلمس جراب المطرقة حيث إنه يصبح ساخناً للغاية أثناء إجراء العمل المتواصل.
- 27 لا تستخدِم المنتج إذا كانت الأداة أو أطراف البطارية (قاعدة البطارية) مشوهة.
- يمكن أن يتسبب تركيب البطارية في انقطاع التيار الأمر الذي يمكن أن يتrogen عنه انبعاث الدخان أو الاشتعال.
- 28 قم بتنظيف أطراف الأداة (قاعدة البطارية) من الغبار والأتربة في منطقة الأطراف.
- أثناء الاستخدام، تأكد من عدم تراكم الغبار والأتربة على البطارية.
- عند إيقاف التشغيل أو بعد الاستخدام، لا تترك الأداة في مكان يمكن أن تتعرض به إلى سقوط الغبار والأتربة بداخلها.
- فإن القيام بذلك يمكن أن يتسبب في انقطاع التيار الأمر الذي يمكن أن يتrogen عنه انبعاث الدخان أو الاشتعال.

تحذيرات حول البطارية فئة ليثيوم أيون

- لزيادة عمر البطارية، يتم تزويد بطارية ليثيوم أيون بوظيفة الحماية لابقاء الارجاع.
- في حالة التلفات من 1 إلى 3 المبينة أدلاه، عند استخدام هذا المنتج، وحتى في حالة سحب المفاتيح، قد يتوقف المحرك. ليس هذا هو سبب المشكلة وإنما نتيجة وظيفة الحماية.
- 1 عند استئنار انقطاع طاقة البطارية، يقف المحرك.
- في هذه الحالة، قم بشحن البطارية في الحال.
- 2 قد يدق المحرك إذا زاد الحمل على العدة في هذه الحالة، أطلق مفتاح العدة وخفف من الحمل. بعد ذلك، يمكنك استخدامها مرة أخرى.
- 3 إذا زاد الحمل على البطاريات نظراً لزيادة العمل، فقد تتوقف طاقة البطارية.
- في هذه الحالة، توقف عن استخدام البطارية واتركها لتبرد.
- بعد ذلك، يمكنك استخدامها مرة أخرى.
- علاوة على ذلك، يرجى الانتهاء التحذيرات والتبيهات التالية.
- ت) عند عدم استخدام حزمة البطارية، ضعها بعيداً عن الأشياء المعدنية الأخرى مثل المبابيس، والعملات المعدنية، والمقاتج، والمسامير، وغيرها من الأشياء المعدنية الصغيرة التي قد تؤدي على توصيل أحد الأطراف بالآخر.
- قد يتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن طريق البطارية في وقت واحد في تلوث الماء.
- في حالات سوء الاستخدام، قد يخرج السائل من البطارية، تجنب ملامسته، إذا لمسته، قم بشطفه بشوك بالماء واستشارة الطبيب.
- قد يتسبب السائل المتسرّب من البطارية في التهاب أو حرق.
- (6) الخدمة
- أ) اسهم بتصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل المتخصصين فقط.
- باستعمال قطع الغيار الأصلية فقط.
- يؤمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.
- الاحتياطات
- يرجى وضع العدة الكهربائية بعيداً عن متناول الأطفال وكبار السن.
- في حالة عدم الاستخدام يجب الحفاظ على العدة الكهربائية بعيدة عن متناول الأطفال وكبار السن.

تحذيرات سلامة مفتاح الرابط التقادمي اللاسلكي

أمسك العدة الكهربائية بأسطوانة المقips المزعولة، عند أداء عملية قد تصمل فيها أداة الرابط بأسلاك مفخية. أداة الرابط المتعلقة بذلك "مباشر" قد تتعرض للأجزاء المعدنية لأداة الطاقة "المباشرة" وقد تصيب العملي بصدمه كهربائية.

تحذيرات إضافية خاصة بالمتقدب

- 1 هذه العدة قابلة للحمل لإحكام الربط وفكها، والمسامير والصومايل. استخدمها لهذه الأغراض فقط.
- 2 تأكيد من إحكام مسك العدة أثناء التشغيل. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى وقوف حوادث أو إصابات.
- 3 تأكيد من أن البطارية مثبتة بإحكام. إذا لم تكون مثبتة، فقد تفلت وتسبّب وقوف حادثة.
- 4 إعادة بيئة العمل وفضحها. تأكيد من ملائمة موقع العمل لكل الظروف المذكورة في الاحتياطات.
- 5 لا تسخّح لجسم غريب بالدخول في فتحة التوصيل بالبطارية القابلة للشحن.
- 6 لا تلمس أيها البطاريات القابلة للشحن والشاحن.
- 7 لا تقم أبداً بتوصيل البطارية القابلة للشحن بدائرة كهربائية غير مناسبة. قد يتسبب ذلك في تيار كهربائي شديد وإرتفاع درجة الحرارة. الأمر الذي يتسبب في حريق البطارية أو تلفها.
- 8 لا تخلصن بالبطارية بالإنفاقها في النار. قد نفجر البطارية إذا تعرضت للحريق.
- 9 قم بارجاع البطارية للمنفذ الذي قمت بشرائها منه بمجرد قرب انتهاء عمر البطارية. لا تتخالص من البطاريات الثالثة.
- 10 لا تلمس شيء في فتحات تهوية الشاحن. تبقي إدخال أشياء معدنية أو قابلة للأشتعال في فتحات تهوية الشاحن في خطر الإصابة بصدمه كهربائية أو تلف الشاحن.
- 11 تتحقق من عزم دوران إحكام الرابط مع مفتاح الرابط.
- 12 أوقف العدة حتى تتوقف على تبديل اتجاه الوران. دافعه بتحرير المفتاح وانتظر العدة حتى تتوقف على تبديل اتجاه الوران.
- 13 لا تلمس أي جزء التحويل. لا تسمح باتصال جزء مأخذ التحويل من يديك أو أي جزء آخر من جسمك. قد يتسبب ذلك في القطع أو التعلق بالجزء الذي يتم تنشيطه. أخدر كذلك من لمس الجزء الذي يتم تنشيطه بعد الاستخدام لفترة طويلة مباشرةً. تكون درجة حرارته عالية وقد يتسبب في حرق.
- 14 استخدم الملحقات المصممة لذلك والتي تم سردها في دليل التشغيل وكتلوج HIKOKI. قد يتسبب عدم القيام بذلك في وقوف حوادث أو حروث إصابات.
- 15 تأكيد من تثبيت الملحقات بإحكام في السندان. إذا لم يتم تثبيت الملحقات جيداً، فقد يتسبب ذلك في خروجه وحوادث إصابات.
- 16 وظيفة محدد وضع إحكام الرابط عند تحرير مفتاح التشغيل. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى قصور في الأداء.

التحذيرات العامة الخاصة بسلامة العدة الكهربائية

١ تحذير

قم بقراءة كافة تحذيرات السلامة وكافة التعليمات.

قد يتسبب التشتت في اتباع التحذيرات والتعليمات المسردة أدناه في صدمة كهربائية أو حريق، وأو إصابة.

احفظ كافة التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

يشترى مصطلح "العدة الكهربائية" في التحذيرات إلى العدة الكهربائية (السلكية) التي تعمل موصلات التشغيل الرئيسية الخاصة بك أو العدة الكهربائية (الاسلكية) التي تعمل بالبطارية.

١ سلامة منطقة العمل

(ا) حافظ على نظافة وحسن اضاءة مكان شغلك.
فالغوضى في مكان العمل ومجالات العمل الغرفة ضاءة تتسبب في وقوع حوادث.

(ب) لا تقترب العدة الكهربائية في أجزاء انفجارية أي في وجود سوانح أو غازات قبلية للأشتعال أو غير.

(ت) تحدث العدة الكهربائية ثراراة تعمل على إشعال غبار الأدخنة أو المحبيطين بك.
أي شكل من أشكال التشتت من الممكن أن تؤدي إلى فتك السيطرة.

٢ الوقاية من الصدمات الكهربائية

(ا) يجب توصيل القابس بمنفذ الكهرباء، يحظر تعديل القابس بأي طريقة.
لا تستخدم أي قابس مهابي مع العدة الكهربائية الأرضية.

اخفض القابس التي لم يتم تغييرها والمقابس الملازمة من خطر حوت الصدمات الكهربائية.

(ب) يجب التلاصق الجسدي مع الأسطح الأرضية مثل الأنابيب والمبادرات الهرارية والتلاقيات والمواقد.
في حالة ملامسة جسمك لأي من تلك الأسطح الأرضية هناك خطورة لعرضك لصمة كهربائية.

(ت) لا تعرض العدة الكهربائية للصطرب أو الرطوبة.
يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن شرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

(ث) لا تنسى استعمال الكابل (السلك)، لا تستعمله مطلقاً لحمل أو شد أو دفع العدة الكهربائية أو لسحب القابس من المقابس.

وحافظ عليه بعيداً عن مصادر الحرارة أو الزيت أو الحواف الحادة أو أجزاء الجهاز المتحركة.
تزيد الكابلات (الأسلاك) التلفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.

(ج) في حالة تشغيل العدة الكهربائية بالخارج، ينصح باستخدام سلك (قابل) يناسب مع الاستعمال الخارجي.
قم باستخدام سلك مناسب مع الاستعمال الخارجي للتقليل من خطورة التعرض لصمة كهربائية.

(ح) عندما يكون تشغيل العدة الكهربائية في مكان رطب أمر لا مفر منه، فاستخدم المزود المحمي للتيار الكهربائي المتبقى (RCD).
يعلم استخدام RCD على تقليل مخاطر الإصابة بصدمات كهربائية.

٣ السلامة الشخصية

(ا) كن يقظاً وأنبه إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائية بمتأنٍ. لا تستخدم العدة الكهربائية في حالة شعورك بالتعب أو إذا كنت تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية أو مواد كحولية.

عدم الانتهاء للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابة خطيرة.

(ب) استخدم أدوات الأمان. قم دائمًا بارتداء القناع الواقي للعين.
فستعمل أدوات الحماية مثل القناع الواقي من الغبار أو أحذية الأمان المضادة للانزلاق أو قبعة صلبية أو جبة حماية السمع والتي يتم استخدامها في ظروف معينة على تقليل احتمالات التعرض لإصابات شخصية.

(ت) منع التشغيل غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في الوضع يوقف التشغيل قبل التوصيل بمصدر الطاقة وأو حزمة البطارية، والانتقاء أو حمل الأداة.

يؤدي حمل العدة الكهربائية مع وجود مسبوك في المفتاح أو تشغيل العدة الكهربائية التي يكون فيها المفتاح في وضع التشغيل إلى احتفال وفروع حوادث.

(ث) انزع عدد الضبط أو مفتاح الرابط قبل تشغيل العدة الكهربائية.
وجود مفتاح ربط أو مفتاح ضبط على بطارية المتردك من العدة الكهربائية يؤدي إلى حدوث إصابة خطيرة.

(ج) لا تقترب من العدة الكهربائية، إنك مسافة مناسبة بينك وبين العدة الكهربائية وحافظ على توازنك في جميع الأوقات.

سيسمح لك ذلك من السطيرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف غير المتوقعة.

(ح) قم بارتداء ملابس مناسبة، لا ترتدي ملابس فضفاضة أو بها أطراف ساقية أو حل، وحافظ دائمًا على إبعاد شعرك والملابس التي ترتديها والمقارن بعيداً عن الأجزاء المتحركة من العدة الكهربائية.

قد تتأثرك الملابس الفضفاضة أو التي بها أطراف أو حل أو أجزاء الطول بالآخر المتردك للمنتقل.

(خ) إن جاز تركيب جهاز شفط وتجميع الغبار، فتأكد من متصلة ويتمن استخدامها بشكل سليم.
قد يؤدي استخدام تجميل الغبار إلى تقليل المخاطر الناجمة عن الدخان.

٤ طريقة استخدام العدة الكهربائية والغاية بها:

(ا) لا تفتر في استخدام العدة الكهربائية، واستخدم العدة الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به.

عند استخدامك العدة الكهربائية المخصصة لذلك فإن هذايساعدك على الحصول على نتيجة أفضل وأكثر أماناً تبعاً للمهمة التي تم تصميم المتناسب لها.

(ب) في حالة تعلق مفتاح التشغيل عن العمل لا تستخدم العدة الكهربائية.

أي عدة كهربائية لا يمكن التحكم في مفتاح التشغيل الخاص بها فإنها تشكل خطراً عند استخدامها ويجب إصلاح هذا المفتاح.

(ت) قم بتغيير القابس بمصدر الطاقة وأو حزمة البطارية من العدة الكهربائية قبل عمل أي تعديلات أو تغيير الملعقات أو تخزين العدة الكهربائية.

تجنب إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

(ث) قم بتغيير العدة الكهربائية الغير مستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح لأي شخص ليس لديه ذكرة عن تشغيل المتناسب بالاقتراب من هذه الأدوات أو تشتتها.

(ع) أدوات التشغيل تتمثل خطورة في أي الأشخاص الغير مدربين عليها.

(ج) تأكد من سلامة العدة الكهربائية، قم بفحصها جيداً من ناحية مدى ترابط الأجزاء المتردكة أو وجود أي كسر في أي جزء من أجزائها بما يتوثر على تشغيلها.

في حالة حدوث تلف بأدوات التشغيل يجب إصلاحها قبل الاستخدام.

عدم صيانة أدوات التشغيل أو القيام بعمليات الصيانة بشكل غير صحيح يؤدي إلى حدوث الكثير من حوادث.

(ح) يرجى الحفاظ على أدوات القطع حادة ونظيفة
يرجى الحفاظ على أدوات القطع حادة الظروف بحيث يسهل التحكم فيها.

(خ) استخدم العدة الكهربائية، والملحقات، وأجزاء العدة وغير ذلك فيما يتعلق مع هذه التعليمات، مع الوضع في الاعتبار ظروف العمل والأعمال المطلوب تحقيقها.

قد يؤدي استخدام أداة الطاقة للأغراض غير المخصصة لها إلى وجود موقف خطير.



٥ استخدام عدة البطارية والغاية بها

(ا) قم بالشحن باستخدام الشاحن المخصص من قبل الشركة المصنعة فقط.

قد يتسبب استخدام الشاحن الملاائم لأحد الأنواع في مخاطر الحرائق عند استخدامه مع حزمة بطارية أخرى.


(ب) استخدم العدة الكهربائية فقط مع حزم البطارية المخصصة.
قد يتسبب استخدام أي من حزم البطارية الأخرى في حدوث إصابات أو التعرض لمخاطر.

		WR36DA		WR36DB
V		V	36	
n0	Hm	/min	0 - 1500	
	Mm	/min	0 - 1200	
	L2m	/min	0 - 900	
	L1m	/min	0 - 600	
Bpm		/min	0 - 2900	0 - 2800
		mm	M12 - M30	
		mm	M10 - M24	
MT		N · m	1100	1050
		mm	19 (3/4")	12.7 (1/2")
		kg	3.8	

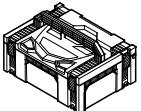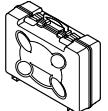
	WR36DA, WR36DB				
	(2XCPZ)	(2XCKZ)	(NNP)	(NNK)	(NN)
	1	1	—	—	—
	2	2	—	—	—
	1	1	—	—	—
	1	—	1	—	—
	—	1	—	1	—




BSL36A18X

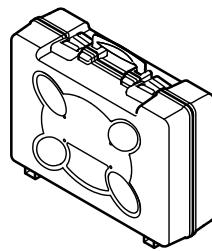


373222

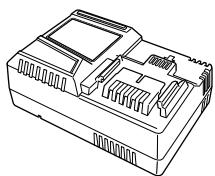


UC18YSL3 (14.4V - 18V)

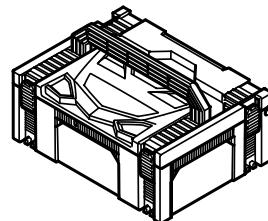


337108

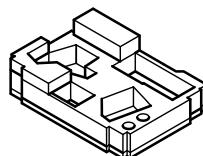

373223

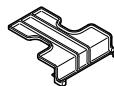

329897

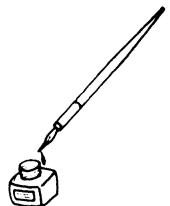

Koki Holdings Co.,Ltd.

311
Code No. C99724933 G
Printed in China